




## Z100-H540.108 S3AW2

**Broche haute fréquence**  
**Changement de cône pneumatique**

## Étiquetage de la broche HF

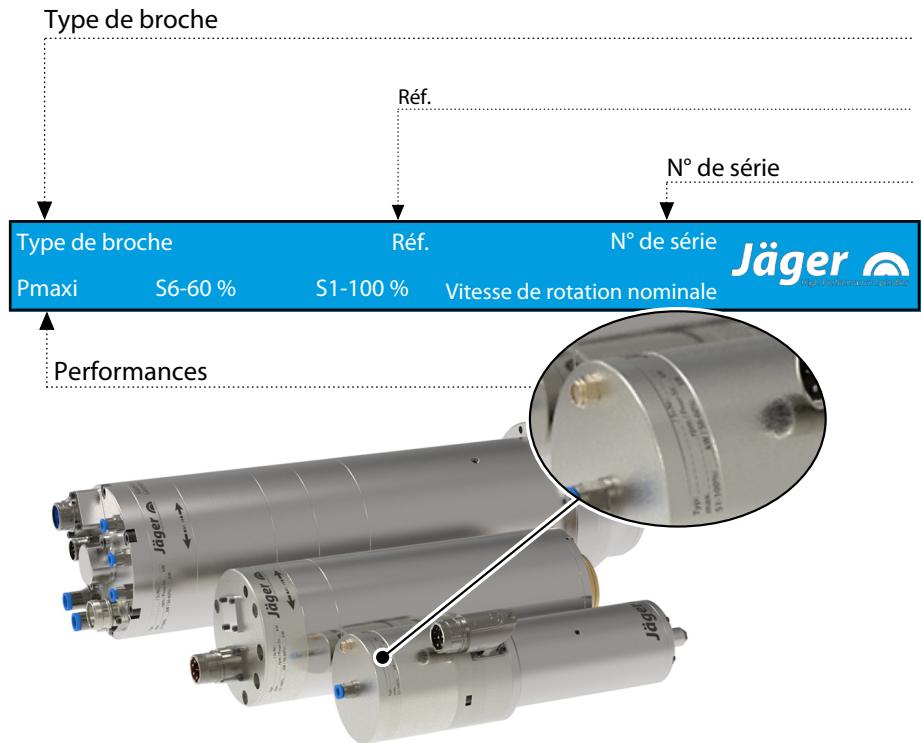

Nos broches-HF reflètent en permanence l'état le plus récent de la technique ; nous nous réservons par conséquent le droit d'apporter des modifications techniques et des différences par rapport à la version décrite dans le manuel.

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. La société **Nakanishi Jaeger GmbH** décline cependant toute responsabilité juridique ou autre pour les éventuelles erreurs qui y figureraient et leurs conséquences.

Toute traduction et toute reproduction, même partielles, sont interdites en l'absence d'autorisation écrite explicite de la société **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## Sommaire:

Traduction du manuel original

<b>1</b>	<b>Information préliminaire</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>Installation</b>	<b>25</b>
1.1	Objet du manuel .....	5	8.1	Installer la broche haute fréquence .....	25
1.2	Explication des symboles .....	5	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides .....	26
<b>2</b>	<b>Transport et emballage</b>	<b>6</b>	8.3	Eau de refroidissement .....	26
2.1	Contenu de la livraison de la broche HF .....	6	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement .....	26
2.1.1	Accessoires en option .....	6	8.3.2	Régler le refroidissement .....	26
2.1.2	Documentation fournie .....	6	8.4	Air comprimé .....	27
2.2	Emballage de la broche HF .....	7	8.4.1	Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) ..	27
<b>3</b>	<b>Utilisation conforme</b>	<b>7</b>	8.4.2	Régler l'air d'arrêt .....	27
3.1	Types d'usinage admissibles .....	7	8.4.3	Valeurs de réglage .....	28
3.2	Matériaux admissibles .....	7	<b>9</b>	<b>Mise en service</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>Consignes de sécurité</b>	<b>8</b>	9.1	Schéma de rodage .....	28
4.1	Travailler de manière sûre .....	9	9.2	Mise en marche quotidienne .....	29
4.2	Immobilisation de la broche HF .....	10	9.3	Signalement de l'arrêt .....	29
4.3	Installation et entretien .....	10	9.4	Mise en service après l'entreposage .....	29
4.4	Transformation et réparation .....	10	<b>10</b>	<b>Changement d'outil</b>	<b>30</b>
4.5	Modes de fonctionnement interdits .....	10	10.1	Marche à droite et marche à gauche .....	30
<b>5</b>	<b>Description technique</b>	<b>11</b>	10.2	Changement de cône pneumatique .....	30
5.1	Raccordements de la broche HF .....	11	10.2.1	Dispositif de serrage d'outil HSK automatique .....	31
5.2	Raccordement électrique .....	12	10.3	Station de changement d'outil (accessoires en option) .....	32
5.3	Refroidissement .....	12	10.3.1	Changement de cône pneumatique .....	32
5.4	Air d'arrêt .....	13	10.3.2	Installer la station de changement .....	32
5.5	Nettoyage du cône .....	13	10.3.3	Entretien .....	32
5.6	Changement d'outil pneumatique .....	13	10.4	Organigramme .....	33
<b>6</b>	<b>Spécifications techniques</b>	<b>14</b>	10.4.1	Organigramme pneumatique .....	33
6.1	Dimensions .....	15	10.4.2	Organigramme électrique .....	34
6.2	Données du moteur .....	16	10.4.3	Signaux .....	34
6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance .....	17	<b>11</b>	<b>Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC</b>	<b>35</b>
6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement .....	17	<b>12</b>	<b>Entretien</b>	<b>36</b>
	Paramètre .....	18	12.1	Roulement à billes .....	36
6.3	Schéma du circuit .....	19	12.2	Nettoyage quotidien .....	36
6.4	Protection du moteur Pt1000 .....	21	12.2.1	Avant le début des travaux .....	36
6.5	Protection du moteur PTC 150 °C .....	21	12.2.2	À chaque changement d'outil .....	37
6.6	Surveillance du cône d'outil .....	22	12.2.3	À chaque changement de matériel de serrage .....	37
6.7	Détection de la vitesse (disque fixe numérique) ....	23	12.3	En cas d'entreposage .....	37
6.8	Protection ESD .....	23	12.4	Entretien hebdomadaire .....	37
6.9	Bruits aériens .....	24			
<b>7</b>	<b>Lieu d'utilisation</b>	<b>24</b>			

**Sommaire:**

Traduction du manuel original

12.5	Entretien mensuel .....	38
12.6	En cas d'entreposage prolongé.....	38
12.7	Durée d'entreposage maximale.....	38
<b>13</b>	<b>Démontage</b> .....	<b>39</b>
13.1	Élimination et protection de l'environnement .....	39
<b>14</b>	<b>Entretien et réparation</b> .....	<b>39</b>
14.1	Partenaires .....	39
14.2	Dysfonctionnements.....	40
<b>15</b>	<b>Déclaration de montage</b> .....	<b>43</b>

**1****Information préliminaire**

La broche haute fréquence (broche HF) est un outil de grande précision destiné à l'usinage à grande vitesse.

**1.1****Objet du manuel**

Le manuel est un élément important de la broche haute fréquence.

- ⇒ Conserver soigneusement le manuel.
- ⇒ Mettre le manuel à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de la broche haute fréquence.
- ⇒ Lire intégralement la documentation fournie.
- ⇒ Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.

**1.2****Explication des symboles**

Pour visualiser rapidement les informations, des aides visuelles sous forme de symboles et de balises sont utilisées dans ce manuel.

Les remarques sont signalées par un mot-clé et un cadre en couleur :

**DANGER****Situation dangereuse !**

Entraîne des blessures graves, voire mortelles.

- Mesures de prévention du danger.

**AVERTISSEMENT****Situation dangereuse !**

Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Mesures de prévention du danger.

**ATTENTION****Situation dangereuse !**

Peut entraîner des blessures mineures, voire modérées.

- Mesures de prévention du danger.

**Remarque**

Peut entraîner des dommages matériels. Ce symbole d'avertissement ne signale pas les dommages corporels

**Conseil**

Un conseil indique des remarques utiles à l'utilisateur.

## 2

### Transport et emballage

Éviter les fortes secousses ou les chocs pendant le transport car ils risquent d'endommager les roulements à billes de la broche HF.

- ⇒ Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- ⇒ Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- ⇒ Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

#### 2.1

#### Contenu de la livraison de la broche HF

Les pièces suivantes sont fournies avec la broche haute fréquence :

- Broche haute fréquence
- Cône de nettoyage en feutre
- Emballage de transport
- ⇒ Vérifier si la broche haute fréquence est complète au moment de la livraison.

##### 2.1.1

##### Accessoires en option

Disponible sur demande :

- Support de broche
- Convertisseur de fréquence
- Refroidisseur
- Graisse pour pince
- Raccords de flexibles
- Câble de moteur
- Câble de commande
- Autres accessoires sur demande.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

- ⇒ Ne pas utiliser d'autres accessoires, car ceci peut entraîner l'annulation de tout droit de recours en réparation de dommage et garantie.
- ⇒ Si le support de broche est fabriqué sur place, contacter impérativement la société **Nakanishi Jaeger GmbH** avant de commencer et demander le schéma de tolérances et de fabrication du support de broche.

##### 2.1.2

##### Documentation fournie

Les documents stipulés ci-après sont fournis avec la broche haute fréquence.

- Manuel
- La déclaration de montage fait partie intégrante du présent manuel.
- Rapport de contrôle
- ⇒ Vérifier au moment de la livraison si les documents fournis sont complets.  
Le cas échéant, en demander un nouvel exemplaire.

## 2.2



### Emballage de la broche HF

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables par une installation correspondante.

## 3

### Utilisation conforme

La broche HF est une « machine incomplète » dans le sens de la directive Machines ; en tant que telle, elle ne peut remplir aucune fonction. La broche HF doit être associée à une machine-outil et à un convertisseur de fréquence.

## 3.1

### Types d'usinage admissibles

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les types d'usinage suivants.

- Fraisage
  - Alésage
  - Gravage
  - Meulage
- ☞ Si d'autres types d'usinage sont nécessaires, contacter **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## 3.2

### Matériaux admissibles

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les matériaux suivants.

- Métaux (alliages, fonte, etc.)
  - Matériaux frittés
  - Matières plastiques
  - Bois
  - Graphite
  - Pierre (marbre, etc.)
  - Papier et cartons
  - Circuits imprimés
  - Verre et céramique
- ☞ Si d'autres matériaux doivent être usinés, contacter **Nakanishi Jaeger GmbH**.

**4****Consignes de sécurité**

La broche haute fréquence est conçue selon les règles reconnues de la technique et son fonctionnement est sûr.

Des dangers peuvent néanmoins résulter de la broche haute fréquence si elle est :

- installée par un personnel non formé.
- utilisée de façon incorrecte.
- utilisée de manière non conforme.

Le montage, la mise en service et l'entretien de la broche haute fréquence doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié.

**Définition :** Le personnel qualifié sont des personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'utilisation du produit et disposant des qualifications correspondant à leur activité. Il revient à l'exploitant de définir clairement les compétences, la formation et la surveillance du personnel.

**DANGER : Explosion.**

Les broches haute fréquence ne doivent pas être utilisées dans des atmosphères explosives. Toute utilisation dans ces atmosphères peut provoquer des explosions.

- Utiliser la broche haute fréquence dans des atmosphères non explosives.

**DANGER : Projection de pièces.**

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées et peut être projetée.

- Utiliser la broche haute fréquence uniquement lorsqu'elle est bien fixée dans la machine ou l'installation.

**Remarque : Respecter les valeurs limites.**

- Observer les valeurs limites stipulées dans les caractéristiques techniques.

**Remarque : Tenir compte de la machine.**

- Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- Observer toutes les consignes de sécurité données par le fabricant de la machine.
- S'assurer qu'aucun danger (par ex. des déplacements incontrôlés) n'émane de la machine avant d'installer la broche HF.

**Remarque. Ne pas endommager la broche haute fréquence.**

- Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

## 4.1

### Travailler de manière sûre

Observer la totalité des consignes de sécurité qui figurent dans le manuel, la réglementation nationale de prévention des accidents de même que les règles de travail, d'utilisation et de sécurité existantes.



#### DANGER : Projection de pièces.

Un outil mal serré peut être projeté sous l'effet des forces centrifuges engendrées lors de l'usinage.

- ▶ Utiliser toute la profondeur de serrage offerte par le système de serrage.
- ▶ Bien serrer l'outil.



#### DANGER : Projection de pièces.

Si le sens de rotation est incorrect, le système de serrage se desserre et l'outil est projeté.


- ▶ Respecter impérativement le sens de rotation de la broche haute fréquence.



#### AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- ▶ Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- ▶ Toujours travailler avec des lunettes de protection.

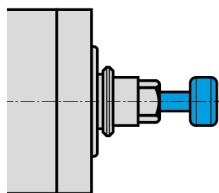

*Exemple d'illustration : Insérer la tige*

#### Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

#### Une queue d'outil mal serrée peut :


- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.


- ⌚ Prendre les mesures de protection appropriées contre les projections en fonction du type d'usinage, du matériau usiné et de l'outil sélectionné.
  - ↳ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ⌚ Demander au fournisseur d'outils les vitesses circonférentielles maximales des outils utilisés.

#### Les outils d'entaille ne sont adaptés à l'usinage à grande vitesse.

S'ils sont nécessaires pour des raisons de fabrication :

- ⌚ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
  - ↳ DIN ISO 1940
  - ↳ Classe de qualité 2,5

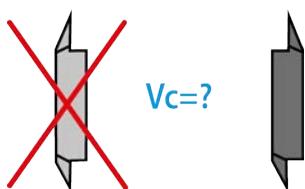

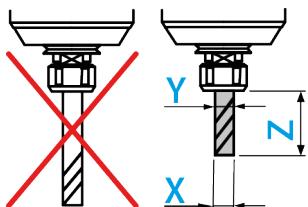

## 4.2

### Immobilisation de la broche HF

Procéder comme suit pour mettre la broche haute fréquence hors service en vue de travaux d'installation ou d'entretien :

- ⇒ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
  - ⇒ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
  - ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- Si la broche HF est mise hors service en vue de son nettoyage,
- ⇒ Ne raccorder à nouveau que l'air d'arrêt et l'air de nettoyage du cône.

#### Conseil : Transmettre les données à la commande.

- Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signallement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

## 4.3

### Installation et entretien

- ⇒ N'effectuer les travaux d'installation, de nettoyage et d'entretien qu'après la mise à l'arrêt de la broche HF et l'immobilisation de l'arbre.
- ⇒ Installer tous les dispositifs de sécurité et de protection de la machine immédiatement après la fin des travaux.

## 4.4

### Transformation et réparation

Les transformations ou modifications de la broche HF nécessitent l'accord préalable de **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Seuls les partenaires d'entretien stipulés au chapitre « Entretien et réparation [▶ 39] » sont habilités à ouvrir et à réparer la broche haute fréquence.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

## 4.5

### Modes de fonctionnement interdits


La broche haute fréquence n'est sûre que si utilisée de manière conforme.

- ⇒ Observer les consignes de sécurité dans tous les chapitres du manuel afin de prévenir les dangers pour les personnes, l'environnement, la machine ou la broche HF.

La non-observation des consignes de sécurité peut entraîner l'annulation de tous droits de recours en réparation de dommage et de garantie.

## 5 Description technique

### 5.1 Raccordements de la broche HF

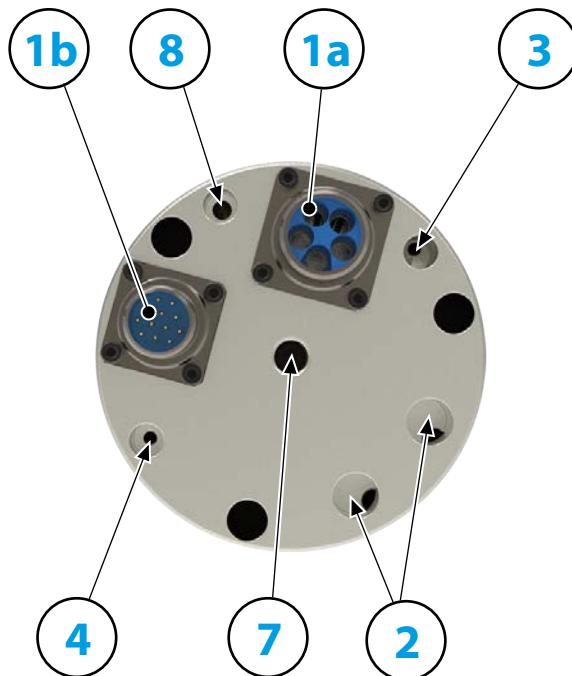

<b>1a</b>	Raccordement électrique pour : Phases du moteur, Capteurs	
<b>1b</b>	Raccordement électrique pour : Contrôle du cône de l'outil, Pt1000	
<b>2</b>	Eau de refroidissement	G 1/4"
<b>3</b>	Air d'arrêt	G 1/8"
<b>4</b>	Nettoyage du cône	G 1/8"
<b>7</b>	Système pneumatique pour changement d'outil (vérin avant)	G 1/8"
<b>8</b>	Système pneumatique pour changement d'outil (vérin arrière)	G 1/8"

## 5.2

### Raccordement électrique

La broche HF doit toujours être utilisée avec un convertisseur de fréquence (CF).

- ⇒ Vérifier si les caractéristiques de courant, de tension et de fréquence de la broche HF sont identiques aux caractéristiques de sortie du convertisseur de fréquence (CF).
- ⇒ Utiliser un câble d'alimentation du moteur aussi court que possible.
- ⇒ Régler la vitesse de rotation de la broche HF à l'aide du CF.
- ⇒ Se référer au manuel du convertisseur de fréquence pour plus d'informations.

Le CF détecte, selon la version, les modes de fonctionnement suivants de la broche HF :

- La broche haute fréquence tourne.
- La broche haute fréquence est trop chaude.
- La broche haute fréquence est immobile etc.

Le CF transmet les modes de fonctionnement de la broche HF à la commande de la machine.

#### **Remarque : Établir la connexion à fermeture rapide SpeedTEC.**

- En cas de combinaison de fiches femelle/mâle SpeedTEC :
- Retirer le joint torique sur la fiche femelle SpeedTEC.

## 5.3

### Refroidissement

Le refroidissement par liquide maintient la broche HF à température constante pendant le fonctionnement.



#### **Remarque : Prolongement de la durée de vie par dissipation de chaleur.**

De la chaleur est produite lors de l'utilisation de la broche haute fréquence. La température de la broche haute fréquence ne doit pas excéder + 45° C pour ne pas écourter la durée de vie des paliers.

- Vérifier la température de la broche haute fréquence sur le carter.

## 5.4

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 27] » pour les consignes de qualité de l'air.

## 5.5

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 27] » pour les consignes de qualité de l'air.

## 5.6

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 27] » pour les consignes de qualité de l'air.

### Air d'arrêt

L'air d'arrêt empêche la pénétration de corps étrangers tel que des copeaux et des liquides (par ex. des émulsions) dans la broche HF.

- ⇒ S'assurer que l'air s'échappe à l'avant, entre le carter et les parties rotatives de la broche HF.

### Nettoyage du cône

Le nettoyage du cône empêche les copeaux et les liquides de pénétrer dans l'arbre pendant le changement d'outil et de salir et endommager le cône intérieur et le système de serrage.

### Changement d'outil pneumatique

Le changement d'outil ou du cône d'outil est pneumatique.

Pour cette opération, un mécanisme qui serre, desserre ou éjecte le cône d'outil ou la pince de serrage est actionné à l'intérieur de la broche haute fréquence.

**6**
**Spécifications techniques**
**Paliers**

Roulements à billes hybride (pièce)	4
Graissage à vie	sans entretien

**Valeurs de puissance**
**Refroidi par liquide**

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Puissance nominale	12	8	5,5	[kW]
Couple	4,7	2,8	1,8	[Nm]
Tension	380	380	380	[V]
Courant	28	19	14,5	[A]

**Données du moteur**


Technologie de moteur	Entraînement asynchrone triphasé (sans balais et sans capteurs)
Fréquence	1.334 Hz
Nombre de pôles moteur (paire)	2
Vitesse de rotation nominale	40.000 tr/min
Accélération/freinage Par seconde	10 000 tr/min (autres valeurs après accord)

**Caractéristiques**

Détection de la vitesse	Disque fixe (TTL) Nombre de signaux = 6
Protection du moteur	PTC 150 °C PT1000
Carter	acier inoxydable
Diamètre du boîtier	100 / 80 mm
Refroidissement	Refroidi par liquide
Température ambiante de service	+10 °C ... +45 °C
Air de retenue	
Type de protection (air d'arrêt enclenché)	IP54
Nettoyage du cône	
Protection ESD	
Changement d'outil	Changement de cône pneumatique
Réception d'outil	HSK-E 32
Surveillance du cône d'outil	inductif
3 positions	serré, desserré, éjecté
Plage de serrage jusqu'à	13 mm
Marche à droite et marche à gauche	

Connecteur	8 pôles (SpeedTEC) (Phases du moteur) 12 pôles (ECTA 133) (Capteurs)
Poids	~ 13,5 kg
Planéité cône intérieur	< 1 µ
Planéité	< 1 µ

## 6.1 Dimensions

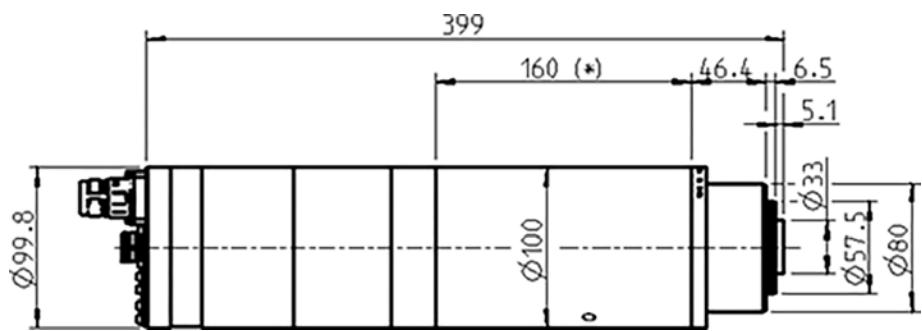

(\*) = plage de serrage

## 6.2

Les puissances (S1, S6, S2) sont valables pour des courants sinusoïdaux et des tensions sinusoïdales.

Les performances de la broche haute fréquence dépendent du convertisseur de fréquence utilisé et peuvent différer des valeurs indiquées.

### Données du moteur

Courbe caractéristique de la broche	8503
Technologie de moteur	Moteur AC
Type de moteur	ACM 82/50/80-4
Puissance nominale	5,5 kW
Vitesse de rotation nominale	40.000 tr/min
Refroidissement	Refroidi par liquide
Motorschutz	PTC 150° C Pt1000
Résistance de l'enroulement (phase-phase)	0,45 Ω
Puissance dissipée	1.072 W – max. (S1)

### Valeurs mesurées : S1-100 %

Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 760	9 650	14 675	19 680	24 685	29 750	34 700	39 540	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 166	1 333	Hz
Puissance nominale	0,917	1,833	2,75	3,667	4,583	5,5	5,5	5,5	kW
Couple	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,3	Nm
Tension	63	127	190	253	317	380	380	380	V
Courant	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14	13	A
cos φ	0,64	0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,73	0,73	

### Valeurs mesurées : S6-60%

Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 595	9 530	14 485	19 495	24 505	29 510	34 370	35 350	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 166	1 333	Hz
Puissance nominale	1,333	2,337	4	5,333	6,667	8	8	7	kW
Couple	2,8	2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	1,9	Nm
Tension	63	127	190	253	317	380	380	380	V
Courant	19	19	19	19	19	19	19	16	A
cos φ	0,74	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,75	0,74	

**Valeurs mesurées : S2-Pmax./5 s**


Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 090	8 100	13 980	18 575	23 430	29 350	34 300	39 300	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 166	1 333	Hz
Puissance nominale	2	4	6	8	10	12	10	7,5	kW
Couple	4,7	4,7	4,1	4,1	4,1	3,9	2,8	1,8	Nm
Tension	85	140	210	260	320	380	380	380	V
Courant	28	28	28	28	28	28	25	18	A
$\cos \varphi$	0,82	0,72	0,76	0,71	0,69	0,75	0,75	0,74	

**Observation relative au fonctionnement avec des convertisseurs de fréquence statiques.**


Pour le fonctionnement avec le convertisseur de fréquence, la tension d'onde fondamentale effective doit correspondre à la tension indiquée du moteur.

Les courants mesurés peuvent être supérieurs aux valeurs indiquées en raison des harmoniques supérieures.

### 6.2.1 Diagramme de la courbe de puissance

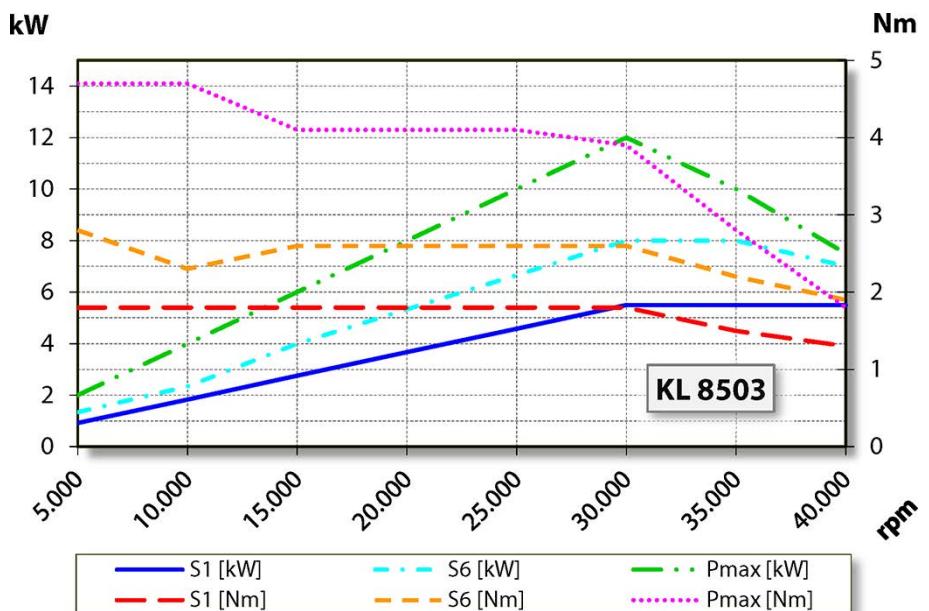

### 6.2.2 Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement

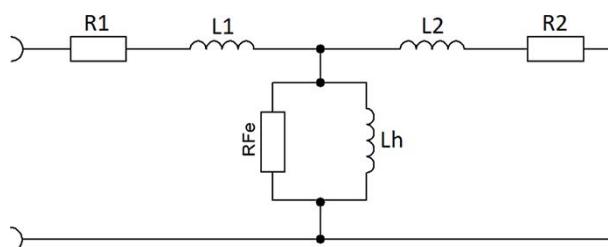


**Remarque : Détérioration si valeurs de puissance incorrectes.**

Les valeurs des paramètres se rapportent exclusivement au moteur.

► Valeurs de la broche HF : voir les tableaux S1-100 %, S6-60 % et S2-Pmax.


Paramètre*	Signification	Valeur	Unité
p0304	Tension assignée (phase-phase)	380	Vrms
p0305	Courant assigné	14,3	Arms
p0307	Puissance assignée	5,5	kW
p0308	Facteur de puissance assignée	0,86	cos φ
p0310	Fréquence assignée	1.000	Hz
p0311	Vitesse de rotation assignée	29.573	tr/min
---	Puissance dissipée assignée	1.072	W
---	Vitesse de rotation nominale	40.000	tr/min
p0312	Couple assigné	1,776	Nm
p0314	Nombre de pôles moteur (paire)	2	---
p0320	Courant de magnétisation assigné	7,16	Arms
p0322	Vitesse de rotation maximale	40.000	tr/min
p0326	Facteur de correction du couple de décrochage	100	%
p0335	Type de refroidissement du moteur	Refroidi par liquide	
p0341	Moment d'inertie	0,0006761	kgm <sup>2</sup>
p0348	Vitesse de rotation affaiblissement de champ VCC=600 V	32.128	tr/min
p0350	Résistance du stator, à froid (âme)	0,224	Ω
p0353	Inductance amont (âme)	0	mH
p0354	Résistance rotorique, à froid	0,2428	Ω
p0356	Inductance de fuite statorique	0,459	mH
p0358	Inductance de fuite rotorique	0,458	mH
p0360	Inductance principale	4,158	mH
p0604	Température moteur, seuil d'alerte	91	°C
p0605	Température moteur, seuil d'erreur	130	°C
p0640	Limite de courant	28	Arms
p1800	Fréquence de répétition	16	kHz
---	Tension du circuit intermédiaire	600	VCC
---	Capacité en série	0	µF
---	Tension maximale		V
---	Atténuation marche à vide		%
---	Réactance de fuite statorique X1	2,995	Ω
---	Réactance de fuite rotorique X2	3,033	Ω
---	Réactance du champ principal Xh	26,27	Ω


(\*) Paramètres Siemens SINAMICS 120


## 6.3 Schéma du circuit

**Remarque : Ne pas modifier l'affectation par défaut.**

Toute modification peut être à l'origine de surtensions dans les composants électriques (par ex. PTC, magnétorésistance).

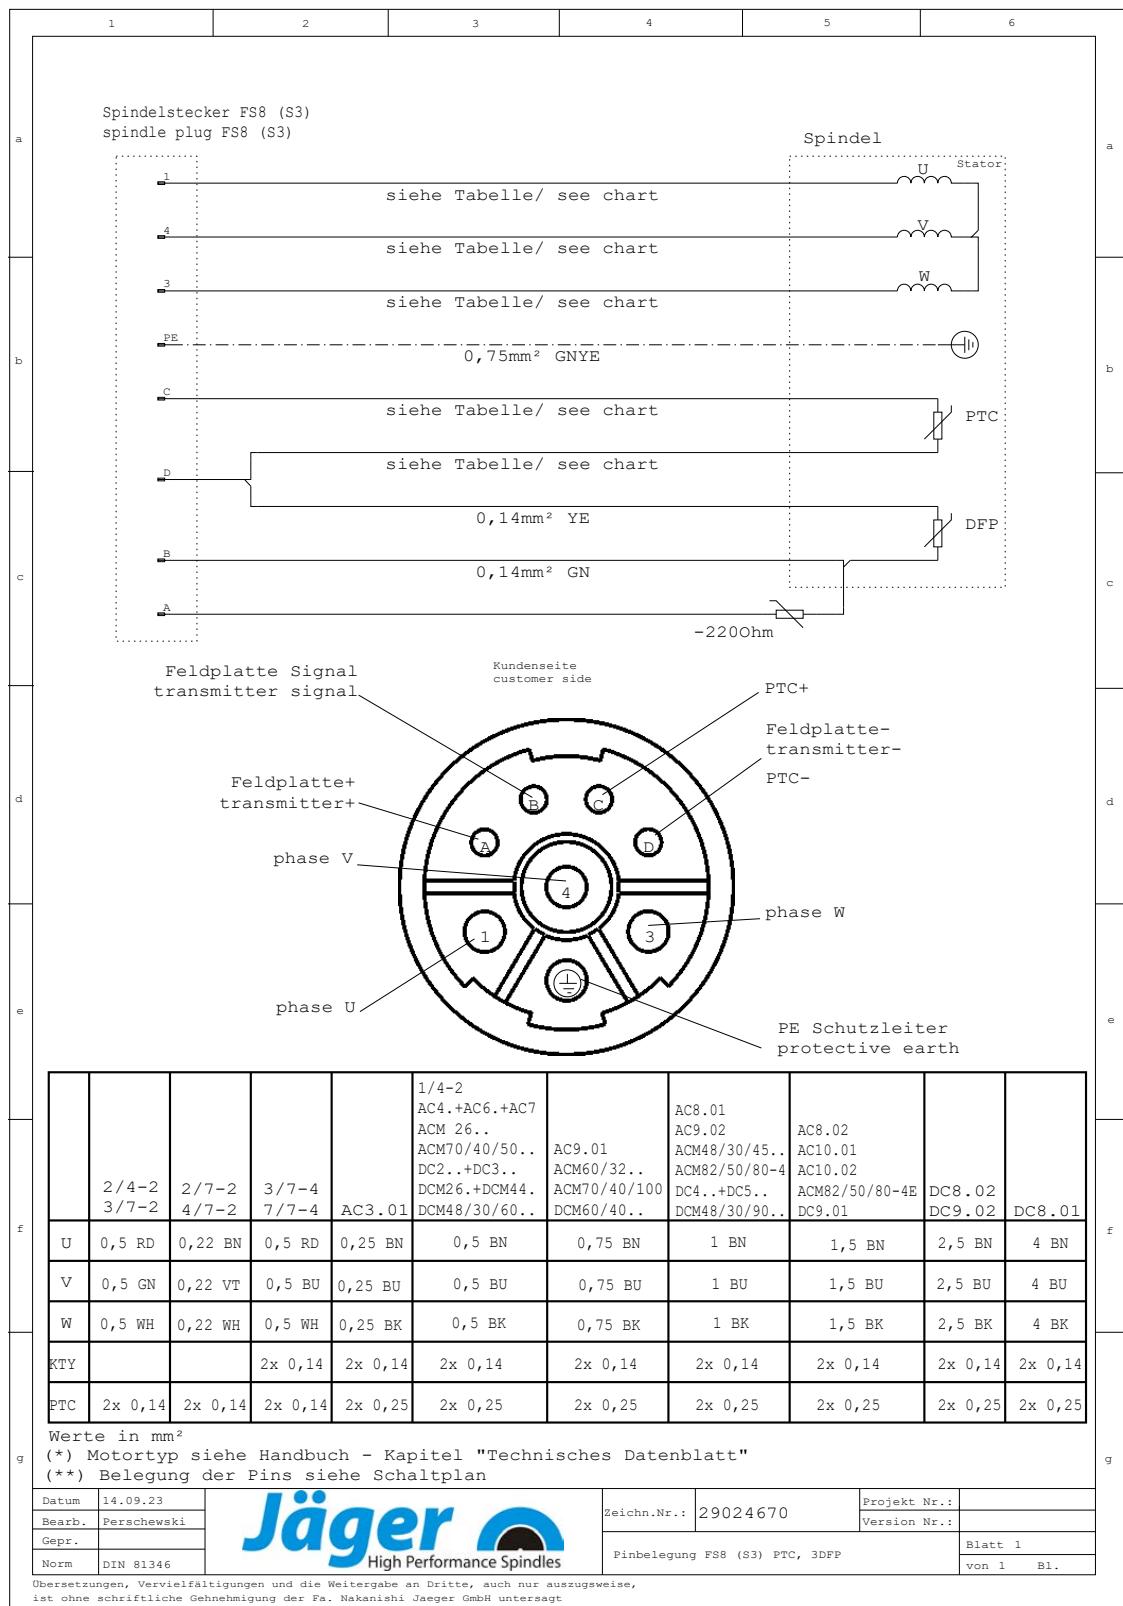

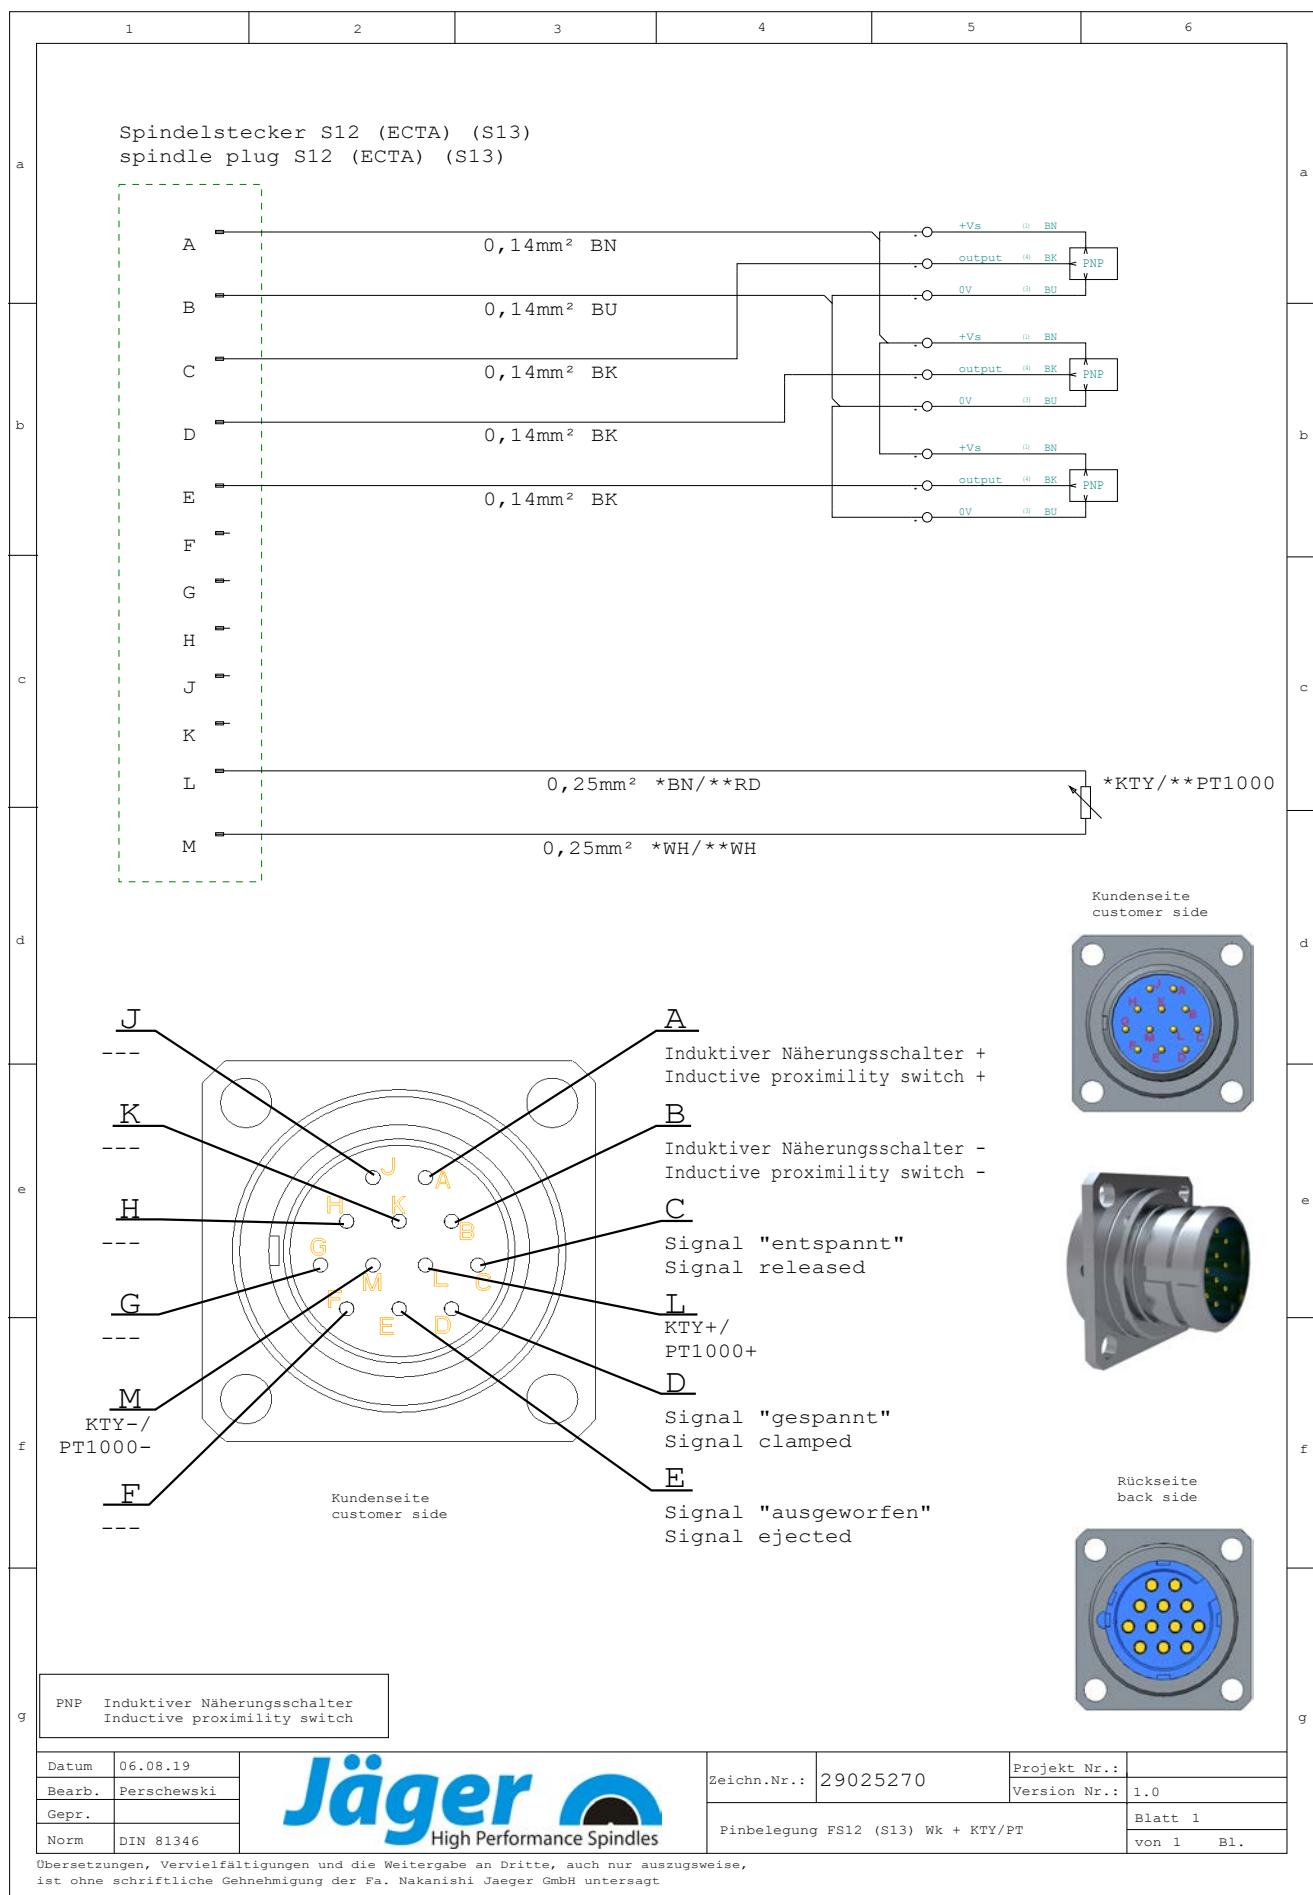

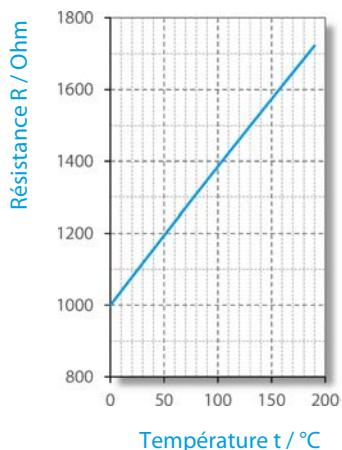**6.4**

**Protection du moteur Pt1000**
**Capteur de température à platine**

Modèle conforme à :

- DIN EN 60751
- Classe de précision B

**Spécifications techniques**

Rapport température/résistance (plage de valeurs de base)


$t_{90}/^{\circ}\text{C}$	(*) Résistance à la température $t_{90}/^{\circ}\text{C}$ [Ω]									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1023	1027	1031	1035
10	1039	1043	1047	1051	1055	1059	1062	1066	1070	1074
20	1078	1082	1086	1090	1094	1097	1101	1105	1109	1113
30	1117	1121	1125	1128	1132	1136	1140	1144	1148	1152
40	1155	1159	1163	1167	1171	1175	1179	1182	1186	1190
50	1194	1198	1202	1206	1209	1213	1217	1221	1225	1229
60	1232	1236	1240	1244	1248	1252	1255	1259	1263	1267
70	1271	1275	1278	1282	1286	1290	1294	1298	1301	1305
80	1309	1313	1317	1320	1324	1328	1332	1336	1340	1343
90	1347	1351	1355	1359	1362	1366	1370	1374	1378	1381
100	1385	1389	1393	1396	1400	1404	1408	1412	1415	1419
110	1423	1427	1431	1434	1438	1442	1446	1449	1453	1457
120	1461	1464	1468	1472	1476	1480	1483	1487	1491	1495
130	1498	1502	1506	1510	1513	1517	1521	1525	1528	1532
140	1536	1540	1543	1547	1551	1555	1558	1562	1566	1570
150	1573	1577	1581	1585	1588	1592	1596	1599	1603	1607
160	1611	1614	1618	1622	1625	1629	1633	1637	1640	1644
170	1648	1651	1655	1659	1663	1666	1670	1674	1677	1681
180	1685	1689	1692	1696	1700	1703	1707	1711	1714	1718

(\*) Valeurs arrondies

**6.5**
**Protection du moteur PTC 150 °C**

Résistance CTP avec isolation de protection

Courbes caractéristiques des températures de réponse nominales de 90 °C à 160 °C conformément à la norme DIN VDE V 0898-1-401.

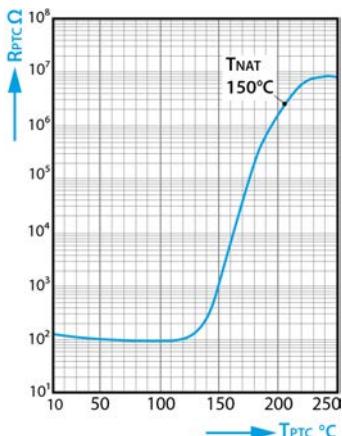

Résistance du posistor  $R_{PTC}$  en fonction de la température du posistor  $T_{PTC}$  (valeurs de résistance petits signaux).

### Spécifications techniques

Type	M135		
Tension de service maximale ( $T_A = 0 \dots 40^\circ\text{C}$ )	$V_{\text{max.}}$	30 V	
Tension de mesure maximale ( $T_A - 25\text{ K} \dots T_{\text{NAT}} + 15\text{ K}$ )	$V_{\text{Mes, max}}$	7,5 V	
Résistance nominale ( $V_{PTC} \leq 2,5\text{ V}$ )	$R_N$	$\leq 250\Omega$	
Tension de contrôle d'isolation	$V_{is}$	3 kV~	
Temps de réponse	$t_a$	< 2,5 s	
Plage de températures de service ( $V=0$ )	$T_{op}$	-25/+180°C	

### Valeurs de résistance

$T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$	$R(T_{\text{NAT}} - \Delta T)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5\text{ V}$ )	$R(T_{\text{NAT}} + \Delta T)$ ( $V_{PTC} \leq 2,5\text{ V}$ )	$R(T_{\text{NAT}} + 15\text{ K})$ ( $V_{PTC} \leq 7,5\text{ V}$ )	$R(T_{\text{NAT}} + 23\text{ K})$ ( $V_{PTC} \leq 2,5\text{ V}$ )
$150 \pm 5^\circ\text{C}$	$\leq 550\Omega$	$\geq 1\,330\Omega$	$\geq 4\,k\Omega$	----

## 6.6

### Surveillance du cône d'outil


La surveillance du cône d'outil (surveillance WK) signale à l'opérateur que la broche HF est prête et transmet le signal correspondant à la commande de la machine.

- Surveillance du cône d'outil à l'aide d'un commutateur de proximité.

### Signaux

Outil serré	Outil desserré	Outil éjecté
Broche HF	Broche HF	Broche HF
prête	pas prête	pas prête

Plage de tension de service :  
10 - 30 VCC (UL - Catégorie 2)  
Distance de commutation : Sn  
2,0 mm  
Protégés contre les court-circuits et les inversions de polarité.

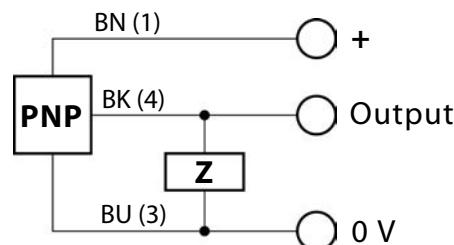


BN = brown  
BK = black  
BU = blue  
NO = Normally ope

## 6.7

### Détection de la vitesse (disque fixe numérique)

Un bon câblage est nécessaire pour une parfaite évaluation.

- ➲ Utiliser des câbles torsadés et blindés.
- ➲ Raccorder la broche HF selon l'exemple de raccordement ci-dessous.

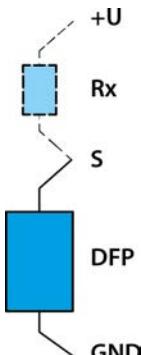

*DFN = disque fixe numérique  
S = signal*

#### Remarque : Résistance (Rx).

Si la résistance (Rx\*) est déjà intégrée à l'analyseur (CF) :

- Raccorder uniquement le signal et la masse.

Tension d'alimentation (U)	Rx (*)	Signal (**)
+ 8 V	220 Ω	1 000 mV
+ 8 V	450 Ω	2 000 mV
+ 12 V	220 Ω	1 000 mV
+ 12 V	680 Ω	3 000 mV
+ 15 V	220 Ω	1 000 mV
+ 15 V	680 Ω	3 000 mV
+ 24 V	220 Ω	1 000 mV
+ 24 V	680 Ω	3 000 mV

\*Sans objet si l'appareil de traitement (convertisseur de fréquence, etc.) comprend une résistance.

\*\*Les valeurs peuvent différer de ± 20 % en fonction de la méthode de mesure.

## 6.8

### Protection ESD

La protection ESD est obtenue par la réalisation d'une liaison conductrice entre l'arbre en rotation de la broche HF et le carter du moteur.

- Suivant la durée de fonctionnement, la résistance électrique de ce contact glissant est <1 kΩ.
- L'usure du contact glissant n'est pas surveillée.


## 6.9



### Bruits aériens

#### ATTENTION : Le bruit nuit à la santé.

- Toujours porter une protection auditive lors du fonctionnement de la broche haute fréquence.

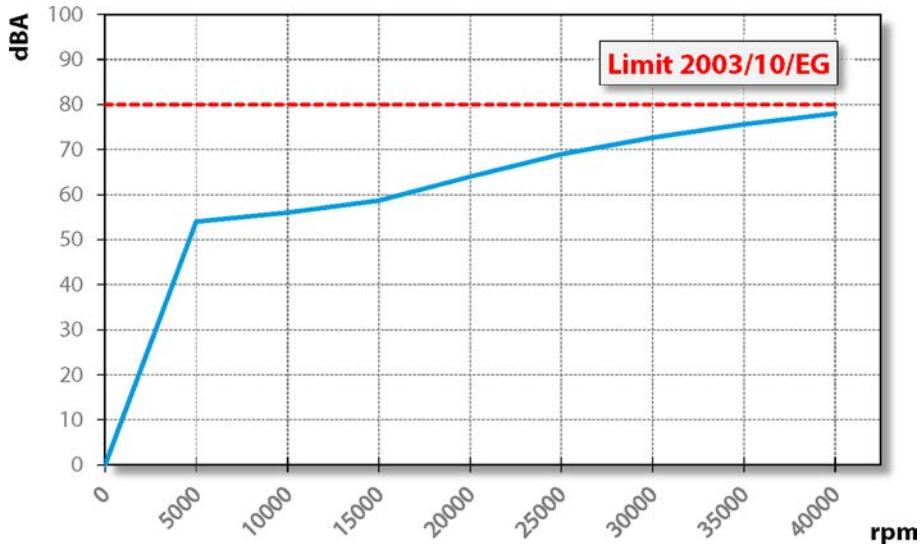

## 7



### Lieu d'utilisation

#### DANGER : Projection de pièces.

Si la broche haute fréquence est mal fixée, elle peut se détacher pendant le fonctionnement et être projetée par les forces en jeu.


- Bien serrer la broche haute fréquence.



#### AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- Toujours travailler avec des lunettes de protection.

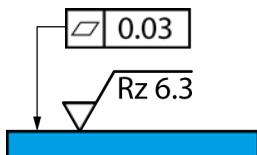

Exemple d'illustration : Surface de fixation

Avant d'installer la broche haute fréquence, observer les points suivants :

- ➊ S'assurer que le support de broche adapté à la broche haute fréquence est monté dans la machine.
- ➋ Vérifier l'état des flexibles de liaison.
- ➌ Vérifier l'état des câbles de liaison.
- ➍ N'utiliser que des flexibles et des câbles en bon état.
- ➎ Ne jamais faire fonctionner la broche HF à proximité d'une source de chaleur.

## 8

### Installation


#### Avant l'installation :

- ⇒ Vérifier que la broche haute fréquence est complète et ne présente aucun dommage.

#### Si la broche haute fréquence a été entreposée longtemps :

- ⇒ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre Mise en service après l'entreposage.

#### 8.1

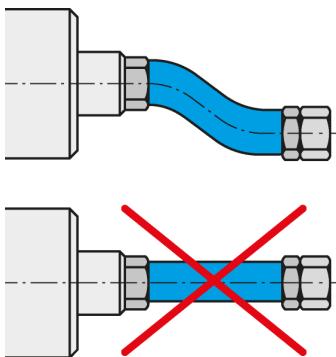

*Raccorder les câbles et conduites de fluide de façon flexible.*

#### Installer la broche haute fréquence


Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre pour installer la broche haute fréquence :

- ⇒ Retirer les bouchons qui protègent les raccords contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ⇒ Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.
- ⇒ Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.
- ⇒ S'assurer que les raccords sont flexibles et détendus.
- ⇒ Assurer l'étanchéité des raccords d'air comprimé dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- ⇒ Assurer l'étanchéité des raccords d'eau de refroidissement dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- ⇒ Si la broche haute fréquence est équipée de l'air d'arrêt :
  - ↳ S'assurer qu'il n'y a aucun risque d'écoulement d'air dans les paliers.
  - ↳ Toujours utiliser des boîtes de raccordement étanches pour le raccordement des câbles électriques.
- ⇒ Fixer la broche HF sur la machine.
- ⇒ Relier les flexibles au raccord correspondant.
- ⇒ Retirer les bouchons qui protègent les arbres contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ⇒ Raccorder les connecteurs des câbles de raccordement au raccord correspondant de la broche haute fréquence et du convertisseur de fréquence.
- ⇒ Verrouiller les connecteurs.

#### Remarque : Établir la connexion à fermeture rapide SpeedTEC.

- En cas de combinaison de fiches femelle/mâle SpeedTEC :
- Retirer le joint torique sur la fiche femelle SpeedTEC.

## 8.2

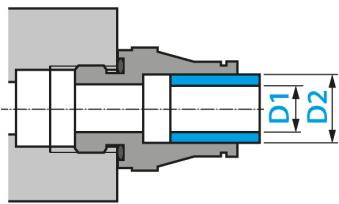

### Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides

☛ Sélectionner le diamètre nominal des tuyaux d'alimentation en fluide dans le tableau suivant :

DN	Fluide	D1	D2
<b>2,8</b>	Air comprimé	2,8 mm	$\frac{7}{64}$ "
<b>4</b>	Air comprimé	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
<b>6</b>	Air comprimé	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
<b>5,5</b>	Eau de refroidissement	5,5 mm	$\frac{7}{32}$ "
<b>7</b>	Eau de refroidissement	7 mm	$\frac{9}{32}$ "
			$\frac{25}{64}$ "

## 8.3

### Eau de refroidissement

#### 8.3.1

#### Qualité de l'eau de refroidissement

L'eau distillée occasionne sur les parties métalliques à nu une corrosion immédiate qui passe souvent inaperçue dans un premier temps mais qui entraîne par la suite des dommages graves.

☛ Ne pas utiliser d'eau pure ou distillée.

Les dépôts dans les canaux de refroidissement générés par une eau de refroidissement non conforme entravent la dissipation de la chaleur.

☛ Utiliser une eau de refroidissement présentant les propriétés suivantes :

Eau potable	Selon 98/83/CE
Degré de dureté	1 – 15°dH
pH	7-9
Additif (protection anticorrosion)	20 % Antrifrogen N

#### 8.3.2

#### Régler le refroidissement

☛ Respecter les valeurs suivantes pour le refroidissement par liquide :

Diamètre de flexible (*)	DN 5,5 minimum
Température de départ	20 °C minimum
Débit volumique	1,5 l/mn minimum
Température de retour	40 °C maximum

(\*) Utiliser des flexibles de refroidissement imperméables aux UV

## 8.4 Air comprimé

### 8.4.1 Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)


	<b>Classe 3</b>
Impuretés solides	Degré de filtration meilleur que 5 µm pour les matières solides
Teneur en eau	<b>Classe 4</b> Point de rosée max. +3 °C
Teneur totale en huile	<b>Classe 3</b> Teneur max. en huile 1 mg/m <sup>3</sup>

### 8.4.2 Régler l'air d'arrêt

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [▶ 27] » pour les consignes de qualité de l'air.

La valeur de réglage de l'air d'arrêt dépend du diamètre et de la longueur du flexible.

- ⇒ Diamètre de flexible : DN 4
- ⇒ Sélectionner la valeur de réglage du schéma ci-dessous.
- ⇒ L'air d'arrêt et le refroidissement doivent être enclenchés par la commande lors de l'enclenchement de la machine. Ainsi, la broche HF est protégée même à l'arrêt.

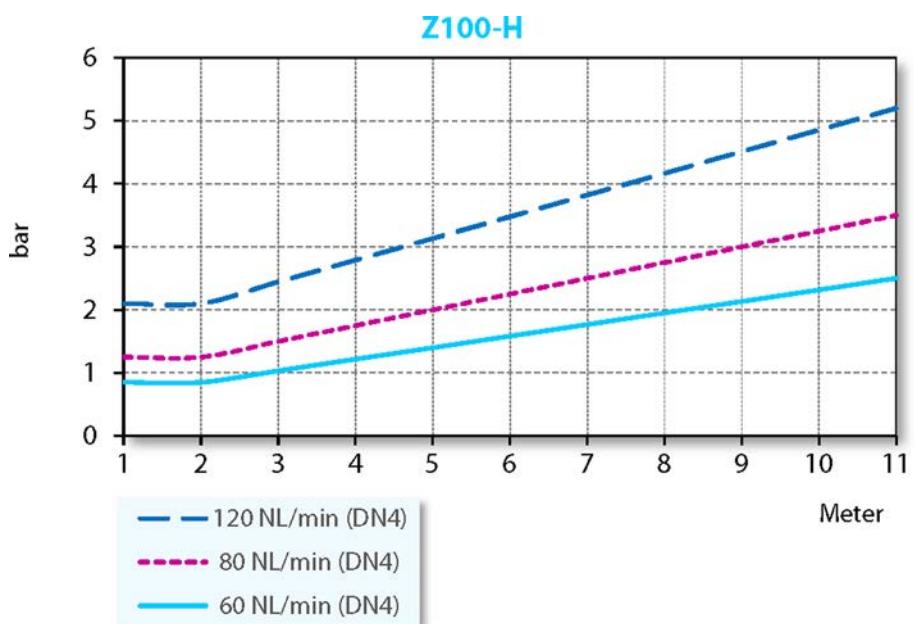

Besoin en air d'arrêt le plus faible	Traitement à sec
Besoin en air d'arrêt moyen	Traitement à l'eau pulvérisée
Besoin en air d'arrêt maximal	Traitement aux jets d'eau

### 8.4.3

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 27] » pour les consignes de qualité de l'air.

### Valeurs de réglage

- ⇒ Respecter les valeurs suivantes :

Nettoyage du cône	4,5 - 6 bar
Système pneumatique de changement d'outil	≥ 6,0 bar

## 9




### Mise en service

#### DANGER : Projection de pièces.


Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

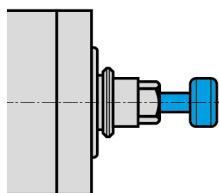

Exemple d'illustration : Insérer la tige

### 9.1

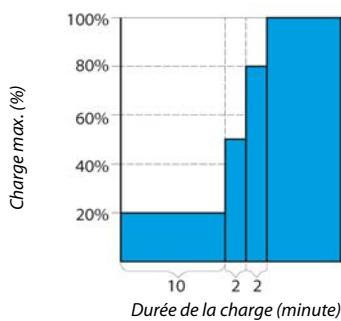

### Schéma de rodage

- ⇒ Mettre en service la broche haute fréquence avec un outil serré pendant environ 10 minutes (sans effectuer d'usinage).
- ⇒ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence.
  - ↳ Voir la définition : vitesse de rotation max. admissible
- ⇒ Faire tourner la broche haute fréquence pendant env. 2 minutes sans dépasser 50 % de la vitesse de rotation maximale admissible.
- ⇒ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes sans dépasser 80 % de la vitesse de rotation maximale admissible.

**La broche haute fréquence est désormais prête à l'emploi.**

## 9.2

### Mise en marche quotidienne

Procéder de la façon suivante pour préchauffer et préserver le graissage du palier :

- ⇒ Utiliser la broche haute fréquence lorsque l'outil est serré (sans usinage).
  - ↳ Environ 2 minutes.
  - ↳ À 50 % maximum de la vitesse de rotation maximale admissible.  
(Voir le chapitre Mise en service [▶ 28])

La broche haute fréquence atteint ainsi sa température de service.

## 9.3

### Signalement de l'arrêt

Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signalement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.


## 9.4

### Mise en service après l'entreposage


- ⇒ Avant de mettre la broche haute fréquence en service, attendre que sa température s'adapte à celle du lieu d'utilisation par rapport au lieu d'entreposage.
  - ↳ La différence de température de la broche haute fréquence au point d'utilisation ne doit pas être supérieure à 10 °C.
- ⇒ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre «Entretien [▶ 36]».
- ⇒ Faire tourner la broche haute fréquence à 50 % maximum de la vitesse de rotation admissible pendant env. 5 minutes.
  - ↳ Voir le chapitre Mise en service [▶ 28]
- ⇒ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes à 80 % maximum de la vitesse de rotation admissible.

Le graissage des paliers est ainsi préchauffé et ménagé.

## 10

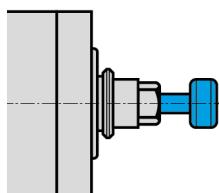

Exemple d'illustration : Insérer la tige

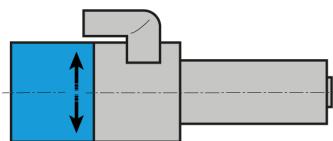

Exemple d'illustration : indication du sens de rotation

## 10.1



## Changement d'outil

### Changement d'outil

#### ATTENTION : Risque d'entraînement généré par l'arbre en rotation.

Si l'arbre tourne encore, les doigts et la main risquent d'être happés et écrasés.

- L'arbre doit être immobile pour le changement d'outil.

#### Remarque : Assurer le fonctionnement.

- Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

#### Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

## Marche à droite et marche à gauche

Le système de serrage de la broche haute fréquence est prévu pour la marche à droite et la marche à gauche.

- ⇒ N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ⇒ N'utiliser que des porte-outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ⇒ Régler le sens de rotation de la broche HF sur le CF conformément au sens de rotation de l'outil/du porte-outil inséré.

## 10.2



### Changement de cône pneumatique

#### DANGER : Projection de pièces.


Le nettoyage du cône peut engendrer une pression dans le cône à tige creuse (HSK) lors du changement du cône d'outil. Cette pression expulse le cône à tige creuse en cas de libération subite.

- Arrêter impérativement le nettoyage du cône lorsque le cône à tige creuse se trouve à environ 1 - 2 mm de l'installation de surface.

#### Conseil : Garantir la qualité de concentricité.

- La pince de serrage, l'écrou de serrage, l'installation de surface, l'arbre, le cône d'outil et le logement d'outil doivent toujours être propres.
- Vérifier le logement du cône d'outil.

Celui-ci doit être intacte et propre lors du changement dans la broche haute fréquence.

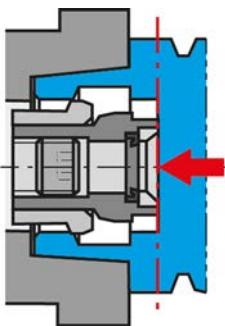

*Glisser l'outil contre la surface de contact du cône de serrage.*


- ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ⇒ Enclencher l'air comprimé pour le « vérin en avant ».
- ⇒ Retirer l'outil.
- ⇒ Nettoyer le cône intérieur du logement d'outil et le cône intérieur de l'arbre avec le cône de nettoyage en feutre.
- ⇒ Mettre l'outil en place.
- ↳ Glisser l'outil contre la surface de contact du cône de serrage.
- ⇒ Enclencher l'air comprimé pour le « vérin en arrière ».
- ⇒ Observer une pause d'1 à -2 secondes après le changement d'outil.
- ⇒ Démarrer la broche haute fréquence.

### 10.2.1

#### Dispositif de serrage d'outil HSK automatique


Nous recommandons les valeurs suivantes :

- ⇒ Tolérance de coaxialité lors du changement de l'outil.
  - ↳ Coaxialité ( $\varnothing G$ ) : 0,7 mm
- ⇒ Force d'appui sur le cône de serrage.
  - ↳ Maximum : 100 N

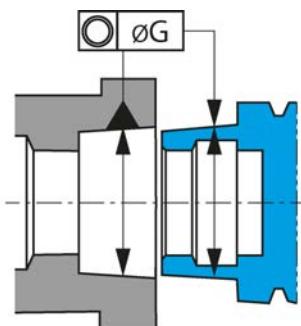

*Tolérance de coaxialité*

### 10.3

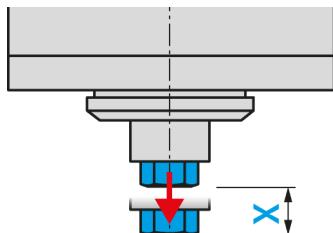


Exemple d'illustration : Course d'éjection

#### 10.3.1

#### Changement de cône pneumatique

Lors du changement d'outil, le logement d'outil est poussé hors de l'arbre par le vérin.

#### 10.3.2

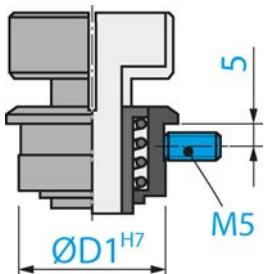

#### 10.3.3

#### Entretien

##### Avant le début des travaux :

- ⇒ Vérifier que toutes les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de graisse, de liquide de refroidissement, de résidus d'usinage et de particules métalliques.
- ⇒ Vérifier l'absence d'endommagements sur la station de changement.

## 10.4 Organigramme

### 10.4.1 Organigramme pneumatique

Message d'arrêt de la broche haute fréquence par la commande machine.  
(Vitesse de rotation = 0 pour la broche haute fréquence avec un disque fixe)  
(Fréquence = 0 et retard d'au moins 2-3 secondes pour la broche haute fréquence sans disque fixe)

	Raccord N°	Air comprimé marche	arrêt
<b>Attention</b>  Pas de changement d'outil lorsque l'arbre tourne.	<b>3</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Changement d'outil sur la broche HF.	<b>4</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Attention</b>  Pas de rotation sans outil serré.	<b>7</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Signal outil serré	---		
<b>Laisser toujours l'air d'arrêt enclenché.</b>  même lors du changement d'outil. Cela évite la pénétration de salissures ou d'humidité dans la broche haute fréquence.			
<b>Nettoyage du cône marche.</b>			
<b>Système pneumatique de changement d'outil marche.</b>  Vérin avant			
<b>Effectuer un changement d'outil.</b>			
<b>Nettoyage du cône arrêt.</b>  Arrêter si la surface de contact du cône d'outil est à 2 mm de la surface de contact de l'arbre.	<b>4</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Système pneumatique de changement d'outil marche.</b>  Vérin arrière	<b>8</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	

**La broche haute fréquence est prête à l'emploi.**

#### 10.4.2

#### Organigramme électrique

Cône d'outil	Air comprimé marche	Serré	Desserré	Éjecté
pas en place	Oui	Pas de signal = 0	Signal= 1	Pas de signal = 0
en place	Oui	Signal= 1	Pas de signal = 0	Pas de signal = 0
pas serré	Oui	Pas de signal = 0	Pas de signal = 0	Signal= 1

#### 10.4.3

#### Signaux

Entrées	Description	Signal	Action
Signal desserré	Vérin arrière. Système de serrage desserré. <b>Pas</b> de cône d'outil inséré dans la réception d'outil de la broche haute fréquence.	= 0	Broche haute fréquence <b>ne pas mettre en marche</b>
Signal serré	Vérin arrière. Système de serrage serré <b>avec un outil</b> . Cône d'outil inséré dans la réception d'outil de la broche haute fréquence.	= 1	Mettre la broche haute fréquence en marche si signal = 1
Signal éjecté	Le vérin est déployé. Système de serrage desserré. Cône d'outil inséré dans la réception d'outil de la broche haute fréquence. Le cône d'outil n'est <b>pas</b> serré.	= 0	Broche haute fréquence <b>ne pas mettre en marche</b>



#### Remarque : Assurer le fonctionnement.

Le signal « desserré » indique à l'utilisateur l'état prêt de la broche haute fréquence afin d'assurer la sécurité en cours de fonctionnement.

#### L'état « desserré » n'est :

- pas un état de fonctionnement autorisé
- autorisé que pour le transport et le stockage

**Toute course à vide réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.**

**11****Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC****DANGER : Projection de pièces.**

Si le sens de rotation est incorrect, la charge peut endommager l'outil. Le morceau cassé est projeté par les forces centrifuges.

- N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.

**DANGER : Projection de pièces.**

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

- ➲ N'utiliser que des outils techniquement irréprochables.
- ➲ N'utiliser que des outils dont le diamètre de la queue est adapté au diamètre intérieur de la pince de serrage. Ne pas utiliser par exemple de queues d'un diamètre de 3 mm dans des pinces de serrages prévues pour 1/8" (= 3,175 mm).
  - ↳ Voir également le chapitre Spécifications techniques [► 14]
- ➲ N'utiliser que des queues d'outil d'une tolérance de diamètre de h6.
- ➲ Ne pas utiliser de queues d'outil avec surface de serrage (par ex. Weldon).
- ➲ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
  - ↳ DIN ISO 1940, classe de qualité 2,5.

**12****Entretien**

**L'entretien de la broche doit être effectué par un personnel qualifié.**

La broche haute fréquence doit être à l'arrêt avant chaque travail d'entretien.

- ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ⇒ Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.
- ⇒ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ⇒ Observer toutes les indications et consignes de sécurité.

**12.1****Roulement à billes****Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.**

Les roulements de la broche HF sont graissés à vie Ils ne nécessitent donc pas d'entretien.

- Ne pas lubrifier les roulements à billes.
- Ne pas introduire de graisses, d'huiles ni de nettoyants dans les orifices de la broche haute fréquence.

**12.2****Nettoyage quotidien**

Pour un fonctionnement précis et sûr de la broche HF, toutes les surfaces de contact de la broche HF, du logement de la broche HF, du logement d'outil et du porte-outil doivent être propres.

**Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.**

- Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer la broche haute fréquence.
  - Ne pas utiliser d'ultrason pour nettoyer la broche haute fréquence.
  - Ne pas utiliser de jet à vapeur pour nettoyer la broche haute fréquence.
- Des impuretés pourraient pénétrer dans les paliers.

**12.2.1****Avant le début des travaux**

- ⇒ Vérifier que toutes les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de graisse, de liquide de refroidissement, de résidus d'usinage et de particules métalliques.
- ⇒ Vérifier l'absence d'endommagements sur la broche HF.
- ⇒ Si la broche haute fréquence est équipée d'air d'arrêt, toujours enclencher celui-ci lors du nettoyage.
- ⇒ N'utiliser pour le nettoyage qu'un chiffon propre et doux ou un pinceau propre et doux.

**Si la broche haute fréquence est équipée d'un nettoyage de cône :**

- ⇒ Après avoir nettoyé, enclencher le nettoyage du cône pendant 2 à 3 secondes.

Des éventuelles impuretés encore adhérentes seront éjectées hors de l'arbre par l'air de nettoyage du cône.

## 12.2.2

### À chaque changement d'outil

- ⇒ Veiller à ce que le support de réception d'outil et la queue d'outil soient propres.
- ↳ Retirer tous les éventuels dépôts de salissures.

## 12.2.3

### À chaque changement de matériel de serrage

- ⇒ Nettoyer le cône intérieur de l'arbre de la broche haute fréquence. Le cône intérieur doit être débarrassé des copeaux et des salissures.
- ⇒ Nettoyer le cône d'outil.

## 12.3

### En cas d'entreposage

Si la broche haute fréquence n'est pas utilisée pendant une durée prolongée :

- ⇒ Nettoyer avant l'entreposage et la mise en service uniquement le canal de refroidissement à l'air comprimé.
- ⇒ Éliminer tous résidus de lubrifiant froid.
- ⇒ Entreposer la broche haute fréquence à l'horizontale.
- ⇒ Entreposer la broche haute fréquence de façon à la protéger contre l'humidité, la poussière et les autres impacts du milieu extérieur.
- ⇒ Observer les conditions d'entreposage suivantes.


Température du lieu d'entreposage	+10 °C ... + 45° C
Humidité relative de l'air	< 50 %

## 12.4


### Entretien hebdomadaire

Contrôle visuel du système de serrage sur la base des critères suivants :

- ⇒ Dommages
- ⇒ Fonctionnement
- ⇒ Graissage
  - ↳ Pour parvenir à une force de serrage constante, il est nécessaire de regraissier la surface fonctionnelle du système de serrage.
  - ↳ Nous recommandons le lubrifiant métallique en aérosol METAFLUX 70-81.
  - ↳ Il est interdit de mélanger des graisses différentes.

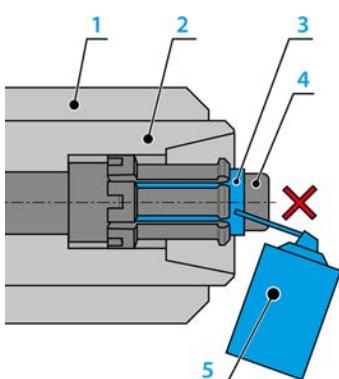

1	Broche haute fréquence
2	Arbre
3	Surface fonctionnelle
4	Système de serrage
5	Lubrifiant métallique en aérosol (accessoire en option)

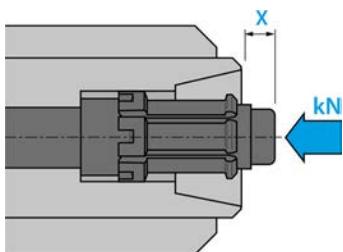**12.5****Entretien mensuel**

- ⇒ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main toutes les 4 semaines.
- ⇒ Vérifiez la cote X du système de serrage
  - ↳ Cote de consigne :  $8,3 \pm 0,1$  mm
- ⇒ Vérifiez la force de serrage du système de serrage
  - ↳ Valeur de consigne : 4,0 - 6,5 kN

Si les valeurs ne correspondent pas, envoyez la broche haute fréquence pour contrôle et entretien à la société **Nakanishi Jaeger GmbH** ou à un partenaire SAV certifié.

**12.6****En cas d'entreposage prolongé**

- ⇒ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main tous les 3 mois.
- ⇒ Mettre la broche haute fréquence en service avec un outil en place pendant environ 10 minutes.
  - ↳ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation max. admissible de la broche haute fréquence. (Voir le chapitre Mise en service [▶ 28])

**12.7****Durée d'entreposage maximale**

La durée d'entreposage maximale est de 2 ans.

- ⇒ Observer impérativement toutes les indications figurant dans le chapitre « En cas d'entreposage prolongé [▶ 38] ». Ceci est indispensable pour maintenir la broche HF en ordre de marche.

**13****Démontage**

Procéder comme suit pour le démontage de la broche haute fréquence :

- ⇒ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ⇒ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ⇒ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ⇒ Enlever tous les raccordements de la broche haute fréquence.
- ⇒ Vider le canal de refroidissement de la broche haute fréquence.
- ⇒ Démonter la broche haute fréquence de la machine.

**13.1****Élimination et protection de l'environnement**

Plus de 90 % des matériaux utilisés dans la broche haute fréquence sont réutilisables (aluminium, acier inoxydable, acier, cuivre, etc.)

**La broche haute fréquence ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques.**

- ⇒ Retirer tous les matériaux non réutilisables.
- ⇒ Mettre la broche haute fréquence au rebut dans une installation de traitement homologuée.
- ⇒ Observer toutes les réglementations des autorités administratives compétentes.
- ⇒ Ne jeter aucun liquide de refroidissement dans les eaux usées.
- ⇒ Éliminer les liquides en respect des réglementations en vigueur.

Si un démontage de la broche haute fréquence est impossible, l'envoyer à la société **Nakanishi Jaeger GmbH**. La société **Nakanishi Jaeger GmbH** ne prend en charge ni les frais d'expédition ni les taxes de recyclage.

**14****Entretien et réparation****DANGER : Choc électrique.**

Un choc électrique peut causer des brûlures graves et des blessures mortelles.

Exclure les dangers liés à l'énergie électrique (voir les détails par ex. dans les réglementations VDE et de la société de fourniture d'électricité).

- Couper l'alimentation de la broche haute fréquence avant de commencer le travail.

**Remarque : Endommagement causé par décharge électrostatique.**

Ne pas toucher les composants craignant l'électricité statique de la broche haute fréquence.

**14.1****Partenaires**

Seuls les partenaires homologués sont habilités à ouvrir et à réparer la broche. Le non-respect entraîne l'annulation de toute garantie et droit à réparation de dommage.

- ⇒ Se référer à la liste des partenaires sur le site suivant.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/en/contact/service-partners>

## 14.2

### Dysfonctionnements

La liste ci-après permet d'examiner et d'éliminer rapidement les défauts.

#### La broche haute fréquence ne tourne pas

Cause	suppression du défaut
Absence d'alimentation électrique	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le convertisseur de fréquence (CF).</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler la machine.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier tous les branchements électriques.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier tous les conducteurs dans le câble du moteur.</li> <li><input type="checkbox"/> Actionner le bouton de démarrage/remise à zéro.</li> </ul>
Enclenchement de la sécurité thermique	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Attendre que la broche haute fréquence ait refroidi.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du CF. Si aucun message ne s'affiche, démarrer le CF.</li> </ul> <p>(Voir également « La broche chauffe [▶ 40] »)</p>
Le CF s'est éteint	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier les messages d'erreur dans le manuel du CF.</li> </ul>
Changement d'outil déclenché	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Arrêter le système pneumatique pour le changement d'outil.</li> </ul>

#### La broche haute fréquence chauffe

Cause	suppression du défaut
Le refroidissement est insuffisant	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler la puissance du système de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le niveau d'eau du système de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier les raccordements et les flexibles de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le circuit de refroidissement.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du système de refroidissement.</li> </ul>
Absence de phase	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'absence de rupture de tous les conducteurs dans le câble du moteur.</li> </ul>
Usinage trop fort	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de la broche haute fréquence.</li> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de l'outil.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil.</li> <li><input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.</li> </ul>
CF mal réglé	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche-HF aux valeurs réglées sur le CF.</li> </ul>

**La broche haute fréquence fait du bruit**

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [▶ 35] »).</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil.</li> <li><input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.</li> </ul>
La broche HF n'est pas serrée de façon circulaire ou est de travers	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utiliser uniquement les supports de broche compris dans les accessoires d'origine ou des supports de broche fabriqués en respect des tolérances indiquées par la société <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b>.</li> </ul>
La broche haute fréquence est trop serrée	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Les vis de blocage du support de broche ne doivent être serrées qu'à la main.</li> <li><input type="checkbox"/> Ne pas employer de moyen technique pour bloquer la broche haute fréquence.</li> </ul>
Palier endommagé	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b>.</li> </ul>

**Pas de changement d'outil automatique**

Cause	suppression du défaut
Contamination	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [▶ 30] » et « Entretien [▶ 36] »).</li> </ul>
La pince de serrage ne s'ouvre pas	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler le raccordement électrique du cylindre. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [▶ 30] » et « Entretien [▶ 36] »).</li> </ul>
Purge d'air absente	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contrôler si les deux raccords du vérin à double action sont branchés.</li> <li><input type="checkbox"/> Vérifier si le vérin aspire de l'air.</li> </ul>

**Le capteur ne transmet aucun signal**

Cause	suppression du défaut
Pas de connexion au capteur	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier les câbles et les raccordements</li> </ul>
Mauvaise position de l'outil	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Vérifier si l'outil est correctement serré.</li> </ul>
Mauvaise position du renforcement d'outil	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b>.</li> </ul>

### La broche haute fréquence vibre/oscille

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [▶ 35] »).
Contamination	<input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [▶ 30] » et « Entretien [▶ 36] »).
CF mal réglé	<input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche HF aux valeurs réglées sur le CF.
Usinage trop fort	<input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.
Vis de fixation desserrées	<input type="checkbox"/> Bien serrer les vis.
Broche haute fréquence endommagée	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .

Si la panne n'est pas éliminée après avoir contrôlé tous les points, contacter le partenaire compétent.

- ➡ Demander le bordereau de réparation au partenaire.
- ➡ Vérifier le manuel de la machine.
- ➡ Contacter le fabricant de la machine.

## 15

### Déclaration de montage

Au sens de la directive européenne Machines

Observer les consignes de sécurité figurant dans la documentation produit fournie.

**Nakanishi Jaeger GmbH**

SF-Elektromaschinenbau

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tél. +49 (0) 60029123 -0

déclare par la présente que le produit suivant,

Produit	Broche haute fréquence
Type	Z100-H540.108 S3AW2
N° de série	Voir la dernière page du manuel

est conforme aux exigences de base de la directive Machines 2006/42/CE dans la mesure où le contenu livré le permet.

Paragraphes de la directive Machines appliqués : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Dans sa version de série, la machine incomplète est par ailleurs conforme à la totalité des dispositions des directives :

Normes harmonisées appliquées	DIN EN ISO 12100 Sécurité des machines
-------------------------------	---

La machine incomplète ne doit être mise en service qu'après qu'il a été constaté que la machine destinée à recevoir la machine incomplète est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et, le cas échéant, aux autres directives applicables.

Nous, la société Nakanishi Jaeger GmbH, nous engageons à communiquer sur demande les documents spéciaux relatifs à la machine incomplète aux organismes de chaque pays.

Les documents techniques spéciaux correspondant à la machine selon l'annexe VII partie B ont été établis.

Personne mandatée pour compiler les documents selon l'annexe VII, partie B :

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Ober-Mörlen, le 07.01.2026



### Nakanishi Jaeger YouTube Channel

Scanner ce code QR avec un scanner de codes QR de votre choix.



### Nakanishi Jaeger GmbH

Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0  
✉ sales@nakanishi-jaeger.com  
[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

#### Numéro de série

Type **Z100-H540.108 S3AW2**  
Numéro de article **10405013-04**  
Version 03 Date 07.01.2026  
Language FR

