




Z80-H528.08 S5VW3

高周波スピンドル 空圧式ツールホルダー交換

HF-スピンドルの識別記号

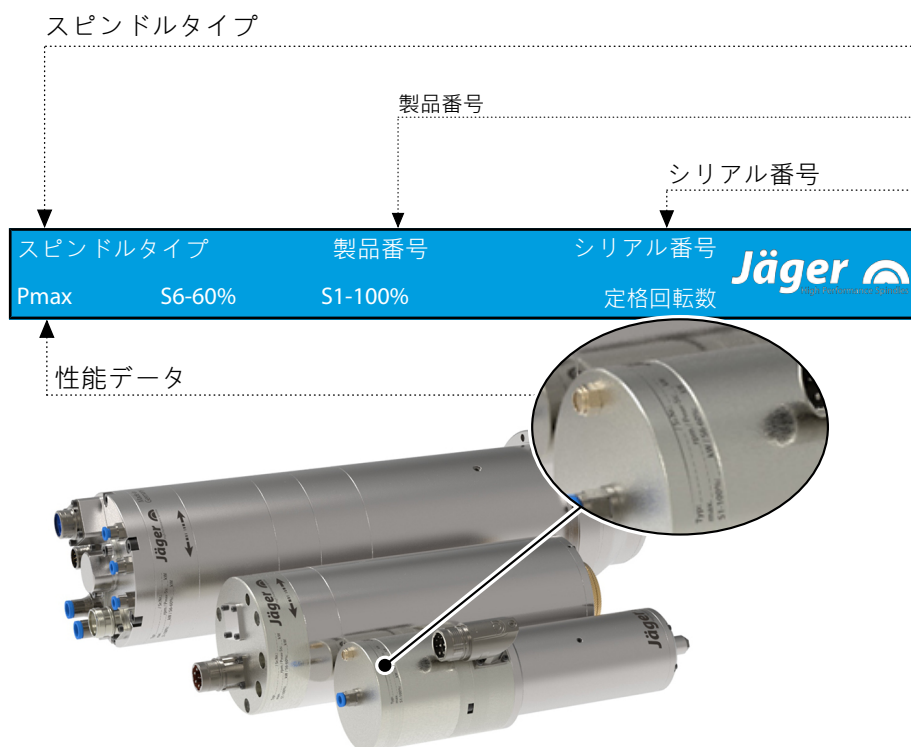

弊社はHF-スピンドルを技術の最新レベルに常に合致させるため、ハンドブック記載の仕様を、事前の通知なく技術的に改良または変更する場合があります。

本マニュアルの文章作成には万全を期しておりますが、**Nakanishi Jaeger GmbH**は、誤った情報およびそれに起因する結果に対して、いかなる法的責任および損害補償義務も負わないものとします。

Nakanishi Jaeger GmbHの文書による明確な許可なく、本ガイドブックを翻訳し複製することは、たとえ抜粋であれ禁止されています。



目次:

マニュアル原本の翻訳

1	はじめに	5	6.8	エアークイズの発生	27
1.1	マニュアルの目的	5	7	作動環境	27
1.2	記号の説明	5	8	設置	28
2	運搬と梱包材	6	8.1	HF-スピンドルの取り付け	28
2.1	HF-スピンドルの納入範囲	6	8.2	媒体供給の直径	29
2.1.1	オプションアクセサリ	6	8.3	冷却水	29
2.1.2	同梱の文書	7	8.3.1	冷却水の水質	29
2.2	HF-スピンドルの梱包材	7	8.3.2	冷却の設定	29
3	規定に則った使用	8	8.4	圧縮空気	30
3.1	許可された加工方法	8	8.4.1	空気清浄度クラス (ISO 8573-1)	30
3.2	許可された素材	8	8.4.2	シーリング・エアーの設定	30
4	安全に関する注意事項	9	8.4.3	設定値	31
4.1	安全を順守した作業	10	8.5	測定システムのセンサー電子回路 (オプションアクセサリ)	31
4.2	HF-スピンドルのシャットダウン	11	8.5.1	測定システムのケーブル配線	31
4.3	設置とメンテナンス	11	9	運転開始	32
4.4	改造と修理	11	9.1	慣らし運転パターン	32
4.5	不適切な運転方法	11	9.2	毎日の作動開始	33
5	技術説明	12	9.3	停止信号	33
5.1	HF-スピンドルの接続	12	9.4	保管後の運転開始	33
5.2	電気接続	12	10	ツール交換	34
5.3	冷却	13	10.1	時計回りおよび反時計回り	34
5.4	シーリング・エアー	13	10.2	空圧式ツールホルダー交換	35
5.5	テーパー・クリーニング	13	10.2.1	自動HSKツールクランパー	35
5.6	空圧式ツール交換	13	10.3	ツール交換ステーション (オプションアクセサリ)	36
6	技術仕様	14	10.3.1	空圧式ツールホルダー交換	36
6.1	寸法図	15	10.3.2	交換ステーションの設置	36
6.2	モーターデータ	16	10.3.3	メンテナンス	36
6.2.1	出力、トルク-回転数ダイアグラム	17	10.4	フローチャート	37
6.2.2	等価回路図データ	17	10.4.1	空圧フローチャート	37
6.3	配線図	20	10.4.2	電氣的フローチャート	38
6.4	モーター保護 Pt1000	22	10.4.3	信号	38
6.5	ツール・ホルダー交換モニタリング	23	11	HSC(高速)加工用ツール	39
6.6	ストローク測定システム (Ott-Jakob)	24	12	メンテナンス	40
6.6.1	技術仕様	24	12.1	ボールベアリング	40
6.6.2	信号	25	12.2	毎日の清掃	40
6.6.3	設置	26	12.2.1	作業開始前に	40
6.6.4	基準化	26	12.2.2	ツール交換毎に	41
6.7	回転数およびポジションセンサー (MiniCoder)	26	12.2.3	毎回のチャック交換時	41
6.7.1	技術仕様	26			

目次:

マニュアル原本の翻訳

12.3	保管する場合	41
12.4	毎週のメンテナンス	41
12.5	毎月のメンテナンス	42
12.6	長期間保管する場合	42
12.7	最長保管期間	42
13	取り外し	43
13.1	処分と環境保護	43
14	サービス&修理	43
14.1	サービスパートナー	43
14.2	故障	44
15	適合宣言書	47

1 はじめに

高周波スピンドル（HF-スピンドル）は、高速加工用の高精度部品です。

1.1 マニュアルの目的

本マニュアルはHF-スピンドルの重要な構成要素です。

- ➡ 本マニュアルは慎重に保管してください。
- ➡ HF-スピンドルの操作を行なう全ての人が、このマニュアルを利用できるようにしてください。
- ➡ 同梱されている文書をすべて読んでください。
- ➡ 作業の実施前に、その作業に関連するマニュアルの章を再度熟読してください。

1.2 記号の説明

情報を素早く分類できるように、このマニュアルでは視覚的な補助として、記号および目立つ字体が使用されています。

特記事項の目印は、シグナルワードと色枠となります：



危険

危険な状況！

大ケガまたは重傷に至る場合があります。

▶ 危険回避措置。



警告

危険な状況！

重傷または生命に関わる危険の可能性があります。

▶ 危険回避措置。



注意

危険な状況！

軽傷から中傷に至る可能性があります。

▶ 危険回避措置。



注記

物的損害に至る可能性があります。この警告記号は人的損害に対する警告ではありません

ヒント

ヒントとは使用者にとって有益な参考情報のことを指します。

2

運搬と梱包材

運搬の際には、強い振動や衝突を避けてください。衝撃及び振動により HF-スピンドルのボールベアリングが損傷する恐れがあります。

- ➡ いかなる損傷も、HF-スピンドルの精度の低下につながります。
- ➡ いかなる損傷も、HF-スピンドルの機能の制限につながります。
- ➡ いかなる損傷も、HF-スピンドルの寿命の短縮につながります。

2.1

HF-スピンドルの納入範囲

以下の部品が HF-スピンドルの納入範囲に含まれます：

- ☐ 高周波スピンドル
- ☐ フェルト製クリーナー
- ☐ 運搬用梱包資材
- ➡ 高周波スピンドルの納品時に、すべてが揃っているか点検してください。

2.1.1

オプションアクセサリ

ご要望に応じて提供可能：

- ☐ スピンドルホルダー
- ☐ 周波数変換器
- ☐ 冷却装置
- ☐ コントローラ
- ☐ コレットグリース
- ☐ ご要望に応じて、その他のアクセサリも提供可能です。

安全と機能の面で問題の無い、保証されたアクセサリのみご使用いただけます。

- ➡ その他のアクセサリは使用しないでください。保証及びクレームの対象外になります。
- ➡ スピンドル・ホルダーを自社で製作する場合は、必ず製作前に **Nakanishi Jaeger GmbH** に連絡し、スピンドル・ホルダーの寸法公差等の規格および図面を請求してください。

2.1.2 同梱の文書

以下の項目の文書がHFスピンドルの納入範囲に含まれます：

- ☐ マニュアル
- ☐ 適合宣言書はマニュアルの内部に構成されています。
- ☐ 点検項目
- ➡ 納品時に、同梱の文書がすべて揃っているか点検してください。必要に応じて、新しいコピーを請求してください。

2.2 HF-スピンドルの梱包材



運搬用梱包資材はすべて、それらに対応した処分施設でリサイクルが可能です

3 規定に則った使用

HF-スピンドルは機械指令の定義では「不完全な機械」であり、単体では機能を果たすことができません。HF-スピンドルは、マシンツールと周波数変換器と組み合わせて初めて作動させることができます。

3.1 許可された加工方法

HF-スピンドルは以下の加工専用に開発されました。

- ☐ 切削加工
- ☐ 穴あけ加工
- ☐ 彫刻加工
- ☐ 研削加工
- ➡ その他の加工方法を行う必要がある場合は、**Nakanishi Jaeger GmbH**に連絡してください。

3.2 許可された素材

HF-スピンドルは以下の素材専用に開発されました。

- ☐ 金属（例：合金、鋳物等）
- ☐ 焼結素材
- ☐ プラスチック
- ☐ 木材
- ☐ グラファイト
- ☐ 石材（大理石など）
- ☐ 紙およびボール紙
- ☐ プリント基板
- ☐ ガラスおよびセラミックス
- ➡ その他の素材を加工する場合は、**Nakanishi Jaeger GmbH**に連絡してください。

4 安全に関する注意事項

高周波スピンドルは一般的に認められている技術規則に従って製造され、安全に作動します。

しかし以下の場合、HF-スピンドルが危険な機器となる恐れがあります：

- 取付作業を教育を受けていない作業者が行う場合。
- 不適切な使用時。
- 規定に反した使用をした場合。

高周波スピンドルの取付、運転開始およびメンテナンスは、必ず専門の作業者が行ってください。

定義： 専門作業者とは、製品の据付、組立、運転開始および作動を熟知し、作業に適した資格を有する人物を指します。事業者は、作業者の担当決め、教育および監視を詳細に取り決める必要があります。



危険：爆発。

HF-スピンドルを、爆発の危険がある空間・環境で使用することは禁止されています。その空間・環境で使用すると、爆発する恐れがあります。

- ▶ HF-スピンドルを、爆発の危険がある環境では使用しないでください。



危険：部品の飛散。

HF-スピンドルは高回転数で作動するため、飛散する可能性があります。

- ▶ HF-スピンドルは、必ず機械または装置にしっかり取り付けられた状態で作動させてください。



注記：制限値を必ず守ってください。

- ▶ テクニカルデータに記載されている制限値を必ず守ってください。



注記：機械に注目。

- ▶ HF-スピンドルを取り付ける機械のマニュアルの指示を守ってください。
- ▶ 機械メーカーが提示した安全に関する注意事項のすべてを考慮に入れてください。
- ▶ 機械が危険源（制御不能の動作など）にならないことを確認してください。HF-スピンドルを機械に取り付けるのは、その後に行ってください。



注記。HF-スピンドルに衝撃等を加えないでください。

- ▶ いかなる損傷も、HF-スピンドルの精度の低下につながります。
- ▶ いかなる損傷も、HF-スピンドルの機能の制限につながります。
- ▶ いかなる損傷も、HF-スピンドルの寿命の短縮につながります。

4.1

安全を順守した作業

マニュアル記載の安全に関するすべての注意事項、事故防止に関する各国の現行規則、現行の社内労働安全衛生規則を遵守してください。



危険：部品の飛散。

不適切にクランプされたツールは、加工時に発生する遠心力により外側へ飛散します。

- ▶ クランプシステムの最奥部にまで完全にはめ込んでください。
- ▶ ツールをしっかりクランプしてください。



危険：部品の飛散。

回転方向が誤っていると、クランプシステムが外れ、ツールが回転方向の外側へ飛散します。


- ▶ HF-スピンドルの回転方向を必ず守ってください。



警告：部品の飛散による怪我の恐れ。

HF-スピンドルは高回転数で作動するため、切削粉、研削粉が勢い良く飛散します。

- ▶ 機械または設備の保護装備を絶対に取り外さないでください。
- ▶ 常に保護眼鏡を着用して作業してください。

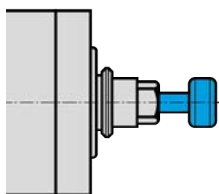

デザイン例：シャンクのはめ込み

注記：機能の確認。

- ▶ ツールシャフトがクランプされていない状態でのHF-スピンドル作動は絶対に行わないでください。

ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：

- ☐ クランプシステムが遠心力で損傷します。
- ☐ クランプシステムの調整が狂います。
- ☐ HF-スピンドルのバランスに影響が及びます。
- ☐ ベアリングが損傷します。

- ➡ 加工方法、加工素材および選択したツールに応じて、適切な飛散防止対策を講じてください。

- ➡ HF-スピンドルを取り付ける機械のマニュアルの指示を守ってください。


- ➡ ツールメーカーに、使用ツールの最大周速度を問い合わせてください。


溝入れ加工用ールは高速加工には適していません。

製作上の理由から必要な場合：

- ➡ 釣り合わせたツールのみを使用してください。

- ➡ DIN ISO 1940
- ➡ バランス等級2,5

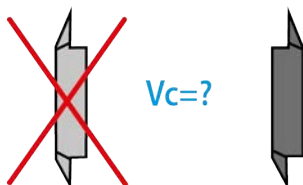

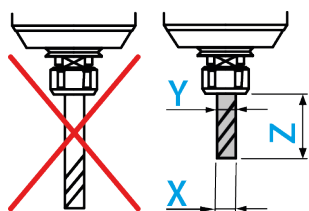

ツールの刃径 (X) は、最大クランプ範囲 (Y) を超えないようにしてください。

➡ ツールは常に可能な限り短くクランプしてください。

➡ 寸法 (Z) を短く保ってください。

👉 (Y) 次の章を参照：技術仕様 [▶ 14]。

4.2

HF-スピンドルのシャットダウン

設置作業およびメンテナンス作業を行うために高周波スピンドルをシャットダウンする際は、以下の通りに行ってください：

➡ エネルギー供給（電流）を完全に切ってください。

➡ 媒体供給（空気と液体）を完全に切ってください。

➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。

清掃のためにHF-スピンドルをシャットダウンする場合：

➡ シーリング・エアとテーパー・クリーニング・エアのみを再接続してください。

ヒント：データを制御装置に転送されます。

▶ 周波数変換器で、シャフトの停止メッセージを検知し、機械の制御装置に転送できる機能を利用してください。

4.3

設置とメンテナンス

➡ 設置、クリーニングおよびメンテナンス作業は、HF-スピンドルがシャットダウンし、シャフトが停止してから行ってください。

➡ 作業完了直後には必ず機械の安全保護装備をすべて設置してください。

4.4

改造と修理

HF-スピンドルの改造または変更が許可されるのは、事前に **Nakanishi Jaeger GmbH** と申し合わせた場合に限られます。

HF-スピンドルを分解し修理することが許可されているのは、「サービスと修理 [▶ 43]」の章に記載されているサービスパートナーのみです。

安全と機能の面で問題の無い、保証されたアクセサリのみご使用いただけます。

4.5

不適切な運転方法

高周波スピンドルが安全に作動するのは、規定に準拠して使用した場合に限られます。

➡ ハンドブック全章の安全に関する注意事項を必ず守ってください。本項目を順守しない場合、作業者、環境、機械またはHF-スピンドルに危険が及ぶ恐れがあります。


安全に関する注意事項を守らないと、保証及びクレームの対象外となります。

5

技術説明

5.1

HF-スピンドルの接続

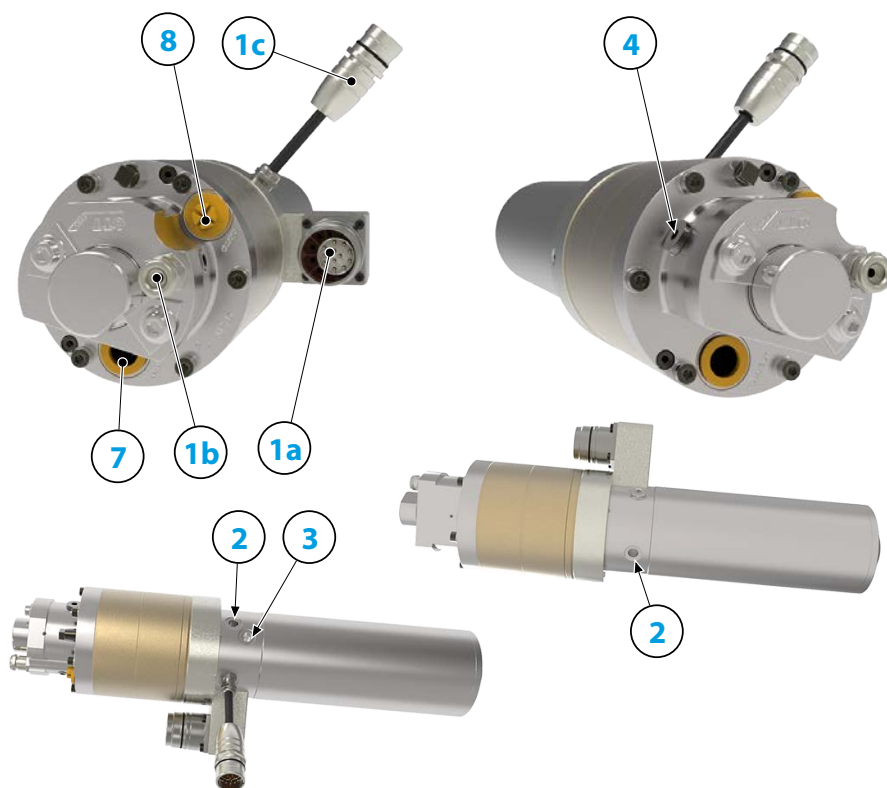

1a 電気接続 - 用途：モータ相

1b 電気接続 - 用途：ストローク測定システム

1c 電気接続 - 用途：ベクトル制御

2 冷却水 G 1/8 "

3 シーリング・エアー G 1/8 "

4 テーパー・クリーニング G 1/8 "

7 ツール交換用の空圧装置（シリンダー前進） G 3/8 "

8 ツール交換用の空圧装置（シリンダー後退） G 1/4 "

5.2

電気接続

HF-スピンドルの運転に使用する周波数変換器 (FU) は1つのみです。

- ➡ HF-スピンドルの電流データ、電圧データおよび周波数データが、インバーターの出力データと一致するか点検してください。
- ➡ モータケーブルは可能な限り短いものを使用してください。
- ➡ HF-スピンドルの回転数をインバーターを介して調整してください。
- ➡ その他の情報は、インバーターのハンドブックを参照してください。

インバーターは仕様に応じて、HF-スピンドルの以下の運転状況を検知します：

- HF-スピンドルが回転している。
- HF-スピンドルが熱すぎる。
- HF-スピンドルが停止している、など

インバーターはHF-スピンドルの運転状況を、機械の制御装置に転送します。

注記：SpeedTECクイックカプラー接続。

- ▶ SpeedTECのカプラープラグとSpeedTECケーブルコネクタの併用の場合：
- ▶ SpeedTECカプラープラグのO-リングを取り除いてください。

5.3

冷却

液体冷却は、運転中のHF-スピンドルを一定温度に保ちます。



注記：熱伝導による寿命の延長。

HF-スピンドルの運転時には熱が発生します。HF-スピンドル温度の推奨上限は+ 45° Cです。この温度を超過すると、ベアリングの寿命が短くなります。

- ▶ HF-スピンドル温度をハウジングの部分で確認してください。

5.4

シーリング・エアー

供給エアーの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) ▶ 30」の章を参照してください。

シーリング・エアーで、削りくずや液体（エマルジョン等）などの異物がHF-スピンドルに侵入することを防止します。

- ➡ 前方の、ハウジングとHF-スピンドルの回転部分の間から、空気が流れ出ていることを点検してください。

5.5

テーパー・クリーニング

供給エアーの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) ▶ 30」の章を参照してください。

テーパー・クリーニングは、ツール交換中に削りくずおよび液体がシャフトに侵入し、内部テーパーとクランプシステムの異物の混入と損傷を引き起こすことを防止します。

5.6

空圧式ツール交換

供給エアーの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) ▶ 30」の章を参照してください。

ツール交換もしくはテーパー交換が空圧で行われます。

この場合、HFスピンドルの内部にある機構が作動し、テーパー部またはコレットのクランプ、アンクランプ、エジェクトが行なわれます。

6

技術仕様

ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	4
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

出力値
液体冷却

	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	6,9	4,9	4,4	[kW]
トルク	2,94	2,02	1,88	[Nm]
電圧	351	354	366	[V]
電流	15,6	11	10	[A]

モーターデータ


モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	933 Hz
モーターポール数 (対)	2
定格回転数	28.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)

特性

回転数モニタリング	ベクトル制御
測定ギヤ	歯数 = 110 モジュール = 0,3
モーター保護	Pt1000
ハウジング	ステンレススチール
ハウジング外径	80 mm
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エアー	
保護等級 (シール・エアー・オン)	IP54
テーパー・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	HSK-E 32
ツール・ホルダー交換モニタリング	誘導型
3ポジション	クランプ、解放、イジェクト
クランプ範囲最大	13 mm
時計回りおよび反時計回り	

カップラープラグ	9ピン (SpeedTEC) (モータ相) 17ピン (センサー)
重量	~ 12 kg
インナーテーパー部振れ精度	< 1 μ
軸方向振れ	< 1 μ

6.1 寸法図

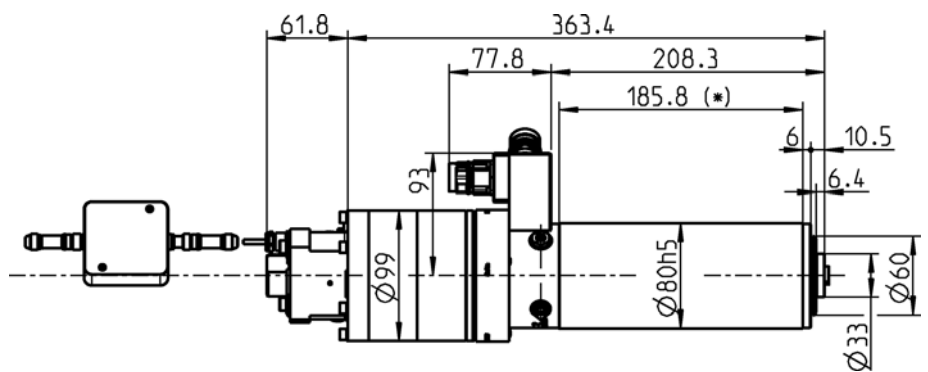

(*) = クランプ範囲

6.2

出力 (S1、S6、S2) は正弦波電流と正弦波電圧での値です。

HF-スピンドルの出力値は、使用するインバーターに応じて異なるため、記載されている値とは異なる場合があります。

モーターデータ

スピンドル特性曲線	7009
モーター技術	ACモータ
モータタイプ	7/7-4
定格出力	4,4 kW
定格回転数	28.000 rpm
冷却	液体冷却
モーター保護	Pt1000
コイル抵抗 (相-相)	1,6 Ω
電力損	913 W – 最大 (S1)

測定値 : S1-100%

定格回転数	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	28 000	rpm
回転数	3 888	8 766	14 002	18 910	23 868	26 524	rpm
周波数	167	333	500	667	833	933	Hz
定格出力	0,766	1,671	2,641	3,398	4,043	4,39	kW
トルク	1,88	1,82	1,8	1,72	1,62	1,584	Nm
電圧	86	154	228	297	366	365	V
電流	10	10	10	10	10	10	A
cos φ	0,25	0,41	0,57	0,67	0,71	0,76	

測定値 : S6-60%

定格回転数	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	28 000	rpm
回転数	3 892	8 902	13 816	18 793	23 522	26 426	rpm
周波数	167	333	500	667	833	933	Hz
定格出力	0,821	1,876	2,816	3,792	4,644	4,951	kW
トルク	2,02	2,01	1,95	1,93	1,89	1,8	Nm
電圧	85	153	221	289	353	354	V
電流	11	11	11	11	11	11	A
cos φ	0,88	0,83	0,8	0,79	0,78	0,832	

測定値：S2-Pmax./5s


定格回転数	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	28 000	rpm
回転数	2 925	7 795	12 512	17 612	22 885	25 422	rpm
周波数	167	333	500	667	833	933	Hz
定格出力	0,739	2,333	3,842	5,425	6,871	6,884	kW
トルク	2,41	2,86	2,93	2,94	2,87	2,61	Nm
電圧	81	151	217	286	351	350	V
電流	14	15	15	15	15	16	A
cos φ	0,93	0,91	0,89	0,88	0,88	0,89	

静止型周波数変換器での運転に関する備考。


周波数変換器の使用に関しては、入力/出力電圧の実効値が、記載されているモータ電圧に合致する必要があります。

電流の測定値は、高調波含有率の関係上、記載された値を超過する場合があります。

6.2.1 出力、トルク-回転数ダイヤグラム

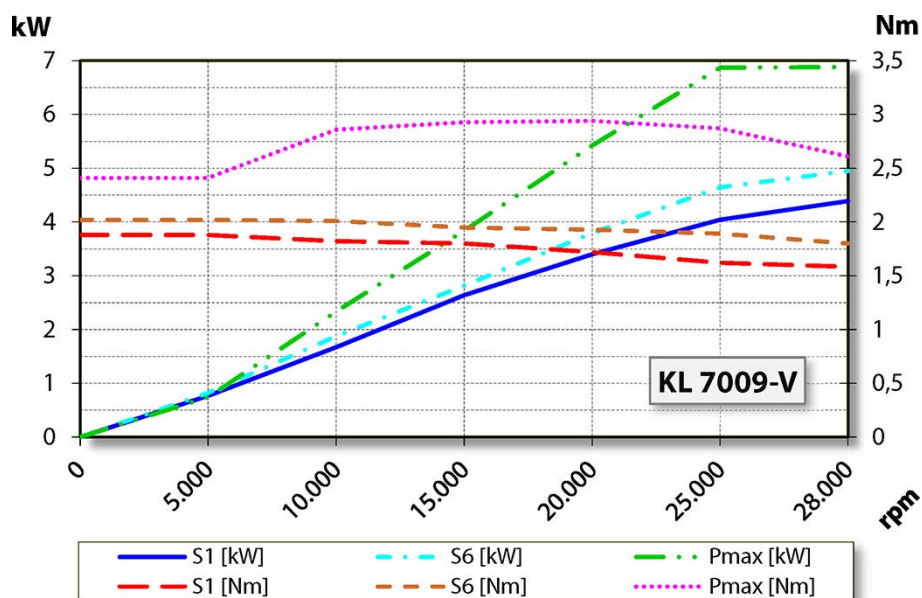

6.2.2 等価回路図データ

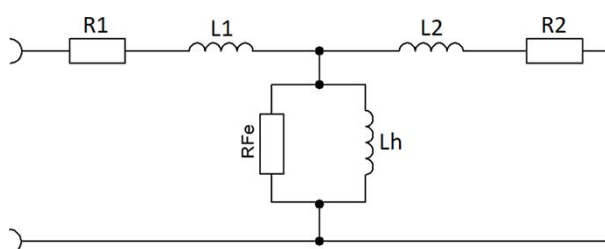



注記：適切でない出力値による損傷。

パラメータ値は、モーターにのみ適用されます。

▶ HFスピンドルの値については、表S1-100%、S6-60%およびS2-Pmaxを参照して下さい。

パラメータ*	意味	値	単位
p0304	定格電圧 (相-相)	366	Vrms
p0305	定格電流	10	Arms
p0307	定格出力	4,082	kW
p0308	定格出力係数	0,78	cos φ
p0310	定格周波数	833	Hz
p0311	定格回転数	23.784	rpm
---	定格出力損失	810	W
---	定格回転数	28.000	rpm
p0312	定格トルク	1,623	Nm
p0314	モーターポール数 (対)	2	---
p0320	定格磁化電流	4,85	Arms
p0322	最高回転数	28.000	rpm
p0326	傾斜モーメント補正係数	100	%
p0335	モータ冷却タイプ	液体冷却	
p0341	慣性モーメント	0,000413	kgm ²
p0348	動作回転数、弱め界磁 VDC=600V	27.570	rpm
p0350	ステータ抵抗、コールド (ストランド)	0,825	Ω
p0353	直列インダクタンス (ストランド)	0	mH
p0354	ロータ抵抗、低温	0,818	Ω
p0356	ステータ漏れインダクタンス	0,611	mH
p0358	ロータ漏れインダクタンス	0,331	mH
p0360	メインインダクタンス	7,259	mH
p0604	モータ温度の警告しきい値	140	°C
p0605	モータ温度の異常しきい値	160	°C
p0640	電流制限	Arms	
p1800	パルス周波数	16	kHz
---	中間回路電圧	560	VDC
---	フィードフォワード容量	μF	
---	最大電圧	V	
---	アイドリングストップ	%	
---	ステータ漏れリアクタンス X1	3,201	Ω
---	ロータ漏れリアクタンス X2	1,731	Ω
---	主電源リアクタンス Xh	38	Ω

(*) Siemens SINAMICS 120のパラメータ

パラメータ	意味	値	単位
---	磁気不飽和化速度 **	26.364	rpm
---	最大回転数における主インダクタンス **	7,921	mH
---	磁気飽和係数 **	1,091	%
---	転倒モーメント抑制係数 **	56,56	%


(**) Heidenhainの追加パラメーター


6.3

配線図


注記：工場出荷時の配置を変更しないでください。

いかなる変更であれ、電気コンポーネント（PTC、トランスミッターなど）での過電圧を引き起こす可能性があります。

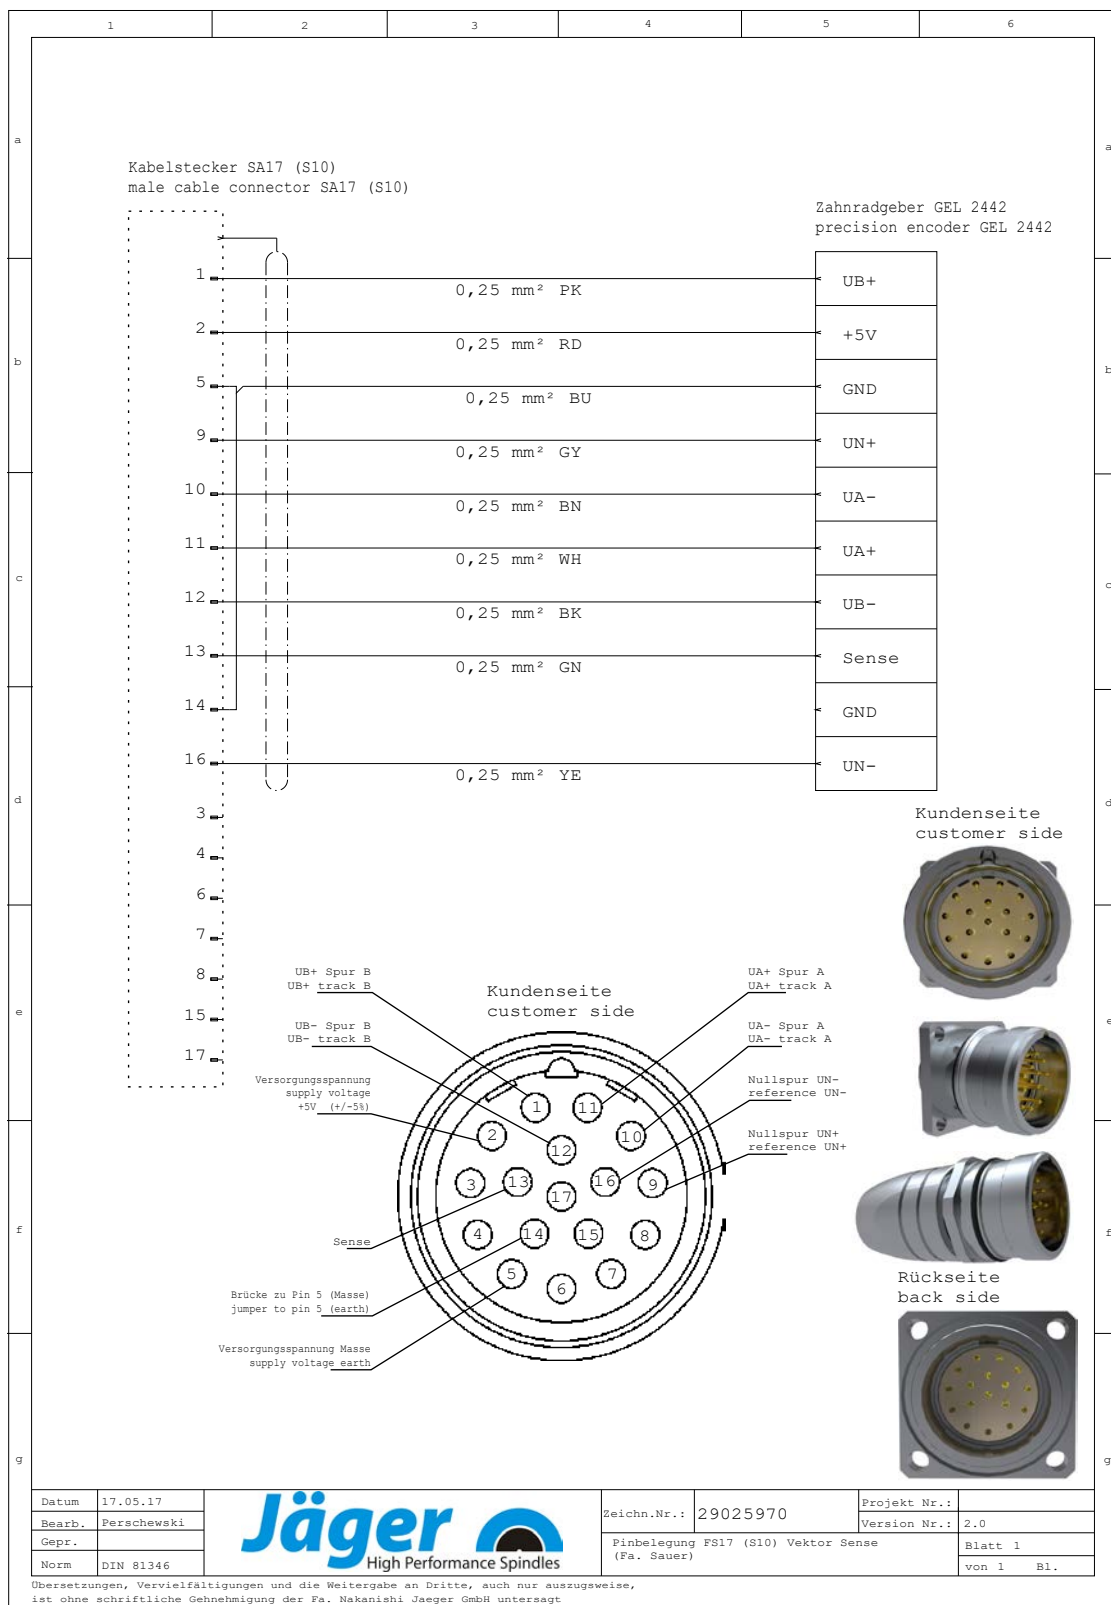

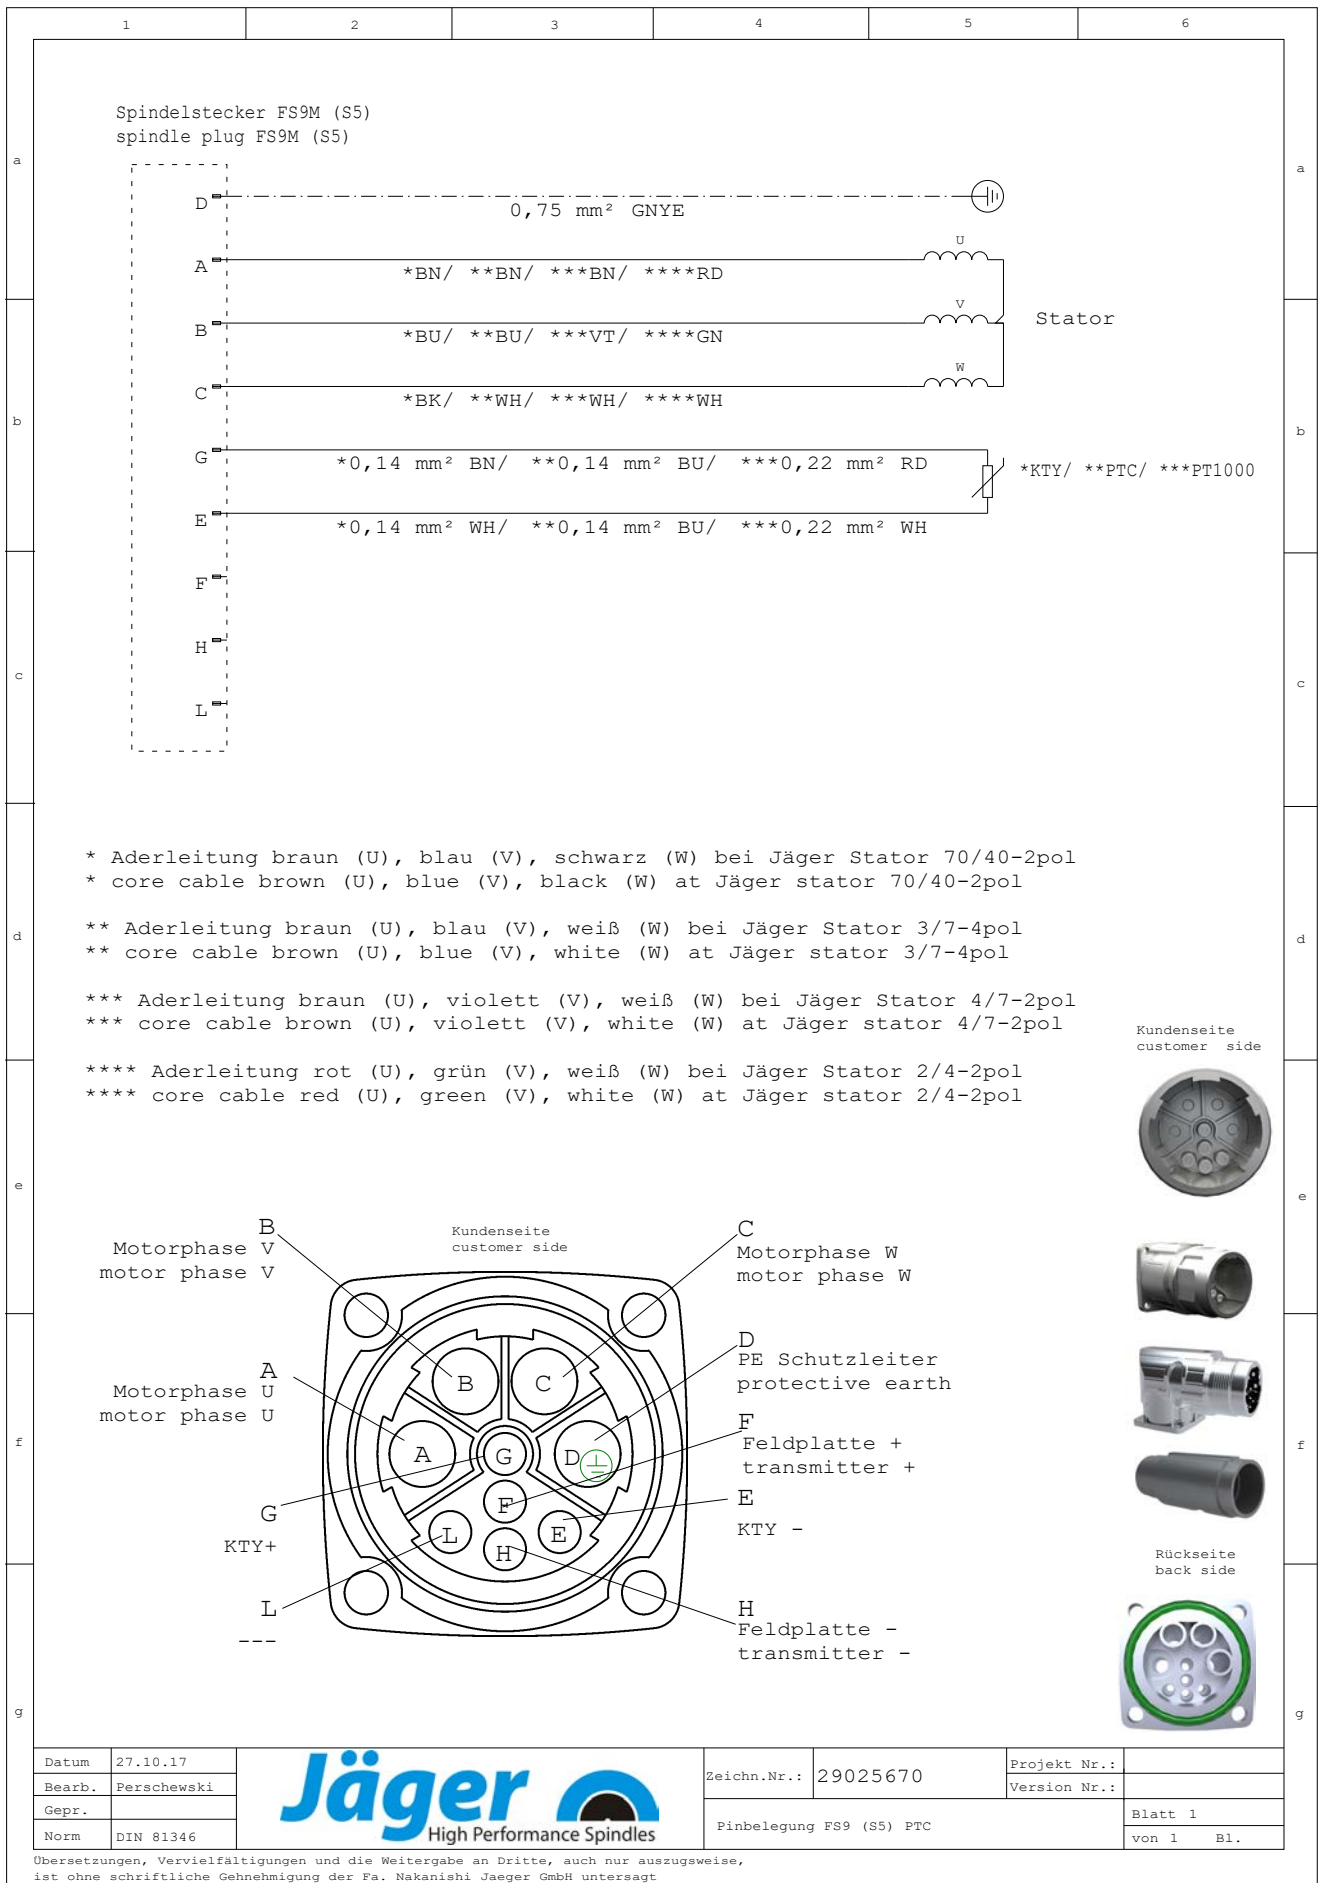

6.4

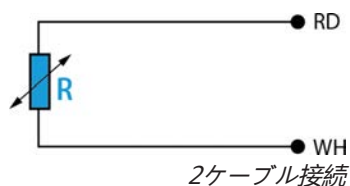

モーター保護 Pt1000

プラチナ温度センサー


仕様準拠:

□ DIN EN 60751

□ 精度等級B

技術仕様

温度/抵抗関係 (基準抵抗値表)

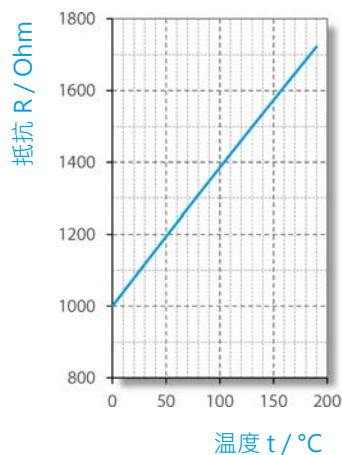

t ₉₀ /°C	(*) 温度t ₉₀ /°C時の抵抗 [Ω]									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1023	1027	1031	1035
10	1039	1043	1047	1051	1055	1059	1062	1066	1070	1074
20	1078	1082	1086	1090	1094	1097	1101	1105	1109	1113
30	1117	1121	1125	1128	1132	1136	1140	1144	1148	1152
40	1155	1159	1163	1167	1171	1175	1179	1182	1186	1190
50	1194	1198	1202	1206	1209	1213	1217	1221	1225	1229
60	1232	1236	1240	1244	1248	1252	1255	1259	1263	1267
70	1271	1275	1278	1282	1286	1290	1294	1298	1301	1305
80	1309	1313	1317	1320	1324	1328	1332	1336	1340	1343
90	1347	1351	1355	1359	1362	1366	1370	1374	1378	1381
100	1385	1389	1393	1396	1400	1404	1408	1412	1415	1419
110	1423	1427	1431	1434	1438	1442	1446	1449	1453	1457
120	1461	1464	1468	1472	1476	1480	1483	1487	1491	1495
130	1498	1502	1506	1510	1513	1517	1521	1525	1528	1532
140	1536	1540	1543	1547	1551	1555	1558	1562	1566	1570
150	1573	1577	1581	1585	1588	1592	1596	1599	1603	1607
160	1611	1614	1618	1622	1625	1629	1633	1637	1640	1644
170	1648	1651	1655	1659	1663	1666	1670	1674	1677	1681
180	1685	1689	1692	1696	1700	1703	1707	1711	1714	1718

(*) 端数処理済みの値

6.5 ツール・ホルダー交換モニタリング


ツール・テーパー・モニター（WKモニター）は、操作者に対しHF-スピンドルの作動可能状態を示し、それに応じた信号を機械の制御装置に転送します。

□ 誘導型近接センサーによるツール・テーパー・モニタリング。

信号


ツール クランプ	ツール アンクランプ	ツール エジェクト
HFスピンドル	HFスピンドル	HFスピンドル
		
運転準備完了	運転準備 未完了	運転準備 未完了

作動電圧範囲：
 10～30 VDC（UL－クラス
 2）
 接続間隔：Sn 2.0 mm
 ショート防止および電極の
 取り換え防止。

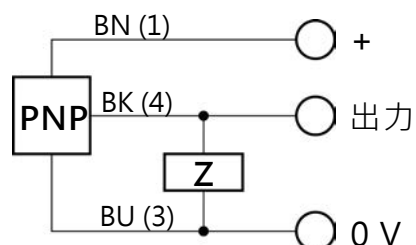

BN = 茶色
 BK = 黒色
 BU = 青色
 NO = 通常オープン

6.6

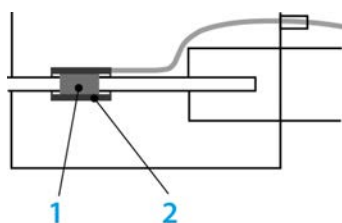

デザイン例：ターゲットリング/センサー

ストローク測定システム (Ott-Jakob)

- 1 ターゲットリング
- 2 センサー

アンクランプユニットには、シリンダー形の誘導型アナログセンサーが付いています。

このアナログセンサーは、ドローバーの接続部が軸方向に動きます。ドローバー接続部上にあるターゲットリングが、出力信号を変化させる役割を担っています。ケーブル出口から見て、ターゲットリングの挿入深さが増すと、信号のシグナルが上昇します。

- 信号は回転中も利用可能です。
- センサー電子回路は、センサーからの信号をアナログ出力信号に変換します。
🔧 4 ~ 20 mA / 2 ~ 10 V
- 出力信号はポジションコントローラ (アクセサリ) で、デジタル出力することが可能です。

6.6.1

技術仕様

作動電圧 (R_b により異なる)	15 ~ 18 V _{DC}	18 ~ 30 V _{DC}
負荷インピーダンス R_b	≤ 250 Ω	≤ 500 Ω
消費電流	最大70 mA	
測定範囲		
ターゲットリング - Ø 8 / 10の場合	0 ~ 25 mm	
ターゲットリング - Ø 5の場合	0 ~ 15 mm	
リニアリティ	測定範囲の± 2 %	
安定温度	± 0.02 % / °C	
過電圧、電極の取り違い、ショート、空転の防止		
最大リミット周波数	$f_o = 800 \text{ Hz}$	


出力

電流	4 ~ 20 mA
	< 0.005 mA _{SS}
	< 0.001 %
リップル (R_L により異なる)	$R_L = 100 \text{ Ω}$ の場合
電圧	2 ~ 10 V
	< 5 mV _{SS}
	許容負荷抵抗 R_L > 1 k Ω

6.6.2

信号

2種類の出力信号が利用可能です。

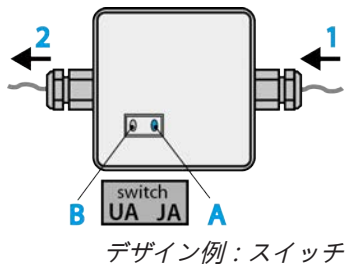

説明		値
1	センサー	
2	ポジションコントローラまたは SPSのアナログ入力カード	
A	電流信号	4 ~ 20 mA 納品時の設定
B	電圧信号	2 ~ 10 V

ハウジングには、出力信号設定用のセレクトスイッチがあります。配線を変更する必要はありません。

電流信号

以下の理由から、弊社は電流信号を推奨します：

- 電流信号は電圧信号と比較して、発生する電磁気の影響をあまり受けません。
 - ↳ リニア駆動、モータ、電源ケーブル、HF-技術など....
- アナログ電流信号は比較的長距離の伝達が可能です。
 - ↳ ケーブル長さ：最大50 m
- Ott-Jakob製ポジションコントローラは、電流信号のみ検知します。

電圧信号

電圧信号は総抵抗値に左右されます。

➡ 以下の要素を考慮に入れてください：

- ↳ 配線抵抗
- ↳ 測定装置の内部抵抗器。
- ↳ 制御装置の内部抵抗器。

これらの要素により、規定した設定値が狂うか、それによりシステムが機能停止に陥る可能性があります。

6.6.3

設置

作動電圧をかける前に：

- ➡ 出力信号を選択します。
- ➡ 基準化開始もしくは運転の30分前にセンサー電気回路を起動します！

6.6.4

基準化


ストローク変位	電流	電圧
0 mm	4 mA	2 V
25 mm (ターゲットリング - Ø 8 / 10の場合) 15 mm (ターゲットリング - Ø 5の場合)	20 mA	10 V

6.7

回転数およびポジションセンサー (MiniCoder)

ミニコーダーは強磁性体の基準器（測定ギヤ）をスキャンします。内蔵型エンコーダの磁場が可動型の基準器によって変調します。

- 磁場変調がセンサーにより検知され、正弦波出力信号に変換されます。

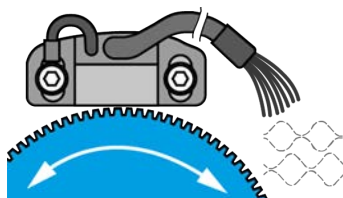

デザイン例：測定ギヤ

6.7.1

技術仕様

出力レベル	1 V _{SS} 差分信号として
出力信号	90°オフセットされた正弦波信号2つとその逆信号； ショート（短絡）防止； オプション：基準パルス
出力周波数	0 ~ 200 kHz 線間容量5 nFの場合
オフセット（スタティック）	±20 mV
振れ幅の許容範囲	-20 % ~ +10 %
振れ幅の同期USp1/USp2	0.9 ~ 1.1
供給電圧UB	5 V _{DC} ± 5 %
負荷なしの消費電力	≤ 0.3 W
ケーブル長さ	最大100 m (供給ラインを介した電圧の降下に注意してください。)
接続	9芯ケーブル素線断面：0.15 mm ² 外径：5 ~ 0.3 mm、 最小屈曲半径：25 mm センサー付近での接地用に、別途リードアウトされた保護カバー付きケーブル

6.8

エアーノイズの発生

**注意：騒音による健康被害。**

- ▶ HF-スピンドルの運転時は、必ずイヤーマフ・耳栓等を着用してから作動させてください。



7

作動環境

**危険：部品の飛散。**


HF-スピンドルの固定方法を誤ると、作動中に外れ、発生した力によって飛散する可能性があります。

- ▶ HF-スピンドルをしっかりクランプします。

**警告：部品の飛散による怪我の恐れ。**

HF-スピンドルは高回転数で作動するため、切削粉、研削粉が勢い良く飛散します。

- ▶ 機械または設備の保護装備を絶対に取り外さないでください。
 ▶ 常に保護眼鏡を着用して作業してください。

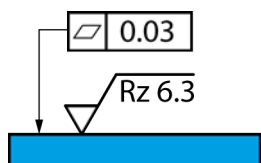

> デザイン例：固定面

HF-スピンドルの設置前に、以下の点に注意してください：

- ➡ HF-スピンドルに適したスピンドルホルダーが、機械に取り付けられていることを確認してください。
- ➡ 接続ホースに損傷がないか点検します。
- ➡ 接続ケーブルに損傷がないか点検します。
- ➡ 損傷、破損のないホースとケーブルのみを使用してください。
- ➡ HF-スピンドルを発熱する機器の近くでは作動させないでください。

8

設置

設置の前に：

- ➡ HF-スピンドルの状態が完全であるか、損傷がないか点検してください。


HF-スピンドルが長期間保管されていた場合：

- ➡ 「保管後の運転開始」の章に記載されているステップをすべて実行してください。

8.1

HF-スピンドルの取り付け

HF-スピンドルを設置するには、以下のステップをこの順序通りに行ってください：

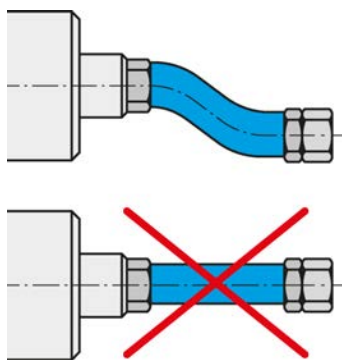

媒体とケーブルを柔軟に接続してください。


- ➡ 接続部を運搬時の損傷と異物保護用のプラグを取り外してください。
- ➡ このプラグの代わりに、適したホース用継手を取り付けます。
- ➡ ホース継手に見合ったホースを取り付けます。
- ➡ 接続部が柔軟で、負荷が掛かっていないことを確認してください。
- ➡ 圧縮空気的全接続部を、ねじ込み方向の軸に沿ってシールします。
- ➡ 冷却水的全接続部を、ねじ込み方向の軸に沿ってシールします。
- ➡ HF-スピンドルにシーリング・エアーが装備されている場合：
 - ✦ ベアリング領域に気流が発生しないことを確認してください。
 - ✦ 電気配線を接続する際は、シールされたケーブルソケットを常に使用してください。
- ➡ HF-スピンドルを機械に取り付けます。
- ➡ ホースを各媒体の接続部と接続します。
- ➡ 運搬時の損傷と異物からシャフトを保護するための保護キャップを取り外してください。
- ➡ 作動接続配線のコネクタを、HF-スピンドルの該当する接続部と周波数変換器に接続してください。
- ➡ コネクタをロックします。

注記：SpeedTECクイックカプラー接続。

- ▶ SpeedTECのカプラープラグとSpeedTECケーブルコネクタの併用の場合：
- ▶ SpeedTECカプラープラグのO-リングを取り除いてください。

8.2

媒体供給の直径

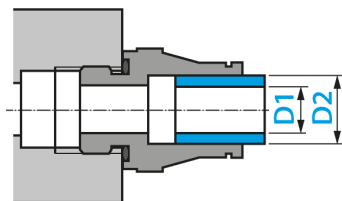

☞ 媒体供給用の接続ラインの定格直径は、以下の表を参照してください：

DN	ミディアム	D1		D2	
2.8	圧縮空気	2.8 mm	$\frac{7}{64}$ "	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
4	圧縮空気	4 mm	$\frac{5}{32}$ "	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
6	圧縮空気	6 mm	$\frac{15}{64}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "
5.5	冷却水	5.5 mm	$\frac{7}{32}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "
7	冷却水	7 mm	$\frac{9}{32}$ "	10 mm	$\frac{25}{64}$ "

8.3

冷却水

8.3.1

冷却水の水質

蒸留水を使用すると、むきだしの部分が即座に腐食します。多くの場合、最初の段階ではあまり識別できませんが、後に重大な腐食痕が発生します。

☞ 純水または蒸留水は使用しないでください。

不適切な冷却水を使用すると、冷却ダクトに沈着物が溜まり、熱伝導が阻止されます。

☞ 以下の性質を持つ冷却水を使用してください：

飲料水	98/83/ECに準拠
硬度	1 ~ 15° dH
pH値	7 ~ 9
添加剤（腐食防止剤）	20% Antifrogen N

8.3.2

冷却の設定

☞ 液体冷却の以下の値を守ってください：

ホース径 (*)	最低DN 5.5
フィードライン温度	最低20° C
流量	最低1.5 L/分
リターンライン温度	最大40° C

(*) 紫外線が通らない冷却ホースを使用してください。

8.4 圧縮空気

8.4.1 空気清浄度クラス (ISO 8573-1)


固体粒子	クラス3 固体に対して、5 μ未満のフィルターの使用
水分	クラス4 最大圧力露点+3°C
総油分量	クラス3 最大油分含有量1 mg/m ³

8.4.2 シーリング・エアーの設定

供給エアーの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) [▶ 30]」の章を参照してください。

シーリング・エアーの設定値は、ホースの直径と長さに応じて異なります。

- ➡ ホース径：DN 4
- ➡ 設定値は以下の図表を参照してください。
- ➡ 制御機能を利用して、シーリング・エアーと冷却のスイッチを、機械の起動と同時に入れてください。そうすることで、HF-スピンドルは停止状態でも異物の混入から保護されます。

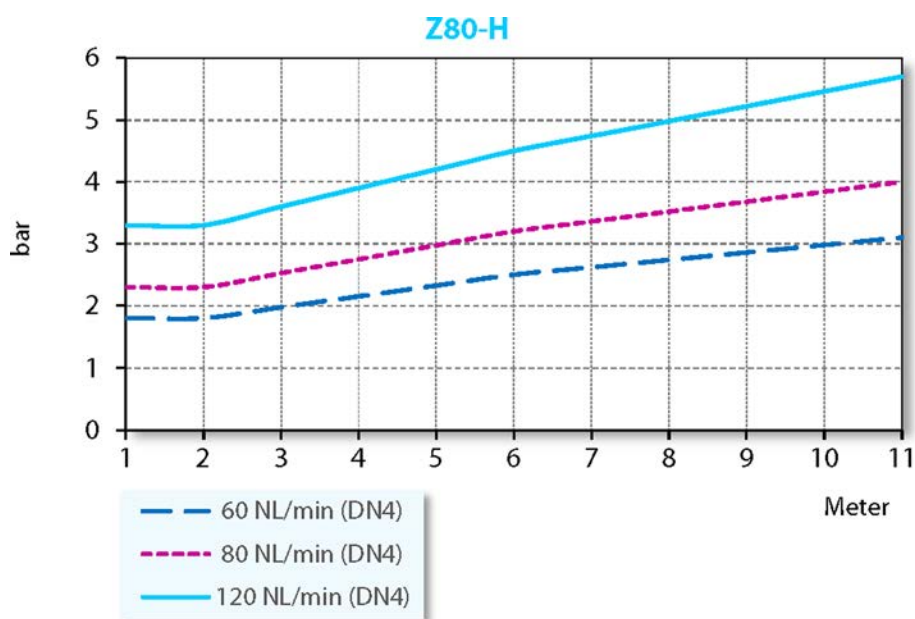

わずかな必要シーリング・エアー量	ドライ加工
中程度の必要シーリング・エアー量	水スプレーを使った加工
多くの必要シーリング・エアー量	炭酸鉄泉を使った加工

8.4.3


供給エアの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) [▶ 30]」の章を参照してください。

設定値

➡ 以下の値を守ってください：

テーパー・クリーニング	4,5 - 6 bar
ツール交換用の空圧装置	5,0 - 8,0 bar

8.5

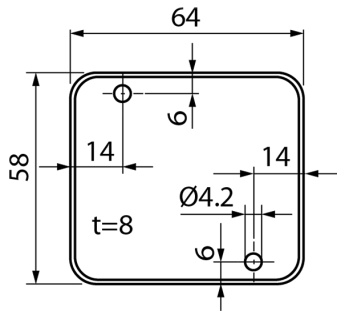

測定システムのセンサー電子回路 (オプションアクセサリ)

センサーケーブルの柔軟性はあまり高くないため、常に可動する場所には向いていません。

- ➡ 電子回路を適切に取り付けます。
- ➡ ハウジングを2本のねじで固定してください。
- ✎ 穴あけ位置は図を参照してください。

8.5.1

測定システムのケーブル配線


センサーは既にアンクランプユニットに取り付けられており、センサー電子回路と接続されています。

- ➡ 測定システムはこのケーブル長さで校正されているため、センサーのケーブルを短縮等を行なわないでください。
- ➡ ケーブルを折り曲げないこと。

センサー電子回路の出力部にはコネクタが接続されています。接続ケーブル (納入時未接続) の特性が、以下の通りである必要があります：

- ☐ 最大外径5 mm。
- ☐ 4 x 0.14 mm²
- ☐ 保護カバー付き。
- ☐ 極めて柔軟：ケーブルキャリアでの使用向け。
- ☐ 適切なノイズ防止を確保できる最大長さ：50 m

9

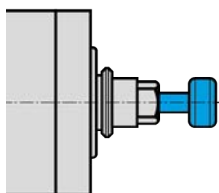

デザイン例：シャンクのはめ込み

運転開始

危険：部品の飛散。

回転数の選択を誤ると、HF-スピンドルまたはツールが破損し、その破片が飛散する可能性があります。

- ▶ 選択したツールの最高回転数を守ってください。
- ▶ HF-スピンドルの最高回転数は必ず守ってください。
- ▶ 試運転 / 加工でのHF-スピンドルの最大許容回転数は常に指定された**最低**回転数です。

注記：機能の確認。


- ▶ ツールシャフトがクランプされていない状態でのHF-スピンドル作動は絶対に行なわないでください。

ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：

- ☐ クランプシステムが遠心力で損傷します。
- ☐ クランプシステムの調整が狂います。
- ☐ HF-スピンドルのバランスに影響が及びます。
- ☐ ベアリングが損傷します。

- ➡ スピンドルのシャフトを最低10回手で回転方向に回してください。
- ➡ 保管および運転開始の前に、圧縮空気ですべての冷却ダクトのみを清掃してください。

9.1

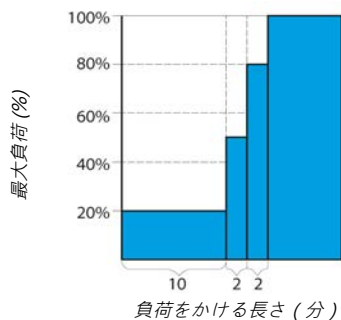

慣らし運転パターン

- ➡ ツールをクランプした状態で（加工なし）、HF-スピンドルを約10分間運転してください。
- ➡ その際の回転数は、HF-スピンドルの最大許容回転数の20 %以下です。
🔗 定義については以下を参照: 最大許容回転数
- ➡ 最大許容回転数の50 %以下でHF-スピンドルを約2分間作動させます。
- ➡ 最大許容回転数の80 %以下でHF-スピンドルを更に約2分間運転します。

これでHF-スピンドルの使用準備は完了しました。

9.2 毎日の作動開始

ベアリングのグリース潤滑を飽和し保護するには、以下の通り作業してください：

- ➡ ツールをクランプした状態で（加工なし）、HF-スピンドルを運転します。
 - ↳ 約2分間。
 - ↳ 最大許容回転数の最大50 %。
（次の章を参照：運転開始▶ 32）

それによりHF-スピンドルは作動温度に達します。


9.3 停止信号

周波数変換器で、シャフトの停止メッセージを検知し、機械の制御装置に転送できる機能を利用してください。

9.4 保管後の運転開始


- ➡ HF-スピンドルの運転を開始する際は、保管場所の温度がスピンドルの運転場所の環境温度に順応してからにしてください。
 - ↳ HF-スピンドルと使用環境の温度差の推奨上限は10°C以内です。
- ➡ 「メンテナンスメンテナンス▶ 40」の章に記載されているステップをすべて実行してください。
- ➡ HF-スピンドルを、許容回転数の50 %以下で約5分間運転します。
 - ↳ 次の章を参照：運転開始▶ 32
- ➡ 許容回転数の最大80 %でHF-スピンドルを更に約2分間運転します。それにより、ベアリングのグリース潤滑が飽和され、保護されます。

10

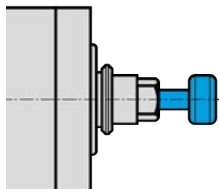

デザイン例：シャンクのはめ込み

10.1

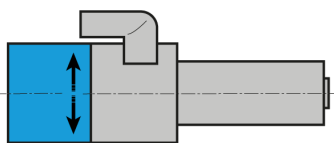

デザイン例：回転方向の識別記号

ツール交換

注意：回転しているシャフトに引き込まれる恐れ。があります。

シャフトが依然として回転している場合、指および手が引き込まれて挟まれる可能性があります。

▶ ツールを交換するのは、シャフトが完全に停止している場合のみ行ってください。

注記：機能の確認。

▶ ツールシャフトがクランプされていない状態でのHF-スピンドル作動は絶対に行なわないでください。

ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：

- ☐ クランプシステムが遠心力で損傷します。
- ☐ クランプシステムの調整が狂います。
- ☐ HF-スピンドルのバランスに影響が及びます。
- ☐ ベアリングが損傷します。

時計回りおよび反時計回り

HF-スピンドルのクランプシステムは、時計回りおよび反時計回りに設計されています。

- ➡ HF-スピンドルに適した回転方向を持つツールのみを使用してください。
- ➡ HF-スピンドルに適した回転方向を持つ工具ホルダーのみを使用してください。
- ➡ 使用中の工具 / 工具ホルダーの回転方向に応じて、HF-スピンドルの回転方向をインバーター上で設定してください。

10.2

空圧式ツールホルダー交換



危険：部品の飛散。

テーパー・クリーニングにより、テーパー交換時に中空テーパーシャフト（HSK）に空気圧が生じる可能性があります。この空気圧が突然開放されると、HSKが飛散します。


- ▶ HSKが接触平面の約1～2 mm前にある場合は、テーパー・クリーニングを必ず停止してください。

ヒント：回転精度の保証。

- ▶ コレット、クランプナット、接触面、シャフト、テーパーおよび工具ホルダーを常に清潔に保ってください。

- ▶ テーパーホルダーを点検します。

HF-スピンドルを交換する際は交換後の取り付けは傷が無い状態で清潔である必要があります。

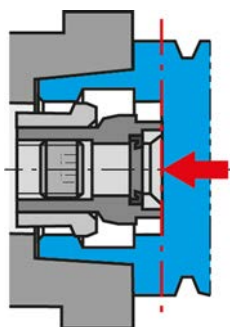

ツールをテーパープラグの接触面にまで挿し込みます。


- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。
- ➡ 「シリンダー前進」用の圧縮空気を起動します。
- ➡ ツールを取り出します。
- ➡ 工具ホルダーの内部テーパーとシャフトの内部テーパーを、フェルト製クリーナーで清掃してください。
- ➡ ツールを取り付けます。
 - ✦ ツールをテーパープラグの接触面にまで挿し込みます。
- ➡ 「シリンダー後退」用の圧縮空気を起動します。
- ➡ ツール交換が行われた後、1～2秒間の間隔をあけてください。
- ➡ HF-スピンドルを始動します。

10.2.1

自動HSKツールクランパー


弊社の推奨値は以下の通りです：

- ➡ ツール交換時の同軸度許容公差。
 - ✦ 同軸度 (ØG) : 0,7 mm
- ➡ テーパープラグの接触力。
 - ✦ 最大 : 100 N

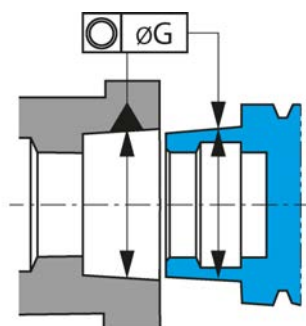

同軸度許容公差

10.3

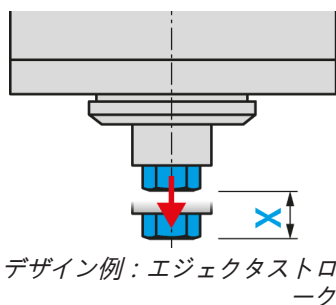

ツール交換ステーション（オプションアクセサリ）

ツール交換の際、HF-スピンドルはクランプされたツールと共に交換ステーションに移動します。

- ➡ 工具交換ステーションの製作時には以下の値を守り、エジェクタストローク (X) を補整してください：

バネ圧	X = 2 - 5 mm
バネ力	40 - 80 N

10.3.1


空圧式ツールホルダー交換

ツールホルダーはツール交換の際に、シリンダーによってシャフトから押し出されます。

10.3.2

交換ステーションの設置

工具交換ステーションを設置するには、以下の通り作業してください：

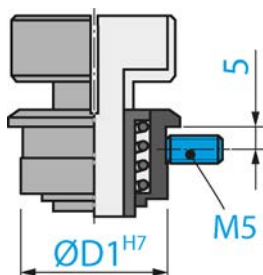

- ➡ 工具ホルダーに適した直径 (Ø D1 H7) の穴をあけます。
- ➡ M5のねじ山を取り付けます。
- ➡ 交換ステーションを穴に取り付けます。
- ➡ 交換ステーションをグラブねじ (M5) で固定します。

10.3.3

メンテナンス

作業開始前に：

- ➡ 全表面が清潔であり、粉塵、グリース、冷却液、加工残留物および金属小片がないことを点検してください。
- ➡ 交換ステーションに損傷がないことを点検してください。

10.4 フローチャート

10.4.1 空圧フローチャート

機械制御装置からのHF-スピンドル停止メッセージ。

(回転数 = 0、トランスミッター付きHF-スピンドルの場合)

(周波数 = 0 および遅延最低2~3秒、トランスミッターなしのHF-スピンドル)

注意

シャフト回転中のツール交換の禁止。

HF-スピンドルでのツール交換。

注意

ツールがクランプされていない状態での回転禁止。

信号

ツールはクランプ済み

シーリング・エアーは常にオンにしておくこと。

ツール交換の際も同様です。そうすることでHF-スピンドルを汚れまたは湿気から守ります。

テーパー・クリーニング：オン。

ツール交換用の空圧装置：オン。

シリンダー前進

ツール交換の実施。

テーパー・クリーニング：オフ。

テーパー接触面が、シャフト接触面の2 mm前にある場合はオフにします。

ツール交換用の空圧装置：オン。

シリンダー後退

接続 No.	圧縮空気	
	オン	オフ
3	✓	
4	✓	
7	✓	

4		✓
8	✓	

HF-スピンドルの使用準備完了です。

10.4.2 電氣的フローチャート

ツールテーパー	圧縮空気オン	クランプ	クランプウィズアウトツール	エジェクト
非装填	はい	信号なし = 0	信号 = 1	信号なし = 0
装填	はい	信号 = 1	信号なし = 0	信号なし = 0
クランプなし	はい	信号なし = 0	信号なし = 0	信号 = 1

10.4.3 信号

入力	説明	信号	アクション
信号 アンクランプ	シリンダー後退。 クランプシステムはクランプウィズアウトツール。 HFスピンドルの工具ホルダーにテーパー 非装填 。	= 0	HFスピンドル スタートしない
信号 クランプ	シリンダー後退。 クランプシステムは ツールあり でクランプ済み。 HFスピンドルの工具ホルダーにテーパー装填。	= 1	HFスピンドルスタート、信号 = 1の場合
信号 エジェクト	シリンダー前進。 クランプシステムは緩められました。 HFスピンドルの工具ホルダーにテーパー装填。 この際テーパーはクランプ されていません 。	= 0	HFスピンドル スタートしない



注記：機能の確認。

信号「アンクランプ」は動作中の安全を保証するために、オペレーターに対してHFスピンドルのスタンバイ状態を示します。

クランプ状態「アンクランプ」とは：

- ☐ 動作が許容されない状態
- ☐ 運搬と保管のみが許容される状態

いかなる無負荷ストロークも、HF-スピンドルの寿命の短縮につながります。

11

HSC(高速)加工用ツール

**危険：部品の飛散。**

回転方向が誤っていると、負荷が掛かった際にツールが損傷します。ヒビまたは損傷の入った部分が遠心力により飛散します。

- ▶ HF-スピンドルに適した回転方向を持つツールのみを使用してください。

**危険：部品の飛散。**

回転数の選択を誤ると、HF-スピンドルまたはツールが破損し、その破片が飛散する可能性があります。

- ▶ 選択したツールの最高回転数を守ってください。
- ▶ HF-スピンドルの最高回転数は必ず守ってください。
- ▶ 試運転 / 加工でのHF-スピンドルの最大許容回転数は常に指定された**最低**回転数です。

- ➡ 技術的に問題のないツールのみを使用してください。
- ➡ ツールシャフトの直径が、コレットの内径に合致するツールのみを使用してください。例えば、直径3 mmの工具を、1/8 " (=3.175 mm) 用のコレットに取り付けしないでください。
 - 🔗 「技術仕様▶ 14」の章も参照。
- ➡ 直径の寸法公差がh6のツールシャフトのみを使用してください。
- ➡ クランプ面のあるツールシャフト（ウェルドンなど）は使用しないでください。
- ➡ 釣り合わせたツールのみを使用してください。
 - 🔗 DIN ISO 1940、バランス等級2,5。

12

メンテナンス

スピンドルのメンテナンスは、必ず専門作業者が行う必要があります。

メンテナンス作業を行う前に、必ずHF-スピンドルを停止していることを確認してください。

- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。
- ➡ 作業の実施前に、その作業に関連するマニュアルの章を再度熟読してください。
- ➡ HF-スピンドルを取り付ける機械のマニュアルの指示を守ってください。
- ➡ すべての安全に関する注意事項および安全規則を守ってください。

12.1

ボールベアリング



注記：異物質による寿命の短縮。


HF-スピンドルのベアリングは、無給油のグリース潤滑となっています。メンテナンス・フリーとなります。

- ▶ ボールベアリングに潤滑液等を塗布しないでください。
- ▶ グリース、オイルまたは洗剤を、HF-スピンドルの開口部に塗布しないでください。

12.2

毎日の清掃

HF-スピンドルの安全で正確な機能で運転を行なう場合は、HF-スピンドル、HF-スピンドルのホルダー、工具ホルダーおよびツールホルダーの全接触面が清潔である必要があります。

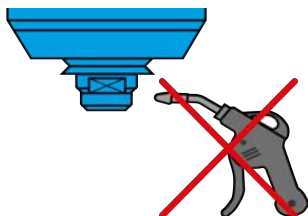

注記：異物質による寿命の短縮。

- ▶ HF-スピンドルのクリーニングに、圧縮空気は絶対に使用しないでください。
- ▶ HF-スピンドルのクリーニングに、超音波洗浄機は絶対に使用しないでください。
- ▶ HF-スピンドルのクリーニングに、スチームクリーナーは絶対に使用しないでください。

この場合、異物等がベアリング領域に侵入する可能性があります。

12.2.1

作業開始前に

- ➡ 全表面が清潔であり、粉塵、グリース、冷却液、加工残留物および金属小片がないことを点検してください。
- ➡ HF-スピンドルに損傷がないことを点検してください。
- ➡ HF-スピンドルにシーリング・エアが装備されている場合は清掃時に常に起動させてください。
- ➡ 清掃には、清潔で柔らかいウエスか、清潔で柔らかいブラシを必ず使用してください。

HF-スピンドルにテーパー・クリーニングが装備されている場合：

- ➡ 清掃後にテーパー・クリーニングを2～3秒間作動させてください。

それにより、汚れが依然として付着している場合でも、テーパー・クリーニング・エアによってシャフトから吹き飛ばされます。

12.2.2 ツール交換毎に

- ➡ 工具ホルダーおよびツールシャフトがきれいな状態にあるかを確認してください。
- ✦ 必要に応じて付着している汚れを除去してください。

12.2.3 毎回のチャック交換時

- ➡ HF-スピンドルのシャフトの内部テーパーを清掃します。内部テーパーに削りくずや汚れが無いようにしてください。
- ➡ テーパーを清掃してください。

12.3 保管する場合

HF-スピンドルを比較的長期間使用しない場合：


- ➡ 保管および運転開始の前に、圧縮空気で冷却ダクトのみを清掃してください。
- ➡ 残留クーラントをすべて取り除いてください。
- ➡ HF-スピンドルを水平に保管してください。
- ➡ HF-スピンドルを湿気、粉塵およびその他の周辺の作用物質から保護して保管してください。
- ➡ 以下の保管条件を守ってください。

保管場所の温度	+10° C ~ + 45° C
関連湿度	< 50 %

12.4 毎週のメンテナンス


クランプシステムの目視点検：

- ➡ 損傷
- ➡ 機能
- ➡ 潤滑
 - ✦ 均等な把持力を達成するためには、クランプシステムの機能面への再潤滑を実施することが必要です。
 - ✦ 当社では、METAFLUX 70-81 グレートメタルスプレーの誤使用を推奨しています。
 - ✦ 異なるグリスを混合しないでください。

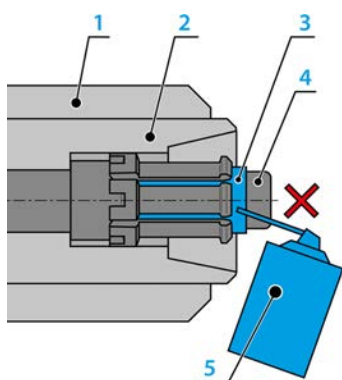

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | HFスピンドル |
| 2 | シャフト |
| 3 | 機能面 |
| 4 | クランプシステム |
| 5 | グレートメタルスプレー (オプションアクセサリ) |

12.5

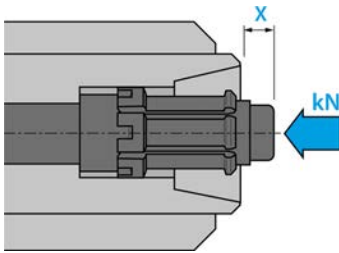

毎月のメンテナンス

- ➡ 4週間毎に、HF-スピンドルのシャフトを最低10回手で回転方向に回してください。
- ➡ クランプシステムの寸法 X を点検します
 - ✦ 規定寸法: $8,3 \pm 0,1 \text{ mm}$
- ➡ クランプシステムの把持力を点検します
 - ✦ 規定値: 4,0 - 6,5 kN

値が一致しない場合には、**Nakanishi Jaeger GmbH** または認定サービスパートナーへHFスピンドルを送付し、点検とメンテナンスをお申し付けください。

12.6

長期間保管する場合

- ➡ 3か月毎に、HF-スピンドルのシャフトを最低10回手で回転方向に回してください。
- ➡ その後ツールを取り付けた状態で、HF-スピンドルを約10分間運転してください。
 - ✦ その際の回転数は、HF-スピンドルの最大許容回転数の20 %以下です。（次の章を参照：運転開始 ▶ 32）

12.7

最長保管期間

最長保管期間は2年間です。

- ➡ 「長期間保管する場合 ▶ 42」の章の全項目を必ず守ってください。順守を行なわなかった場合、HF-スピンドルの機能を維持することはできない場合があります。

13

取り外し

HF-スピンドルの取外しは、以下の通りに行ってください：

- ➡ エネルギー供給（電流）を完全に切ってください。
- ➡ 媒体供給（空気と液体）を完全に切ってください。
- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。
- ➡ HFスピンドルからすべての接続部を取り外してください。
- ➡ HF-スピンドルの冷却ダクトを空にします。
- ➡ HF-スピンドルを機械から取り外します。

13.1

処分と環境保護



HF-スピンドルに使用されている素材の90 %以上は再利用可能です。
（アルミニウム、ステンレススチール、スチール、銅など）

HF-スピンドルを通常の家庭ごみとして処分しないでください。

- ➡ 再利用不可能な素材をすべて取り除いてください。
- ➡ HF-スピンドルは、許可を受けたりサイクル施設でリサイクルしてください。
- ➡ 管轄官庁の全規定を守ってください。
- ➡ 冷却液を下水に流さないでください。
- ➡ クーラント液は現地の規定に従って処分してください。

HF-スピンドルの取り外しが不可能な場合は、HF-スピンドルを **Nakanishi Jaeger GmbH** に送付してください。 **Nakanishi Jaeger GmbH** は、発生する送料およびリサイクル施設の利用料を負担いたしません。

14

サービス&修理

**危険：感電。**

感電により、重度の火傷および生命に危険の及ぶ怪我を負う恐れがあります。

電力による危険性を完全に排除してください（詳細についてはドイツ電気技術者協会および現地の電力供給会社の規定を参照）。

▶ 作業前にHF-スピンドルの電源供給を切ってください。

**注記：静電気放電による損傷。**

HF-スピンドルの、静電・帯電の危険性があるコンポーネントには絶対に触れないでください。

14.1

サービスパートナー

スピンドルを分解し修理することが許可されているのは、認定を受けたサービスパートナーのみです。これに違反した場合、保証およびクレームの対象外となります。

- ➡ パートナーのリストは、以下のウェブサイトを参照してください。

<https://www.nakanishi-jaeger.com/ja/contact/service-partners>

14.2

故障

以下の一覧表に基づいて、故障の原因を早期に調べ、解決することが可能です。

HF-スピンドルが 回転しない

原因	故障の解決策
電源供給なし	☐ 周波数変換器 (インバーター) を点検してください。 ☐ 機械を点検してください。 ☐ 電気接続をすべて点検してください ☐ モータケーブルの全配線を点検してください。 ☐ スタート/リセットボタンを操作します。
サーモ安全装置が作動	☐ HF-スピンドルが冷めるまで待ちます。 ☐ インバーターにエラーメッセージがないか点検してください。メッセージが点灯しなければ、インバーターを始動してください。 (「スピンドルが熱くなる場合」▶ 44) も参照してください)
インバーターの停止	☐ エラーメッセージをインバーターのマニュアルを点検してください。
ツール交換が起動	☐ ツール交換用の空圧を停止してください。

HF-スピンドルが 熱くなる

原因	故障の解決策
冷却が不十分な場合	☐ 冷却装置の性能を点検してください。 ☐ 冷却装置の水位を点検してください。 ☐ 接続と冷却ホースを点検してください。 ☐ 冷却回路を点検してください。 ☐ 冷却装置にエラーメッセージがないか点検してください。
欠相	☐ モータケーブルの全配線で断線を点検してください。
加工が重い場合	☐ HF-スピンドルの回転方向を点検してください。 ☐ ツールの回転方向を点検してください。 ☐ ツールの破損・損傷を点検してください。 ☐ 加工の負荷強度を低下させます。
インバーターの誤った設定	☐ HF-スピンドルの値をインバーターの設定値と比較・確認してください。

HF-スピンドル がうるさくなる

原因	故障の解決策
ツールが不適切	☐ バランスの取れたツールのみを使用してください。 (「HSC(高速)加工用ツール [▶ 39]」の章も参照。) ☐ ツールの破損・損傷を点検してください。 ☐ エンド面
HF-スピンドルが正しくクランプされていないか、破損している場合	☐ 純正アクセサリに含まれるスピンドル・ホルダー、または Nakanishi Jaeger GmbH の寸法公差規定に準拠して製作されたスピンドル・ホルダーのみを使用してください。
HF-スピンドルの締め付けがきつすぎる	☐ スピンドルホルダーのクランプねじを手の力だけで締め付けます。 ☐ HF-スピンドルを締め付ける際は、技術的な補助工具を使用しないでください。
ベアリングの損傷	☐ Nakanishi Jaeger GmbH のサービス係に連絡してください。

自動ツール交換が 機能しない

原因	故障の解決策
異物、汚れ	☐ テーパーとHF-スピンドルのシャフト間にある汚れをすべて取り除いてください。 (「ツール交換 [▶ 34]」および「メンテナンス [▶ 40]」の章の全項目に注意してください。)
圧力不足	☐ 圧縮空気の接続を点検してください。 ☐ 圧縮空気のホースを点検してください。 ☐ 空圧回路を点検してください。 ☐ ツール交換用の圧縮空気の設定を点検してください。 (「設定値 [▶ 31]」の章も参照。)
換気の欠如	☐ 二重動作シリンダーの両方の接続部が接続されているか点検してください。 ☐ シリンダーのエアが吸引されているかを点検してください。

センサーからの 信号なし

原因	故障の解決策
センサーとの接続なし	☐ ケーブルとケーブルの接続を点検してください。
ツールのポジションに誤り	☐ ツールが正しくクランプされているか点検してください。
ツールクランプのポジションに誤り	☐ Nakanishi Jaeger GmbH のサービス係に連絡してください。

HF-スピンドルの 振動/共振

原因	故障の解決策
ツールが不適切	☐ バランスの取れたツールのみを使用してください。 (「HSC(高速)加工用ツール [▶ 39]」の章も参照。) ☐ ツールが用途に適しているか点検してください。 ☐ ツールの破損・損傷を点検してください。 ☐ エンド面
異物、汚れ	☐ テーパーとHF-スピンドルのシャフト間にある汚れをすべて取り除いてください。 (「ツール交換 [▶ 34]」および「メンテナンス [▶ 40]」の章の全項目に注意してください。)
インバーターの誤った設定	☐ HF-スピンドルの値をインバーターの設定値と比較・確認してください。
加工が重い場合	☐ 加工の負荷強度を低下させます。
固定用ねじの緩み	☐ ねじをしっかり締め付けます。
HF-スピンドルの損傷	☐ Nakanishi Jaeger GmbH のサービス係に連絡してください。

すべての点を点検した後でも故障を解決できない場合は、担当のサービスパートナーに連絡してください。

- ➡ 修理票をサービスパートナーに要求してください。
- ➡ 機械のマニュアルを点検してください。
- ➡ 機械メーカーに連絡してください。

15

適合宣言書

同梱の製品文書記載の、安全に関する注意事項を遵守してください。

EC機械指令に準拠

Nakanishi Jaeger GmbH

高周波電気機械器具製造業

Siemensstr.8

D-61239 Ober-Mörlen

TEL +49 (0) 60029123 -0

下記製品が、

製品	高周波スピンドル
タイプ	Z80-H528.08 S5VW3
シリアル番号	マニュアルの最後のページを参照

納入範囲で可能な限り、機械指令2006/42/ECの基本要件に適合することを宣言します。

機械指令の以下の段落を適用：1.1.1、1.1.2、1.1.5、1.3.2、1.3.4、1.5.1、1.5.2、1.5.4、1.5.5、1.5.6、1.5.8、1.5.9、1.6.4、1.6.5、1.7.1、1.7.1.1、1.7.2、1.7.3、1.7.4

不完全な機械の標準仕様は、更に以下の指令の規定にも適合します：

適用した整合規格	DIN EN ISO 12100 機械の安全性
----------	----------------------------

不完全な機械の運転は、その不完全な機械が取り付けられる機械が、機械指令2006/42/ECの規定、更に場合によってはその他の適用規則に適合していることが確認されるまで、開始してはなりません。

弊社、すなわちNakanishi Jaeger GmbHは、各国当局からの要求があった場合には、不完全な機械に関する専門的な資料を提出する義務を負います。

機械に付属する専門的技術資料を、EC機械指令の付録VII Bに準拠して作成しました。

EC機械指令の付録VII Bに準拠した資料の作成権限が付与されている人物：

Nakanishi Jaeger GmbH

オーバー＝メルレン、16.01.2025



Nakanishi Jaeger YouTube Channel

このQRコードを任意のQRコードスキャナーでスキャンしてください。



Nakanishi Jaeger GmbH

 
Siemensstraße 8
61239 Ober-Mörlen
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0

✉ sales@nakanishi-jaeger.com

www.nakanishi-jaeger.com

シリアル番号



スピンドルタイプ **Z80-H528.08 S5VW3**

製品番号 **10405047-08**

改訂 01 日付 16.01.2025

Language JA

