




**Z80-H530.08 S8VW3**

**高频主轴**

**气动换锥**

## 电主轴的标记

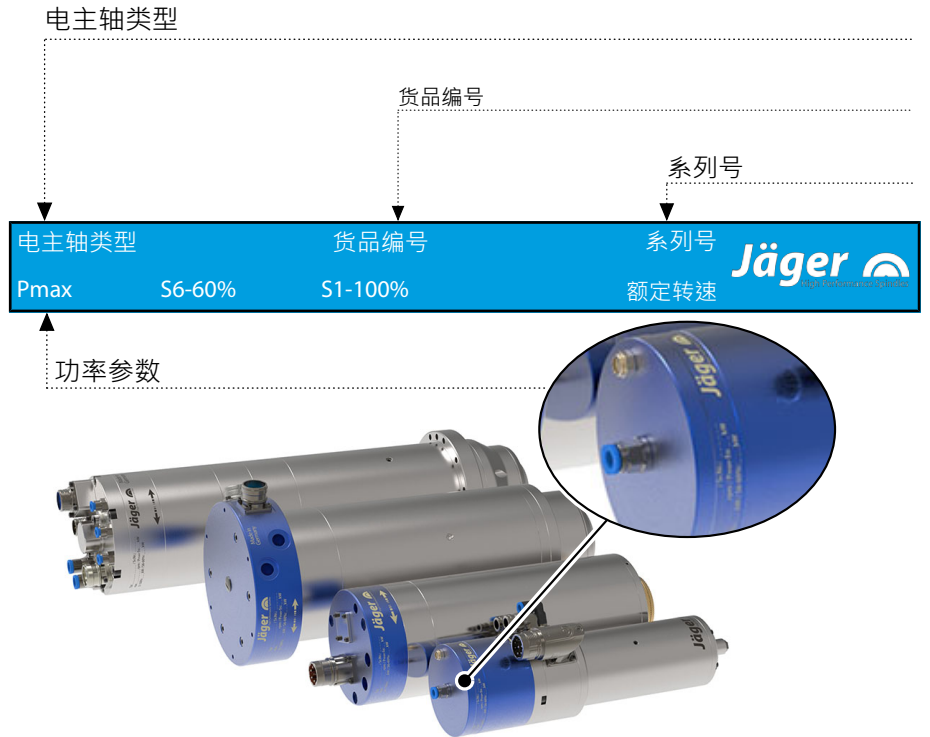

因为本公司的电主轴始终保持最新技术研发水平，所以我们保留更改和与本说明书中的实施方案相比的技术改进和不同内容。

本手册文字说明经过极为认真地编写。但是错误和疏漏在所难免，对于因此而引起的后果，**Nakanishi Jaeger GmbH** 概不承担法律责任及任何其它责任。

未经 **Nakanishi Jaeger GmbH** 明确的书面同意，不得翻译和复制（即使是节选）。

**MADE  
IN  
GERMANY**

## 目录:

### 原厂手册的翻译文本

<b>1</b>	<b>初步信息</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>操作地点</b>	<b>27</b>
1.1	手册用途	5	<b>8</b>	<b>安装</b>	<b>28</b>
1.2	符号说明	5	8.1	安装电主轴	28
<b>2</b>	<b>运输和包装</b>	<b>6</b>	8.2	介质引线直径	29
2.1	电主轴的供货范围	6	8.3	冷却水	29
2.1.1	可选配件	6	8.3.1	冷却水质	29
2.1.2	随产品附带的技术资料	7	8.3.2	调节冷却系统	29
2.2	电主轴的包装	7	8.4	压缩空气	30
<b>3</b>	<b>按规程使用</b>	<b>8</b>	8.4.1	气体纯度等级 (ISO 8573-1)	30
3.1	允许的加工类型	8	8.4.2	调节密封空气	30
3.2	允许材料	8	8.4.3	调节值	31
<b>4</b>	<b>安全注意事项</b>	<b>9</b>	8.5	测量系统传感电子装置 (可选配件)	31
4.1	工作要具备安全意识	10	8.5.1	测量系统布线	31
4.2	电主轴的停止运转	11	<b>9</b>	<b>调试</b>	<b>32</b>
4.3	安装维修	11	9.1	进料示意图	32
4.4	改装维修	11	9.2	每天启动	33
4.5	不正确的操作方法	11	9.3	停止信息	33
<b>5</b>	<b>技术说明</b>	<b>12</b>	9.4	存放之后启动	33
5.1	电主轴的接口	12	<b>10</b>	<b>刀具更换</b>	<b>34</b>
5.2	电气连接	13	10.1	右转和左转	34
5.3	冷却	13	10.2	气动换锥	35
5.4	密封空气	13	10.2.1	自动 HSK 刀具扳手	35
5.5	锥形清洗	13	10.3	刀具更换站 (可选附件)	36
5.6	气动刀具更换	13	10.3.1	气动换锥	36
<b>6</b>	<b>技术参数</b>	<b>14</b>	10.3.2	安装更换站	36
6.1	尺寸	15	10.3.3	维修	36
6.2	技术数据页 (KL7003, 交流电机)	16	10.4	流程图	37
6.2.1	功率图	17	10.4.1	气动流程图	37
6.3	电路图	18	10.4.2	电气流程图	38
6.4	电机保护 PTC 160° C	20	10.4.3	信号	38
6.5	刀具锥度监控	21	<b>11</b>	<b>高速加工刀具</b>	<b>39</b>
6.6	行程测量系统 (Ott-Jakob)	22	<b>12</b>	<b>维修</b>	<b>40</b>
6.6.1	技术参数	22	12.1	球轴承	40
6.6.2	信号	23	12.2	每日清洁	40
6.6.3	安装	24	12.2.1	开始工作前	40
6.6.4	标度	24	12.2.2	每次刀具更换时	41
6.7	转速与位置传感器 (MiniCoder)	25	12.2.3	每次更换夹具时	41
6.7.1	技术参数	25	12.3	存放时	41
6.8	空气传播听觉范围内的声音	26	12.4	月维修	41

**目录:**

原厂手册的翻译文本

12.5	在长期存放条件下 .....	41
12.6	最长存放期限.....	41
<b>13</b>	<b>拆除</b> .....	<b>42</b>
13.1	废物处理及环境保护 .....	42
<b>14</b>	<b>服务和维修</b> .....	<b>43</b>
14.1	特约维修站.....	43
14.2	工作故障.....	44
<b>15</b>	<b>安装声明</b> .....	<b>47</b>

## 1 初步信息

高速电主轴（电主轴）是适用于高速加工的高质量精密刀具。

### 1.1 手册用途

本手册为电主轴的重要组成部分。

- 请妥善保管本手册。
- 本手册供受托操作电主轴的所有人员使用。
- 阅读所有随产品附带的资料。
- 执行工作前，请再次认真阅读本手册中与所做工作相关的章节。

### 1.2 符号说明

为了将信息快速归类，本手册中使用以符号和文本标记形式的视觉帮助。通过信号词和彩色框标明提示：



#### 危险

##### 危险情况！

将导致严重伤害或死亡。

- ▶ 避免危险的措施



#### 警告

##### 危险情况！

可能导致严重伤害或死亡。

- ▶ 避免危险的措施



#### 注意

##### 危险情况！

可能导致轻度至中度伤害。

- ▶ 避免危险的措施



#### 提示

可能导致财产损失。该警告符号不是警告人身伤害

#### 建议

建议是给用户的实用提示。

## 2 运输和包装

运输时避免剧烈晃动或碰撞，否则电主轴的球轴承可能受损。

- 任何损坏都会降低电主轴的精度。
- 任何损坏都会限制电主轴的功能。
- 任何损坏都会缩短电主轴的使用寿命。

### 2.1 电主轴的供货范围

以下零件属于电主轴的供货范围：

- 高速电主轴
- 毛毡清洗锥
- 运输包装
- 交付时，检查高速电主轴的完整性。

#### 2.1.1 可选配件

可根据需要提供：

- 电主轴托架
- 变频器
- 冷却装置
- 控制器
- 夹钳脂
- 更多配件应要求提供。

只对经许可配件的工作可靠性和功能进行检测。

- 切勿使用其他配件，否则本公司不承担任何保修和损害赔偿义务。
- 如需自行制造电主轴托架，则开始制造前务必联系 **Nakanishi Jaeger GmbH** 索取电主轴托架的公差与生产图纸。

### 2.1.2 随产品附带的技术资料

电主轴的供货范围包括下列资料：

- 手册
- 安装声明为本手册的组成部分。
- 试验记录
- 交付时，检查随产品附带的资料是否齐全。如有需要，请索取新的副本。

## 2.2 电主轴的包装



所有运输包装材料可在相应的废弃物回收处理场进行回收

### 3 按规程使用

该电主轴按照机器设备指令为“不完整机械”，单就其本身来说，不能起任何作用。电主轴只能同机床和变频器一起使用。

#### 3.1 允许的加工类型

电主轴仅为以下加工类型而开发。

- 铣削
- 钻孔
- 雕刻
- 磨削
- ➔ 如需其他加工类型，请联系 **Nakanishi Jaeger GmbH**。

#### 3.2 允许材料

电主轴仅为以下材料而开发。

- 金属（如合金、铸铁等）
- 烧结材料
- 塑料
- 木材
- 石墨
- 石材（如大理石等）
- 纸和纸箱
- 电路板
- 玻璃和陶瓷
- ➔ 如需加工其他材料，请联系 **Nakanishi Jaeger GmbH**。



## 4 安全注意事项

该高速电主轴按照公认的技术规程制造，并且工作可靠。

但在以下情况中，电主轴可能发生危险：

- 由未经培训的人员安装。
- 不当使用。
- 没有按规定使用。

高速电主轴仅允许由专业人员安装、调试及维护。

**定义：** 专业人员是熟悉掌握本产品装配、安装、调试及运行并且具备相应工作资质的人员。运营者必须详细规定人员的职责、培训及监督。



### 危险：由于爆炸。

电主轴不允许用于爆炸危险区域。在此类区域使用可能导致爆炸。

- ▶ 请勿在爆炸危险环境中使用电主轴。



### 危险：由于被甩出的零件。

电主轴以高转速工作，因此可能被甩出。

- ▶ 只有当电主轴牢固安装在机器内或设备内时，才能将其运行。



### 提示：遵守极限值。

- ▶ 注意技术参数中给出的极限值。



### 提示：顾及机器。

- ▶ 请认真阅读机器手册，了解电主轴在机器内的安装。
- ▶ 注意遵守机器设备制造商规定的所有安全注意事项。
- ▶ 确保机器不会发生任何危险（如运动失控）。然后再将电主轴安装在机器内。



### 提示。请勿损坏电主轴。

- ▶ 任何损坏都会降低电主轴的精度。
- ▶ 任何损坏都会限制电主轴的功能。
- ▶ 任何损坏都会缩短电主轴的使用寿命。

## 4.1

### 工作要具备安全意识

请认真阅读手册中所列出的所有安全注意事项、现有国家关于安全技术的规范 (UVV) 以及现有企业内部劳动、工作和安全规程。



#### 危险：由于被甩出的零件。

未正确夹紧的刀具会因加工时产生的离心力而被甩出。

- ▶ 充分利用夹紧系统的夹紧厚度。
- ▶ 牢固夹紧刀具。



#### 危险：由于被甩出的零件。

若旋转方向错误，夹紧系统将松脱且刀具被甩出。


- ▶ 务必遵守电主轴的旋转方向。



#### 警告：被甩出的零件有致伤危险。

电主轴以高转速工作，因此切屑被大力甩出。

- ▶ 切勿移除机器或设备的保护装置。
- ▶ 始终佩戴防护眼镜工作。

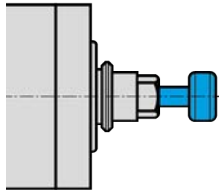

样本图示：装入刀柄

#### 提示：保证功能。

- ▶ 切勿在刀柄未夹紧的情况下操作电主轴。

#### 若刀柄未夹紧：


- 夹紧系统因离心力而损坏。
- 夹紧系统错位。
- 电主轴的平衡质量受到影响。
- 轴承结构损坏。

- ➔ 根据加工方式、待加工材料及所选刀具采取相应防溅措施。
  - ↳ 请认真阅读机器手册，了解电主轴在机器内的安装。
- ➔ 请向刀具供货商垂询所使用刀具的最高切向速度。

#### 单刃刀具不适用于高速加工。

若出于制造原因而有此需要：

- ➔ 仅使用经过平衡的刀具。
  - ↳ DIN ISO 1940
  - ↳ 质量等级 2,5

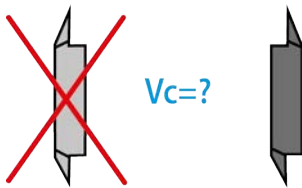



刀具的刀刃直径 (X) 不得大于最大夹紧范围 (Y)。

- 始终尽可能短地夹紧刀具。
- 使尺寸 (Z) 保持较小。
  - ↳ (Y) 参见章节：技术参数 [▶ 14]。

## 4.2 电主轴的停止运转

进行安装与维护工作前，按以下步骤使高速电主轴停止运行：

- 完全切断供能（电流）。
- 完全切断介质供给（气体和液体）。
- 确保电主轴的轴绝对停止。

若将电主轴停止以进行清洁，那么：

- 仅重新接通密封空气和锥形清洗空气。

### 建议：数据传送至控制系统。

- ▶ 利用变频器上的装置，以识别轴的停止信息并传送至机器的控制系统供评估。

## 4.3 安装维修

- 只有在电主轴停止运转及轴停止之后，方可进行安装、清洁及维护工作。
- 工作结束后，立即安装机器的所有安全与保护装置。

## 4.4 改装维修

仅在事先与 **Nakanishi Jaeger GmbH** 协商之后，才允许改装或改动电主轴。

仅允许在“服务和维修 [▶ 43]”一章中列出的特约维修站打开和维修电主轴。

只对经许可配件的工作可靠性和功能进行检测。

## 4.5 不正确的操作方法


高速电主轴只有在按规程使用的情况下才能可靠工作。

- 请认真阅读本手册所有章节中的安全注意事项，否则会对人员、环境、机器或电主轴造成危险。

违反安全注意事项的结果是本公司不承担任何的保修和损害赔偿义务。

## 5 技术说明

### 5.1 电主轴的接口

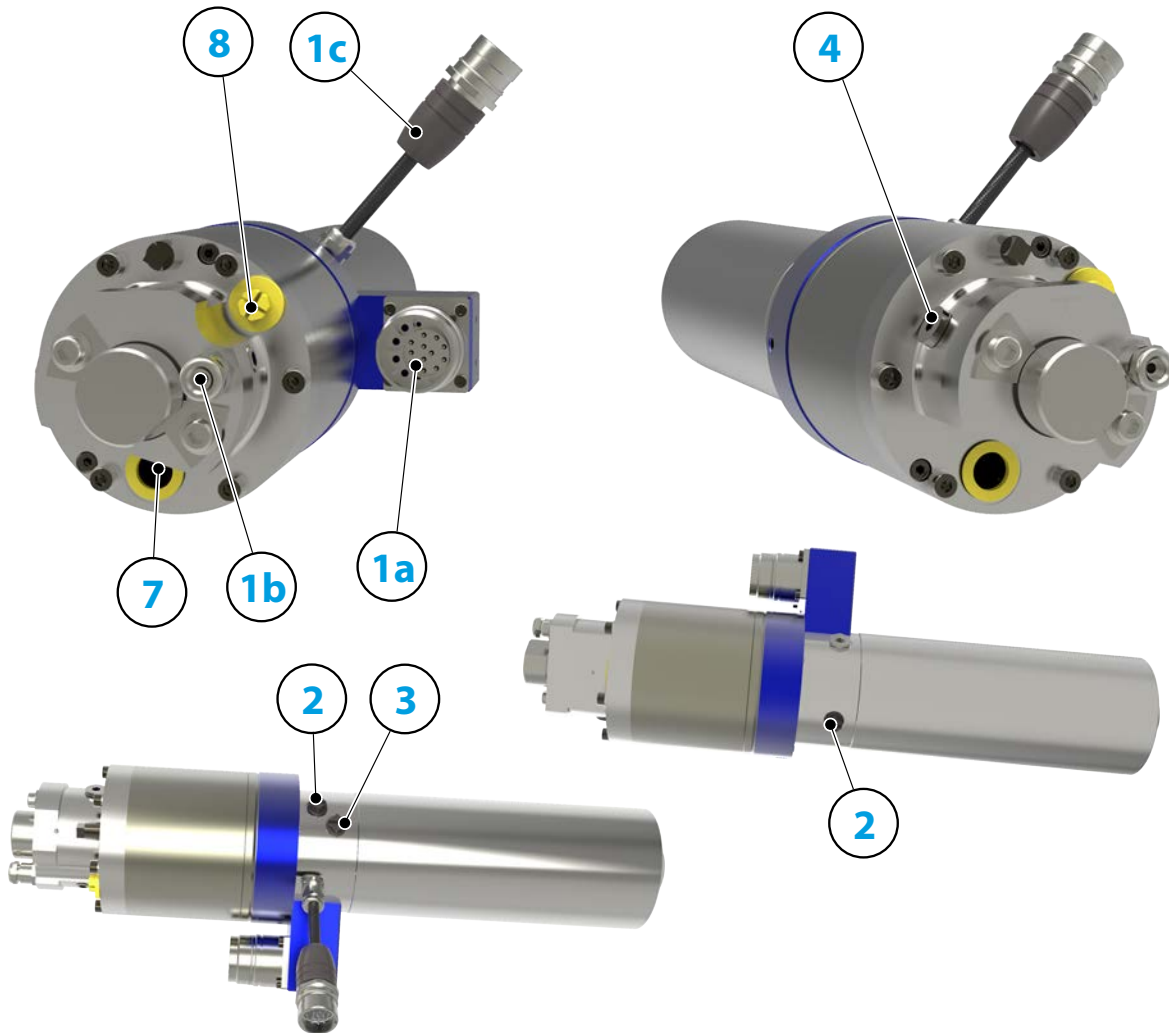

<b>1a</b>	电气连接用于：电机相位	
<b>1b</b>	电气连接用于：行程测量系统	
<b>1c</b>	电气连接用于：矢量控制	
<b>2</b>	冷却水	G 1/8 "
<b>3</b>	密封空气	G 1/8 "
<b>4</b>	锥形清洗	G 1/8 "
<b>7</b>	刀具更换气动装置（气缸向前）	G 3/8 "
<b>8</b>	刀具更换气动装置（气缸向后）	G 1/4 "

## 5.2 电气连接

电主轴仅允许同变频器一起运行。

- 检查电主轴的电流、电压及频率参数与变频器的原始数据是否一致。
- 使用一根尽可能短的电机引线。
- 借助变频器调整电主轴的转速。
- 查阅变频器手册中的详细信息。

根据设计不同，变频器可识别电主轴的以下运行状态：

- 电主轴旋转。
- 电主轴过热。
- 电主轴静止等。

变频器将电主轴的运行状态传递至机器的控制系统。

## 5.3 冷却

液体冷却使电主轴在运行期间保持恒温。



**提示：通过散热延长使用寿命。**

电主轴在运行过程中会产生热量。电主轴的温度不应超过+ 45° C，否则轴承的使用寿命将缩短。

- ▶ 检测壳体上的电主轴温度。

## 5.4 密封空气

关于气体质量的规定参见“气体纯度等级 (ISO 8573-1) [▶ 30]”一章。

密封气体防止切屑和液体（如乳化液）等异物进入电主轴内。

- 在壳体与电主轴旋转件之间检查前部是否漏气。

## 5.5 锥形清洗

关于气体质量的规定参见“气体纯度等级 (ISO 8573-1) [▶ 30]”一章。

锥形清洗防止切屑和液体在刀具更换期间进入轴内，污染并损坏内锥和夹紧系统。

## 5.6 气动刀具更换

关于气体质量的规定参见“气体纯度等级 (ISO 8573-1) [▶ 30]”一章。

刀具更换或刀具锥柄更换以气动方式进行。

同时，在电主轴内部操作一个使刀具锥柄或夹头夹紧、松开或退出的机械装置。

6

技术参数

轴承

混合球轴承 (个)	4
永久油脂润滑	免维护

功率值  
液体冷却

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
额定输出功率	6,9	5,2	4,6	[kW]
扭矩	2,94	2,02	1,88	[Nm]
电压	351	354	366	[V]
电流	16	11	10	[A]

电机数据


电机技术	三相异步驱动装置 (无刷、无传感器)
频率	1.000 HZ
电机极数 (成对)	2
额定转速	30.000 rpm
加速/制动参数 每秒	10 000 rpm (按照咨询执行的其他参数)

特征

转速表	矢量控制
标准齿轮	轮齿 = 110 模数 = 0,3
电机保护	PTC 160° C
外壳	不锈钢
外壳直径	80 mm
冷却	液体冷却
工作环境温度	+ 10° C ~ + 45° C
空气轴封	
防护等级 (已打开密封空气)	IP54
锥体清洗	
刀具更换	气动换锥
刀架	HSK-E 32
刀具锥度监控	感应
3 位置	夹紧, 松开, 弹出
夹紧范围最大为	13 mm
右转和左转	

设备插头	18 针, 金属 (电机相位) 17 针, 金属 电缆长度 2 m (传感装置)
重量	~ 12 kg
内部锥体径跳	< 1 μ
轴向跳动	< 1 μ

## 6.1 尺寸

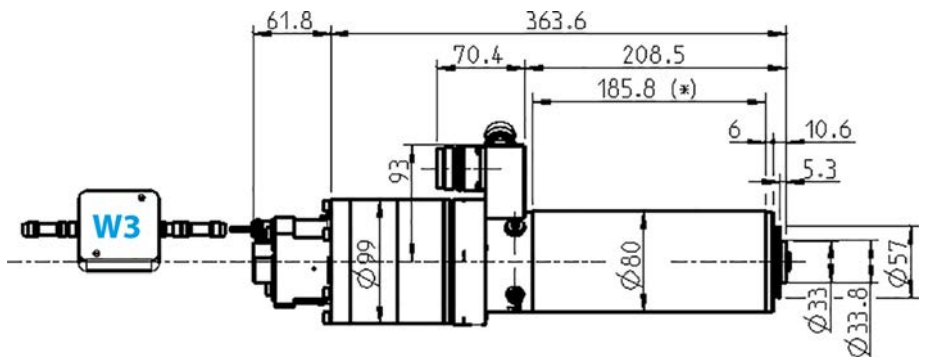

(\*) = 夹紧范围

## 6.2

功率 ( S1、S6、S2 ) 针对正弦电流及正弦电压。

Die Leistungswerte der SF-Spindel hängen vom eingesetzten FU ab und können von den angegebenen Werten abweichen.

### 技术数据页 (KL7003 , 交流电机)

电机型号	7/7-4
额定输出功率	4,6 kW
额定转速	30.000 rpm
冷却	液体冷却
电机保护	PTC 160° C
线圈绕组	1,6 Ω

#### 测得的值 : S1-100%

额定转速	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	rpm
转数	3.888	8.766	14.002	18.910	23.868	28.294	rpm
频率	167	333	500	667	833	1.000	Hz
额定输出功率	0,766	1,671	2,641	3,398	4,043	4,621	kW
转矩	1,88	1,82	1,8	1,72	1,62	1,56	Nm
电压	86	154	228	297	366	365	V
电流	10	10	10	10	10	10	A
Cos φ	0,25	0,41	0,57	0,67	0,71	0,8	

#### 测得的值 : S6-60%

额定转速	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	rpm
转数	3.892	8.902	13.816	18.793	23.522	28.362	rpm
频率	167	333	500	667	833	1.000	Hz
额定输出功率	0,821	1,876	2,816	3,792	4,644	5,156	kW
转矩	2,02	2,01	1,95	1,93	1,89	1,74	Nm
电压	85	153	221	289	353	354	V
电流	11	11	11	11	11	11	A
Cos φ	0,88	0,83	0,8	0,79	0,78	0,86	




测得的值：S2-Pmax./5s

额定转速	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	rpm
转数	2.925	7.795	12.512	17.612	22.885	27.113	rpm
频率	167	333	500	667	833	1.000	Hz
额定输出功率	0,739	2,333	3,842	5,425	6,871	6,893	kW
转矩	2,41	2,86	2,93	2,94	2,87	2,43	Nm
电压	81	151	217	286	351	348	V
电流	14	15	15	15	15	16	A
Cos φ	0,93	0,91	0,89	0,88	0,88	0,9	

静态变频器工作备注。

变频器工作时，有效基波电压必须符合给出的电动机电压。  
此外，测得的电流基于高次谐波比例可能大于给出的值。


6.2.1 功率图

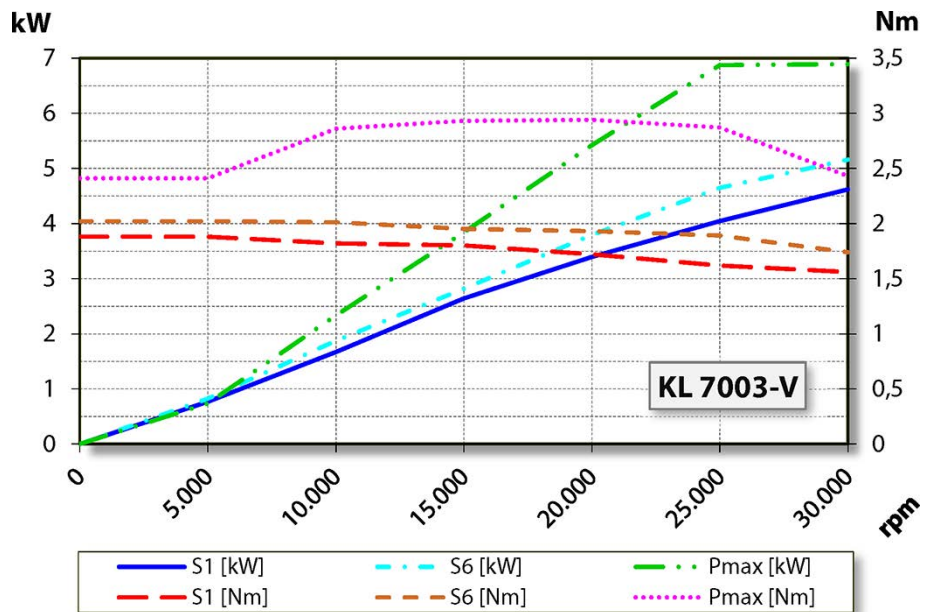


6.3 电路图

**提示：请勿更改出厂配置。**

任何更改都会引起电气部件（如 PTC、磁敏电阻）的超电压。

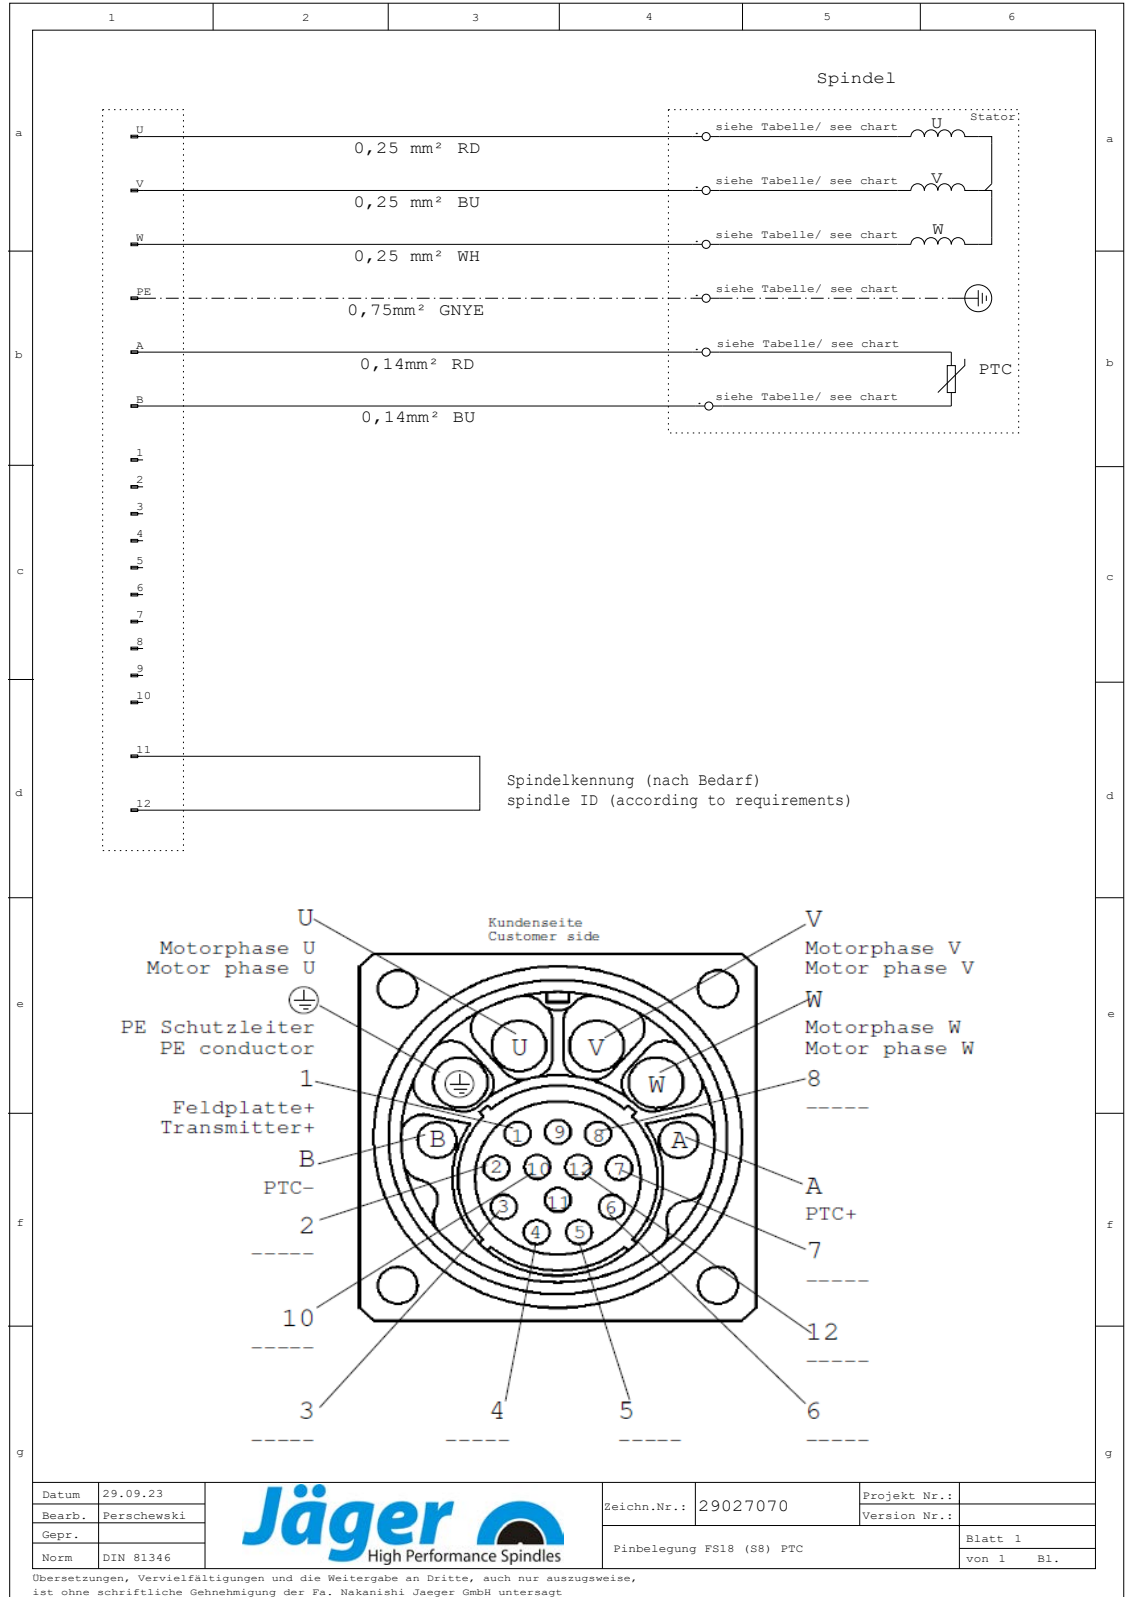

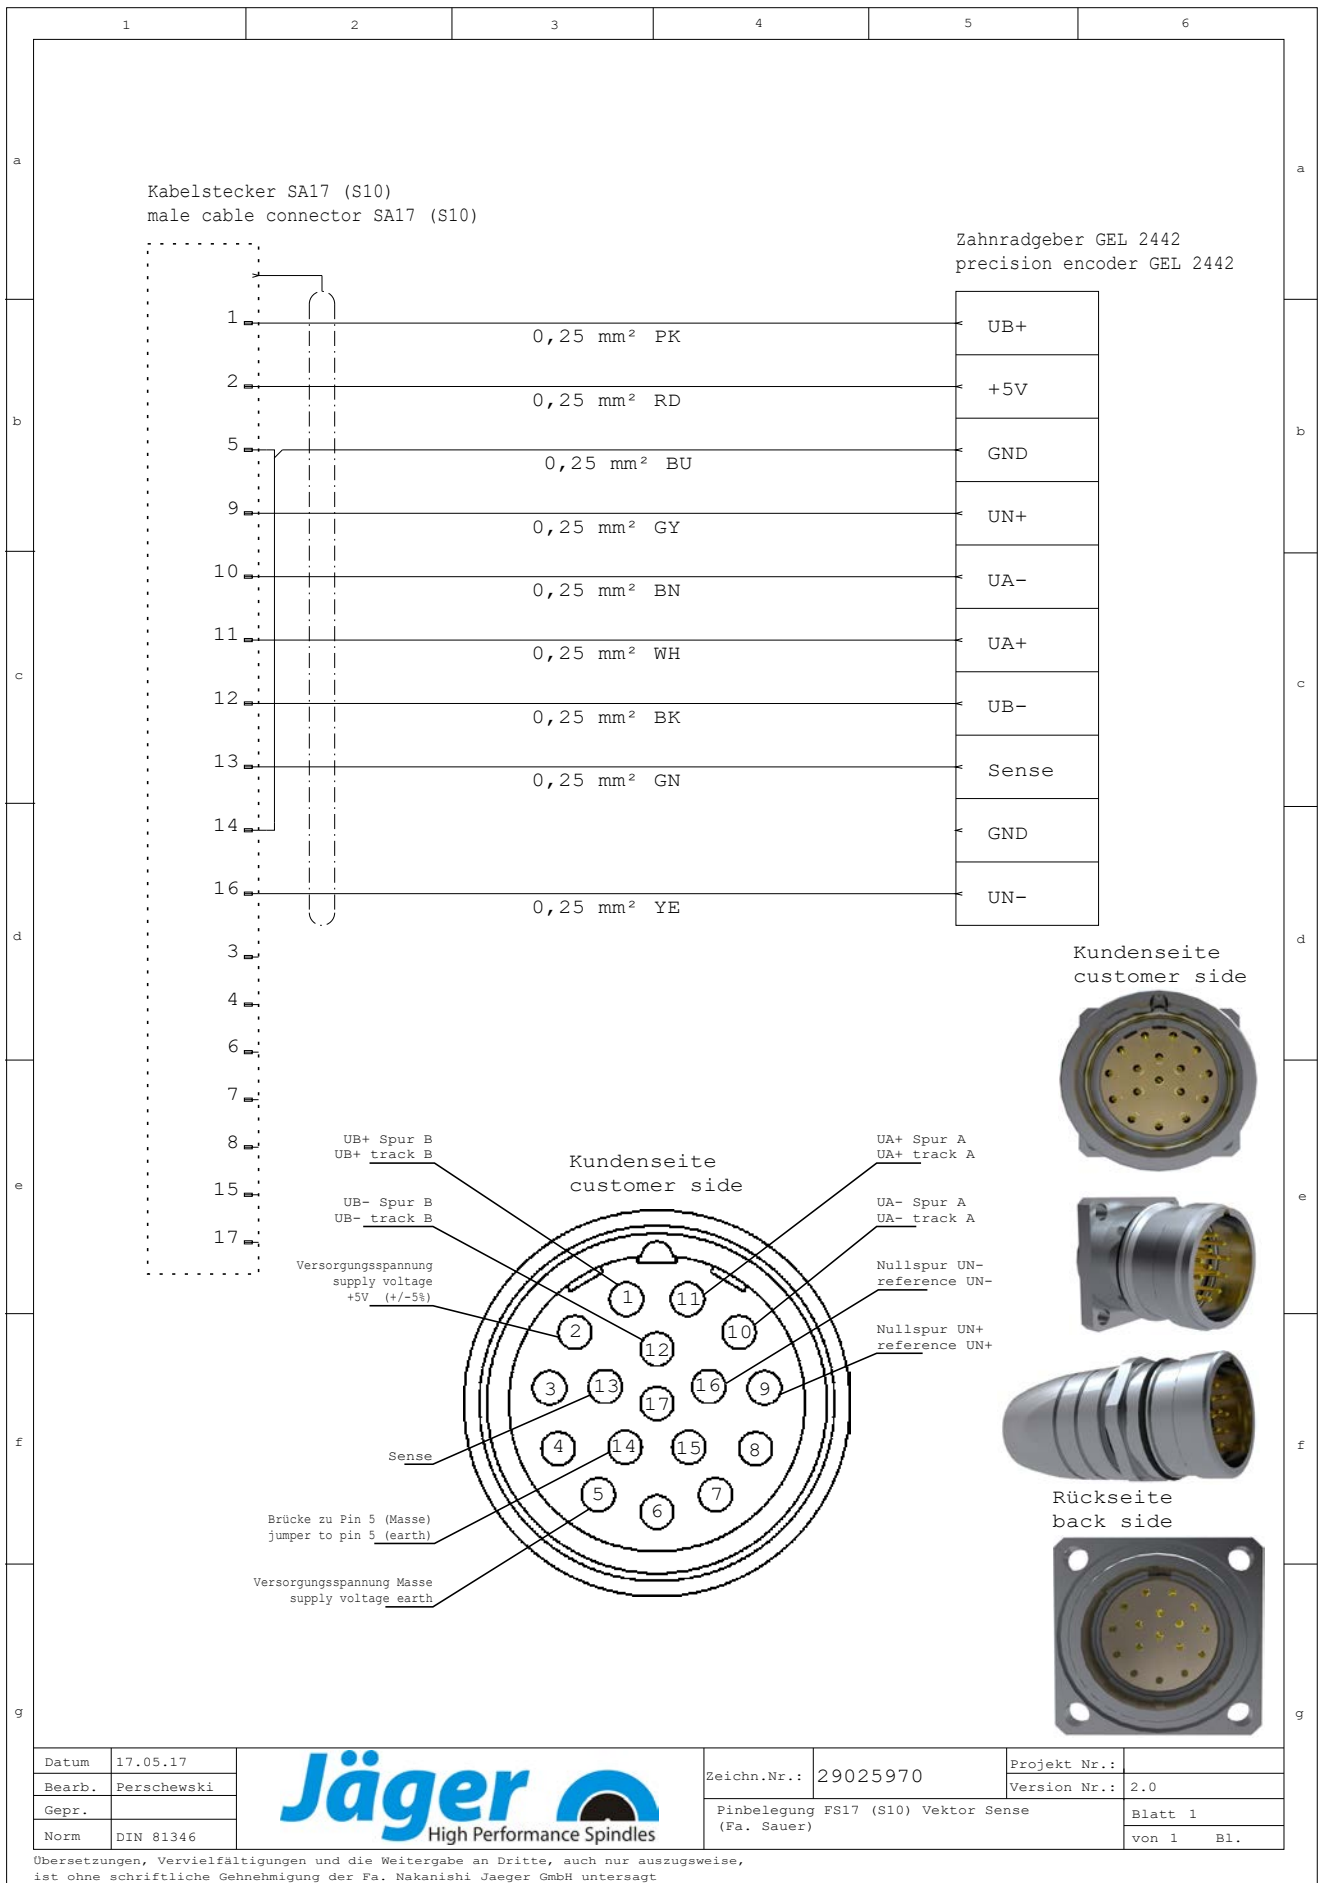


## 6.4

### 电机保护 PTC 160° C

带保护绝缘的正温度系数电阻

额定响应温度 90 °C 至 160 °C 的特性曲线符合 DIN VDE V 0898-1-401。

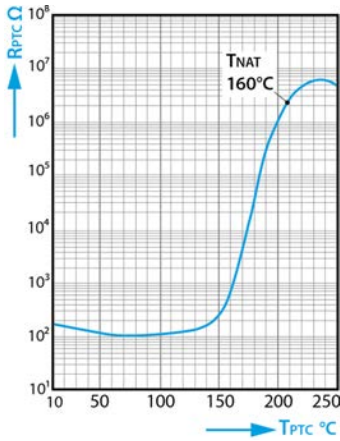

正温度系数热敏电阻的电阻值  $R_{PTC}$  随正温度系数热敏电阻的温度  $T_{PTC}$  而变化 (微信号电阻值)。

#### 技术参数

型号	M135		
最大工作电压	$(T_A = 0 \sim 40^\circ \text{C})$	$V_{\text{最大}}$	30 V
最大测量电压	$(T_A - 25 \text{ K} \sim T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$	$V_{\text{测量, 最大}}$	7.5 V
额定电阻	$(V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V})$	RN	$\leq 250 \Omega$
绝缘测试电压		$V_{\text{is}}$	3 kV~
响应时间		$t_a$	< 2.5 s
工作温度范围	$(V=0)$	$T_{\text{op}}$	-25/+180° C

#### 电阻值

$T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$	$R(T_{\text{NAT}} - \Delta T)$ $(V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V})$	$R(T_{\text{NAT}} + \Delta T)$ $(V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V})$	$R(T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$ $(V_{\text{PTC}} \leq 7.5 \text{ V})$	$R(T_{\text{NAT}} + 23 \text{ K})$ $(V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V})$
$160 \pm 5^\circ \text{C}$	$\leq 550 \Omega$	$\geq 1330 \Omega$	$\geq 4 \text{ k}\Omega$	----

## 6.5 刀具锥度监控


刀具锥度监控 (WK 监控) 向操作者显示电主轴的预备状态, 并且向机器控制系统传送相应信号。

□ 借助感应式接近开关的刀具锥度监控。

### 信号


刀具已夹紧	刀具已松开	刀具已弹出
电主轴	电主轴	电主轴
↓	↓	↓
操作准备就绪	未准备就绪	未准备就绪

工作电压范围：  
10 ~ 30 VDC (UL - 等级  
2)  
工作距离：Sn 2.0 mm  
短路与反极性保护。

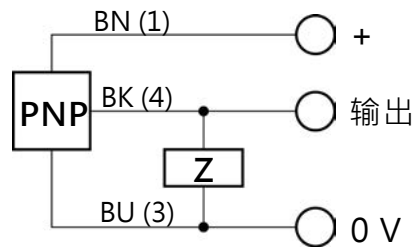

BN = 棕色  
BK = 黑色  
BU = 蓝色  
NO = 默认打开

## 6.6

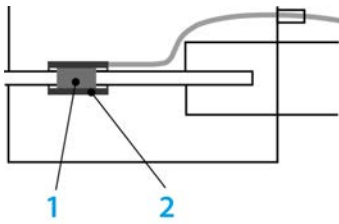

样本图示：标的环/传感器

### 行程测量系统 (Ott-Jakob)

- 1 标的环
- 2 传感器

在分离单元中有一个圆筒状电感式模拟传感器。

在该模拟传感器中拉杆连接沿轴向移动。在拉杆连接上有一个标的环，用于改变输出信号。从电缆出口观察，信号随标的环浸没深度的增加而上升。

- 在旋转期间，信号也可供使用。
- 传感器电子装置将来自传感器的信号转换为模拟输出信号。
  - ☛ 4 ~ 20 mA / 2 ~ 10 V
- 可以用位置控制器（配件）数字式评估输出信号。

### 6.6.1

#### 技术参数

工作电压（取决于 $R_B$ ）	15~18 V <sub>DC</sub>	18~30 V <sub>DC</sub>
负载阻抗 $R_B$	≤ 250 Ω	≤ 500 Ω
电流消耗	最大 70 mA	
测量范围		
针对标的环 Ø 8 / 10	0 ~ 25 mm	
针对标的环 Ø 5	0 ~ 15 mm	
线性	测量范围的 ± 2 %	
温度稳定性	± 0.02 % / °C	
过电压、反极性、短路、空转保护		
极限频率	$f_g = 800$ Hz	


#### 输出端

<b>电流</b>	4 ~ 20 mA
连波（取决于 $R_L$ ）	< 0.005 mA <sub>SS</sub>
	< 0.001 %
	当 $R_L = 100$ Ω 时
<b>电压</b>	2 ~ 10 V
连波	< 5 mV <sub>SS</sub>
允许负载 $R_L$	> 1 k Ω

## 6.6.2

### 信号

有两种不同的输出信号可供使用。

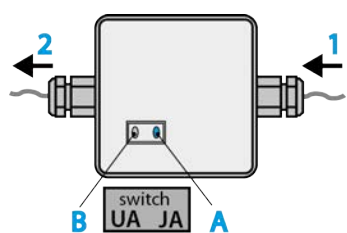

样本图示：开关

说明		值
1	传感器	
2	位置控制器或 PLC 的模拟输入卡	
A	电流信号	4 ~ 20 mA 交付时的设置
B	电压信号	2 ~ 10 V

壳体内有一个用于设置所需输出信号的开关。无需更改布线。

#### 电流信号

出于以下原因，我们建议采用电流信号：

- 相比于电压信号，电流信号对出现的电磁干扰更不敏感。
  - ↳ 例如直线驱动器、电机、电源线、高频设备....
- 模拟电流信号可远距离传输。
  - ↳ 电缆长度：最大 50 m
- Ott-Jakob 位置控制器只能评估电流信号。

#### 电压信号

电压信号取决于总电阻。

- ➔ 考虑以下因素：
  - ↳ 线路电阻
  - ↳ 测量仪的内电阻。
  - ↳ 控制系统的内电阻。

由于这些因素，默认的设置值可能失真，或者可能导致系统失灵。

### 6.6.3 安装

**施加工作电压之前：**

- 选择所需输出信号。
- 在开始标度或运行前 30 分钟接通传感器电子装置！


### 6.6.4 标度

行程	电流	电压
0 mm	4 mA	2 V
25 mm ( 针对标的环 $\varnothing$ 8 / 10 ) 15 mm ( 针对标的环 $\varnothing$ 5 )	20 mA	10 V



## 6.7

### 转速与位置传感器 (MiniCoder)

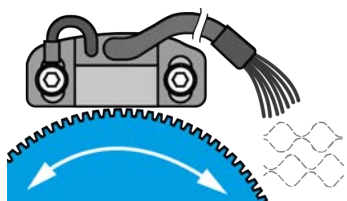

样本图示：标准齿轮

MiniCoder 可扫描由铁磁性材料制成的整体量具（标准齿轮）。内置传感器的磁场为运动的整体量具所调制。

- 磁场变动被传感器识别并转换为正弦输出信号。

### 6.7.1

#### 技术参数

输出电平	1 V <sub>SS</sub> 作为差动信号
输出信号	2 个错开 90° 的正弦信号 及其反相信号； 短路保护； 选项：参考脉冲
输出频率	0~200 kHz 当导线电容为 5 nF 时
偏移量（静态）	±20 mV
振幅公差	-20 % ~ +10 %
振幅同步运转 USp1/USp2	0.9~1.1
电源电压 UB	5 V <sub>DC</sub> ±5 %
无负载功率消耗	≤ 0.3 W
电缆长度	最大 100 m (注意通过电源线的压降)
连接	9 芯电缆 芯线截面：0.15 mm <sup>2</sup> 外径：5 ~ 0.3 mm， 最小弯曲半径：25 mm 附加引出的用于传感器附近接地的屏蔽电缆


6.8



空气传播听觉范围内的声音

**注意：噪音有害健康。**

▶ 仅在佩戴听力保护装置的情况下操作电主轴。

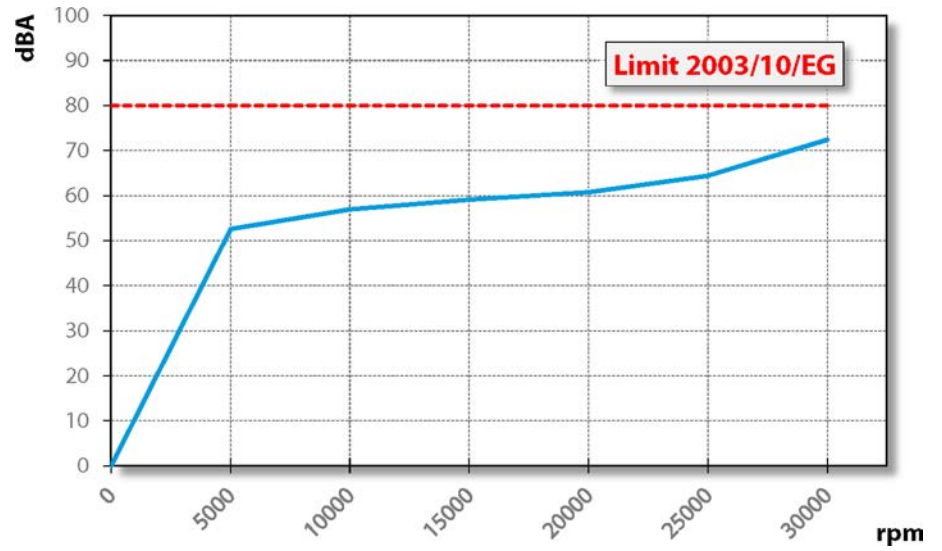

## 7

## 操作地点

**危险：由于被甩出的零件。**


若电主轴固定错误，则其可能在运行过程中松脱并因产生的离心力而被甩出。

- ▶ 牢固夹紧电主轴。

**警告：被甩出的零件有致伤危险。**

电主轴以高转速工作，因此切屑被大力甩出。

- ▶ 切勿移除机器或设备的保护装置。
- ▶ 始终佩戴防护眼镜工作。

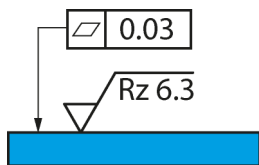

样本图示：安装面

安装电主轴前注意以下几点：

- ➔ 确保机器内装有适合电主轴的电主轴托架。
- ➔ 检查连接软管有无损坏。
- ➔ 检查连接电缆有无损坏。
- ➔ 仅使用没有损坏的软管和电缆。
- ➔ 不允许在热源附近运行电主轴。

## 8

### 安装

#### 安装前：

- ☞ 检查电主轴是否齐全以及有无损坏。

#### 若电主轴已存放较长时间：


- ☞ 执行在存放之后启动一章中列出的所有步骤。

### 8.1

#### 安装电主轴

按顺序执行以下步骤来安装电主轴：


- ☞ 移除保护接口在运输过程中免受损坏和污染的堵头。
- ☞ 安装合适的软管螺纹接头代替此堵头。
- ☞ 将相应软管安装到软管螺纹接头内。
- ☞ 确保柔性连接并减轻负荷。
- ☞ 相对于拧入方向沿轴向密封所有压缩空气接头。
- ☞ 相对于拧入方向沿轴向密封所有冷却水接头。
- ☞ 若电主轴配有密封空气：
  - ☞ 确保在轴承范围内不会产生空气流动。
  - ☞ 连接电线时，始终使用经过密封的插座。
- ☞ 将电主轴固定在机器上。
- ☞ 将软管与相应介质接头连接。
- ☞ 移除在运输过程中防止轴受到损坏和污染的保护帽。
- ☞ 将工作连接线的插头与电主轴的相应接口和变频器连接。
- ☞ 锁定插头。

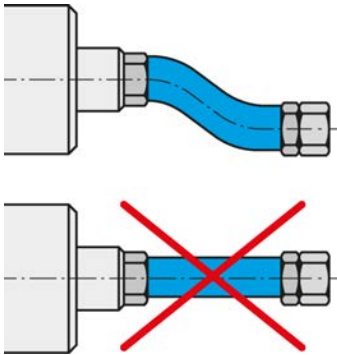

根据具体情况连接介质及电缆。

## 8.2

### 介质引线直径

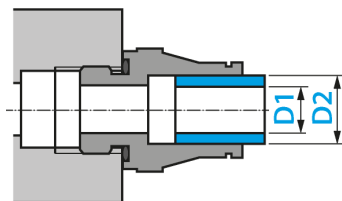

☞ 介质引线的公称宽度参见下表：

DN	介质	D1		D2	
2.8	压缩空气	2.8 mm	$\frac{7}{64}$ "	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
4	压缩空气	4 mm	$\frac{5}{32}$ "	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
6	压缩空气	6 mm	$\frac{15}{64}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "
5.5	冷却水	5.5 mm	$\frac{7}{32}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "
7	冷却水	7 mm	$\frac{9}{32}$ "	10 mm	$\frac{25}{64}$ "

## 8.3

### 冷却水

#### 8.3.1

#### 冷却水质

蒸馏水对裸露部件立即产生腐蚀，腐蚀往往开始不被发觉，但以后将导致严重的腐蚀损伤。

☞ 请勿使用纯净水或蒸馏水。

不当冷却水在冷却通道内造成的沉积将阻碍散热。

☞ 使用具有以下特性的冷却水：

饮用水	符合 98/83/EG
硬度	1 ~ 15°dH
pH 值	7~9
添加物（腐蚀防护）	20% 防冻剂 N

#### 8.3.2

#### 调节冷却系统

☞ 遵守适用于液体冷却的以下数值：

软管直径 (*)	最小 DN 5.5
起动前温度	最低 20° C
体积流量	最少 1.5 L/min
回流温度	最高 40° C

(\*) 使用防紫外线的冷却软管。

## 8.4 压缩空气

### 8.4.1 气体纯度等级 (ISO 8573-1)


固体污染物	<b>等级 3</b> 过滤等级高于 5 $\mu\text{m}$ ，适用于固体材料
含水量	<b>等级 4</b> 最大压力露点 +3 °C
含油总量	<b>等级 3</b> 最大含油量 1 $\text{mg}/\text{m}^3$

### 8.4.2 调节密封空气

关于气体质量的规定参见“气体纯度等级 (ISO 8573-1) [▶ 30]”一章。

密封空气的调节值视软管直径和软管长度而定。

- 软管直径：DN 4
- 调节值参见以下图表。
- 接通机器时，通过控制技术将密封气体和冷却系统一同接通。因此，电主轴在停止状态下也受到保护。

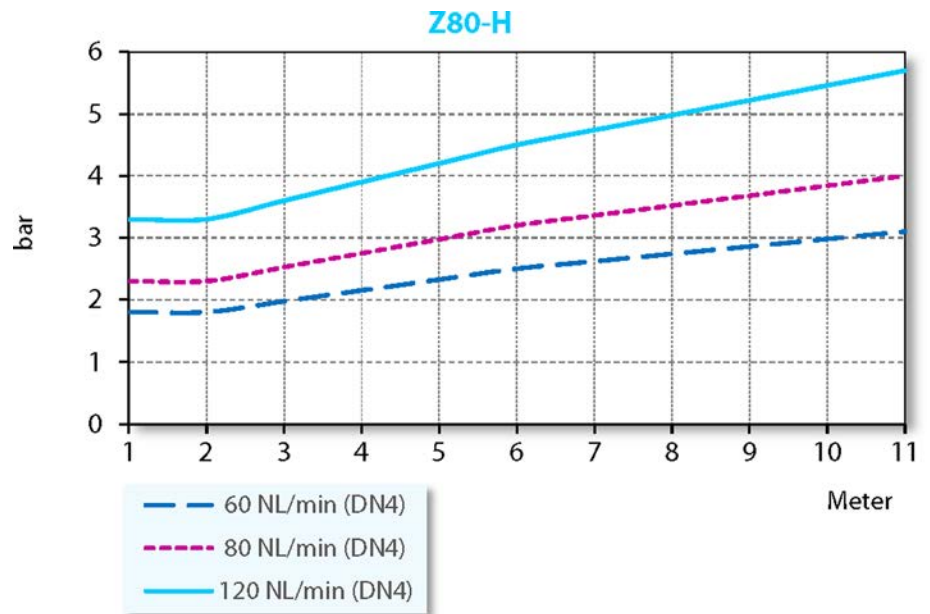

最低密封空气需求	干式加工
中等密封空气需求	使用喷水加工
最高密封空气需求	使用喷射水加工

### 8.4.3 调节值

关于气体质量的规定参见“气体纯度等级 (ISO 8573-1) [▶ 30]”一章。


☞ 遵守以下数值：

锥形清洗	4,5 - 6 bar
刀具更换气动装置	5,0 - 8,0 bar

### 8.5 测量系统传感电子装置 (可选配件)

传感器电缆不具有高柔性，亦即不适合持续运动。

- ☞ 据此安装电子装置。
- ☞ 用两个螺栓固定外壳。
- ☞ 钻孔图参见图示。

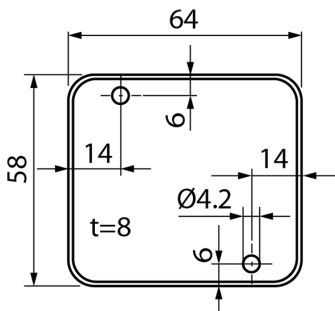

#### 8.5.1 测量系统布线


传感器已预装在分离单元内，与传感器电子装置相连。

- ☞ 请勿缩短传感器电缆，因为测量系统已在该电缆长度下校准。
- ☞ 请勿弯折电缆。

传感器电子装置的输出端设有一个插接器。连接电缆（不在供货范围内）必须具有以下特征：

- 外径最大 5 mm。
- 4 x 0.14 mm<sup>2</sup>
- 带屏蔽。
- 高柔性：适用于牵引链。
- 具有相应抗干扰性的最大长度：50 m

9

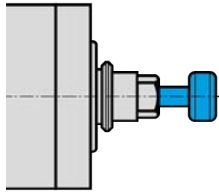

样本图示：装入刀柄

调试

**危险：由于被甩出的零件。**

若转速选择有误，电主轴或刀具将被破坏，并且其碎块将被甩出。

- ▶ 注意所选刀具的最大转速。
- ▶ 注意电主轴的最大转速。
- ▶ 电主轴运行/加工时的最大允许转速始终是**最低**指定转速。

**提示：保证功能。**

- ▶ 切勿在刀柄未夹紧的情况下操作电主轴。


**若刀柄未夹紧：**

- 夹紧系统因离心力而损坏。
- 夹紧系统错位。
- 电主轴的平衡质量受到影响。
- 轴承结构损坏。

- ➔ 手动旋转电主轴轴至少 10 次。
- ➔ 存放和调试前，仅用压缩空气清洁冷却通道。

9.1

进料示意图

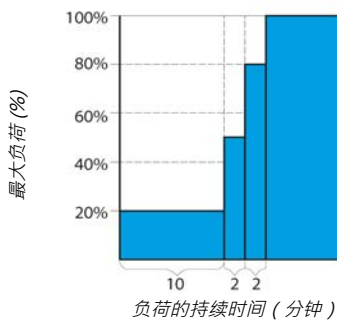

- ➔ 将已夹紧刀具的电主轴（无加工）投入运行约 10 分钟。
- ➔ 在此期间，转速最高为电主轴最大允许转速的 20 %。  
    ↳ 参见定义：最大允许转速
- ➔ 使电主轴最高以最大允许转速的 50 % 运转约 2 分钟。
- ➔ 再将电主轴最高以最大允许转速的 80 % 运行约 2 分钟。

**此时电主轴已准备就绪。**



## 9.2 每天启动

按以下步骤操作，预热并保护轴承结构的油脂润滑：

- 在刀具已夹紧（无加工）的情况下运行电主轴。
  - ↳ 约 2 分钟。
  - ↳ 最大以最大允许转速的 50 %。  
(参见章节调试 [▶ 32])

电主轴由此达到其工作温度。


## 9.3 停止信息

利用变频器上的装置，以识别轴的停止信息并传送至机器的控制系统供评估。

## 9.4 存放之后启动


- 只有当其温度（从库存地点的温度到使用地点的温度）适应时，才能将电主轴投入运行。
  - ↳ 电主轴与使用地点的温差不应超过 10° C。
- 执行在“维修维修 [▶ 40]”一章中列出的所有步骤。
- 将电主轴最高以允许转速的 50 % 运行约 5 分钟。
  - ↳ 参见章节调试 [▶ 32]
- 再将电主轴最高以允许转速的 80 % 运行约 2 分钟。  
由此使轴承油脂润滑得到预热并且加以保护。

## 10

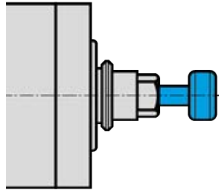

样本图示：装入刀柄

### 10.1

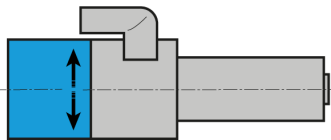

样本图示：  
旋转方向标记

## 刀具更换

**注意：正在转动的轴会导致卷入危险。**

如果轴还在转动，那么手和手指可能被卷入并挤伤。

▶ 只有当轴静止不动时，方可更换刀具。

**提示：保证功能。**

▶ 切勿在刀柄未夹紧的情况下操作电主轴。

**若刀柄未夹紧：**

- 夹紧系统因离心力而损坏。
- 夹紧系统错位。
- 电主轴的平衡质量受到影响。
- 轴承结构损坏。

## 右转和左转

电主轴的夹紧系统设计为右转和左转。

- ➡ 仅使用旋转方向与电主轴相配的刀具。
- ➡ 仅使用旋转方向与电主轴相配的刀架。
- ➡ 按照所用刀具/刀架的旋转方向，借助变频器调节电主轴的旋转方向。

## 10.2

### 气动换锥



#### 危险：由于被甩出的零件。


在刀具更换过程中，锥形清洗可能在空心短锥柄（HSK）内建立气压。如果突然释放，该气压将把 HSK 甩出来。

▶ 当 HSK 位于接触面之前约 1 ~ 2 mm 时，务必关闭锥形清洗。

#### 建议：保证径向跳动质量。

- ▶ 始终保持夹头、夹紧螺母、接触面、轴、刀具锥柄及刀架洁净。
- ▶ 检查刀具锥体支架。

装入电主轴时，其必须完好无损并保持干净。

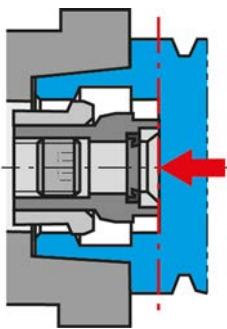

将刀具插入至夹紧锥体的接合面。


- 确保电主轴的轴绝对停止。
- 接通用于“气缸向前”的压缩空气。
- 取出刀具。
- 使用毛毡清洗锥清洁刀架内锥和轴内锥。
- 装入刀具。
  - ↳ 将刀具插入至夹紧锥体的接合面。
- 接通用于“气缸向后”的压缩空气。
- 完成刀具更换之后，等候 1~2 秒。
- 启动电主轴。

### 10.2.1

#### 自动 HSK 刀具扳手


我们建议以下值：

- 更换刀具时的同轴度公差。
  - ↳ 同轴度 ( $\varnothing G$ ) : 0,7 mm
- 夹紧锥体上的接触力。
  - ↳ 最大 : 100 N

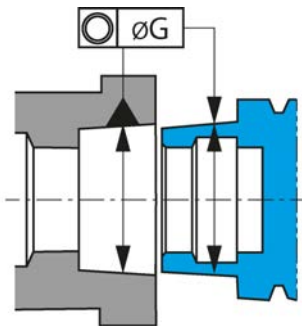

同轴度公差

### 10.3

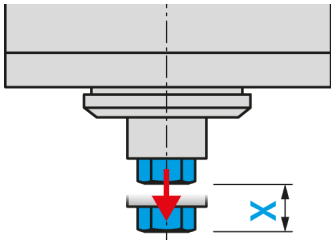

样本图示：弹出升程

### 刀具更换站（可选附件）

更换刀具时，已夹紧刀具的电主轴移入更换站。

☞ 制造更换站时注意以下值，以平衡弹出升程 (X)：

弹簧承载	X = 2 - 5 mm
弹簧力	40 - 80 N

#### 10.3.1


### 气动换锥

刀具更换时，由气缸将刀架从轴内推出。

#### 10.3.2

### 安装更换站

按以下步骤安装更换站：

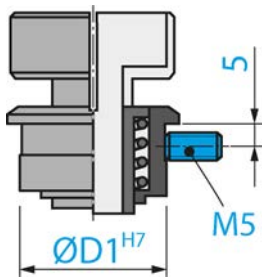

☞ 给刀架钻出合适直径的孔洞 (Ø D1 H7)。

☞ 安装螺纹 M5。

☞ 将更换站装入到钻孔内。

☞ 用螺纹销钉 (M5) 固定更换站。

#### 10.3.3


### 维修

开始工作前：

- ☞ 检查所有表面是否清理干净，没有粉尘、油脂、制冷液、加工残留物以及金属屑。
- ☞ 检查更换站是否具有损伤。

## 10.4 流程图

### 10.4.1 气动流程图

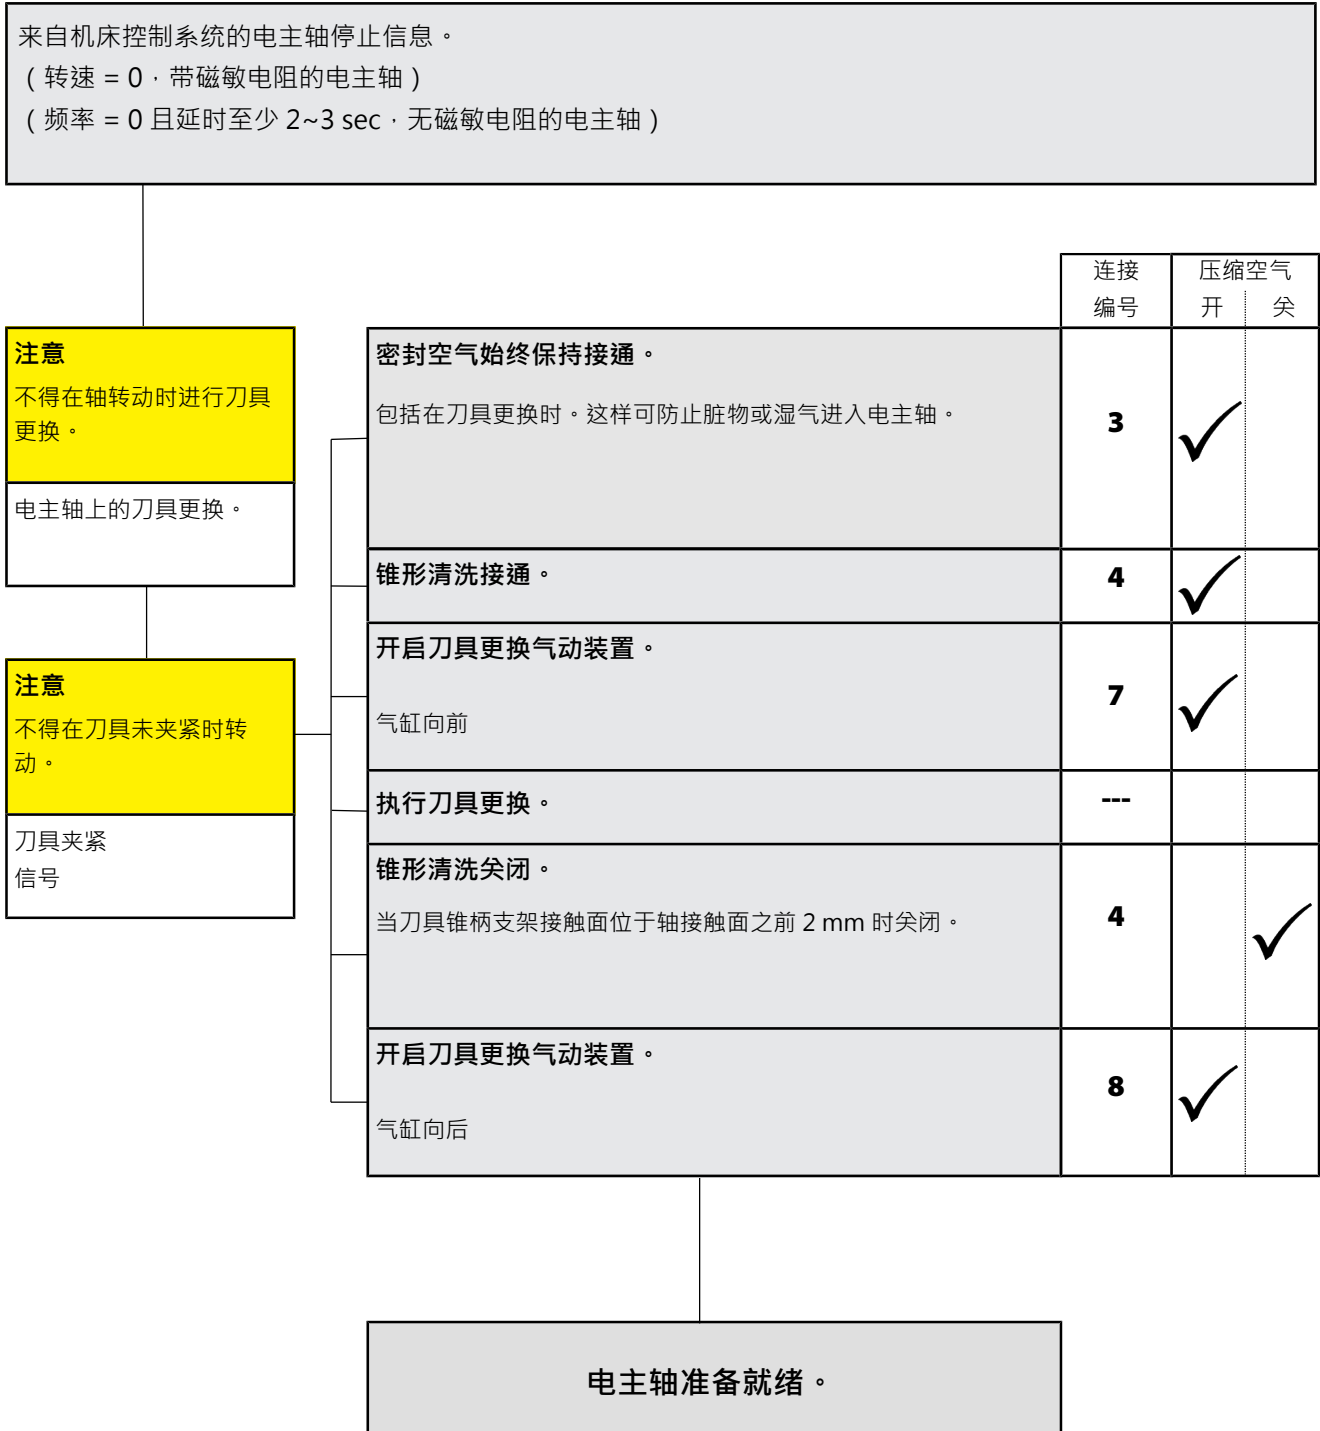

### 10.4.2 电气流程图

刀具锥柄	压缩空气接通	已夹紧	已松开	已弹出
未装入	是	无信号 = 0	信号 = 1	无信号 = 0
已装入	是	信号 = 1	无信号 = 0	无信号 = 0
未夹紧	是	无信号 = 0	无信号 = 0	信号 = 1

### 10.4.3 信号

输入	说明	信号	操作
信号已松开	气缸向后。 夹紧系统已松开。 <b>无</b> 刀具锥柄插入电主轴的刀架内。	= 0	电主轴 <b>未启动</b>
信号已夹紧	气缸向后。 <b>带刀具</b> 的夹紧系统已夹紧。 有刀具锥柄插入电主轴的刀架内。	= 1	启动电主轴，当信号 = 1 时
信号已弹出	气缸移出。 夹紧系统已松开。 有刀具锥柄插入电主轴的刀架内。 刀具锥柄 <b>未</b> 夹紧。	= 0	电主轴 <b>未启动</b>



#### 提示：保证功能。

“松开”信号向操作者显示电主轴的预备状态，以确保运行中的安全。

#### 夹紧状态“松开”是：

- 不允许的工作状态
- 只允许用于运输和仓储

**任何空冲程都会缩短电主轴的使用寿命。**

## 11

## 高速加工刀具

**危险：由于被甩出的零件。**

若旋转方向错误，则刀具可能在负荷下损坏。折断的部件将被离心力甩出。

- ▶ 仅使用旋转方向与电主轴相配的刀具。

**危险：由于被甩出的零件。**

若转速选择有误，电主轴或刀具将被破坏，并且其碎块将被甩出。

- ▶ 注意所选刀具的最大转速。
- ▶ 注意电主轴的最大转速。
- ▶ 电主轴运行/加工时的最大允许转速始终是**最低**指定转速。

- ➔ 仅使用没有技术问题的刀具。
- ➔ 仅使用刀柄直径符合夹头内径的刀具。例如请勿将直径 3 mm 的刀柄装入到 1/8 " (=3.175 mm) 夹头内。
  - ↳ 另请参见技术参数 [▶ 14] 一章
- ➔ 仅使用直径公差为 h6 的刀柄。
- ➔ 请勿使用带夹紧面的刀柄（如 Weldon）。
- ➔ 仅使用经过平衡的刀具。
  - ↳ DIN ISO 1940，平衡等级 2,5。

## 12

### 维修

**仅允许专业人员对电主轴进行维修。**

每次维修作业之前，必须使电主轴停止运转。

- 确保电主轴的轴绝对停止。
- 执行工作前，请再次认真阅读本手册中与所做工作相关的章节。
- 请认真阅读机器手册，了解电主轴在机器内的安装。
- 遵守所有安全注意事项和安全规定。

### 12.1

#### 球轴承



**提示：异物会导致使用寿命缩短。**


电主轴的轴承采用永久油脂润滑。因此免于维护。

- ▶ 请勿润滑球轴承。
- ▶ 防止油脂、机油或清洁剂进入电主轴的开口内。

### 12.2

#### 每日清洁

为保证电主轴工作性能的可靠性和精确性，电主轴的所有接合面、电主轴支架、刀架以及刀具夹必须洁净。

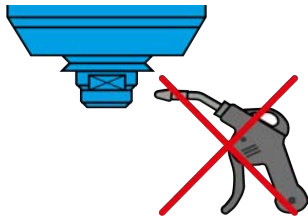

**提示：异物会导致使用寿命缩短。**

- ▶ 请勿使用压缩空气清洁电主轴。
- ▶ 请勿使用超声波清洁电主轴。
- ▶ 请勿使用蒸汽喷射清洁电主轴。

在此期间可能有脏物进入轴承范围内。

#### 12.2.1

##### 开始工作前

- 检查所有表面是否清理干净，没有粉尘、油脂、制冷液、加工残留物以及金属屑。
- 检查电主轴是否没有损伤。
- 如果电主轴配有密封空气，那么在清洁过程中始终将其接通。
- 仅使用干净的软布或干净的软毛刷进行清洁。

**若电主轴配有锥形清洗：**

- 清洁后接通锥形清洗 2~3 秒。

由此使还可能附着的污物被锥形清洗空气从轴上吹走。



### 12.2.2 每次刀具更换时

- ☞ 确保刀架和刀柄干净。
  - ☞ 清除可能黏附的污渍。

### 12.2.3 每次更换夹具时

- ☞ 清洁电主轴的轴内锥。内锥必须没有切屑和脏物。
- ☞ 清洁刀具锥柄。
- ☞ 清洁后在夹头锥体上涂覆一层薄薄的油脂膜。
  - ☞ 只能使用维修工具中的夹钳脂。

这将改善夹头的滑移性能并增加夹头的张力。

## 12.3 存放时

若长时间不需要电主轴：

- ☞ 存放和调试前，仅用压缩空气清洁冷却通道。
- ☞ 清除所有制冷剂残留物。
- ☞ 卧式放置电主轴。
- ☞ 将电主轴存放在免受潮湿、灰尘及其他因素影响的环境中。
- ☞ 遵守以下存放条件。

库存地点温度	+10° C ~ + 45° C
相对空气湿度	< 50 %

## 12.4 月维修

- ☞ 每 4 周用手转动电主轴的轴至少 10 次。

## 12.5 在长期存放条件下

- ☞ 每 3 个月用手转动电主轴的轴至少 10 次。
- ☞ 然后将已放入刀具的电主轴投入运行约 10 分钟。
  - ☞ 在此期间，转速最高为电主轴最大允许转速的 20 %。（参见章节调试 [▶ 32]）

## 12.6 最长存放期限

最长存放期限为 2 年。

- ☞ 务必注意“在长期存放条件下 [▶ 41]”一章中的所有要点。只有这样才能保持电主轴的功能。

## 13

### 拆除

按以下步骤拆卸电主轴：

- 完全切断供能（电流）。
- 完全切断介质供给（气体和液体）。
- 确保电主轴的轴绝对停止。
- 移除电主轴的所有连接。
- 清空电主轴的冷却通道。
- 从机器内拆卸电主轴。

### 13.1



#### 废物处理及环境保护

在电主轴所使用的材料中，超过 90 % 是可重复利用的（铝、不锈钢、钢、铜等）

**电主轴不得作为普通生活垃圾进行废弃物处理。**

- 移除所有不可重复利用的材料。
- 在得到授权的废物回收场将电主轴报废。
- 遵守行政主管部门的所有规定。
- 请勿将制冷剂排入废水系统。
- 对冷却介质的废弃物处理必须符合当地相关规定。

若无法拆除电主轴，则将电主轴寄给 **Nakanishi Jaeger GmbH**。  
**Nakanishi Jaeger GmbH** 概不承担产生的货运成本及废物回收场处理费用。

## 14

## 服务和维修

**危险：电击。**

电击可能造成严重烧伤和致命伤害。

排除电气火灾危险（详见如德国电工规范（VDE）及当地电力公司规程的具体内容）。

▶ 开始工作前，切断电主轴的供电。

**提示：静电放电会导致损坏。**

请勿触摸电主轴有静电危险的元器件。

## 14.1

## 特约维修站

仅允许通过认证的特约维修站打开和维修电主轴。如果违规操作，本制造商概不承担任何的担保修及损害赔偿义务。

➔ 维修站列表参见以下网站。

<https://www.nakanishi-jaeger.com/zh/contact/service-partners>

## 14.2

### 工作故障

按照以下明细表可以快速排查故障。

#### 电主轴不旋转

原因	故障排除
无供电	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查变频器。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查机器。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查所有电气连接</li> <li><input type="checkbox"/> 检查电机电缆内的所有导线。</li> <li><input type="checkbox"/> 按下启动/复位按钮。</li> </ul>
热保护装置已接通	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 等待至电主轴冷却下来。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查变频器有无故障消息。若未显示消息，则启动变频器。 (另请参见“电主轴变热 [▶ 44]” )</li> </ul>
变频器已关闭	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查变频器手册内的故障消息。</li> </ul>
已触发刀具更换	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 关闭用于刀具更换的气动系统。</li> </ul>

#### 电主轴变热

原因	故障排除
冷却不足	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查冷却装置的功率。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查冷却装置的水位。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查接口和冷却软管。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查冷却循环回路。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查冷却装置有无故障消息。</li> </ul>
缺相	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查电机电缆内的导线是否断线。</li> </ul>
加工过猛	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查电主轴的旋转方向。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查倍刀具的旋转方向。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查刀具有无损坏。</li> <li><input type="checkbox"/> 降低加工的负荷强度。</li> </ul>
变频器设置错误	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 比较电主轴的值与变频器的设置值。</li> </ul>

## 电主轴变得很吵

原因	故障排除
刀具不当	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 仅使用经过平衡的刀具。 (另请参见“高速加工刀具 [▶ 39]”一章。)</li> <li><input type="checkbox"/> 检查刀具有无损坏。</li> <li><input type="checkbox"/> 更换受损刀具。</li> </ul>
电主轴未完全夹紧或张紧	<input type="checkbox"/> 仅使用原装配件中的电主轴托架或根据 <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> 的公差数据制造而成的电主轴托架。
电主轴夹得过紧	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 仅手动拧紧电主轴托架的夹紧螺栓。</li> <li><input type="checkbox"/> 请勿使用技术辅助工具夹紧电主轴。</li> </ul>
轴承损坏	<input type="checkbox"/> 联系 <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> 的服务部。

## 无法自动更换刀具

原因	故障排除
污染	<input type="checkbox"/> 移除刀具锥柄与电主轴轴之间的所有脏物。 (注意“刀具更换 [▶ 34]”和“维修 [▶ 40]”章节中的所有要点。)
压力不足	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查压缩空气接口。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查压缩空气软管。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查液压循环回路。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查用于刀具更换的压缩空气设置。 (另请参见“调节值 [▶ 31]”一章。)</li> </ul>
缺少排气	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 检查是否已连接双作用气缸的两个接口。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查气缸是否吸入空气。</li> </ul>

## 传感器不提供信号

原因	故障排除
与传感器无连接	<input type="checkbox"/> 检查线路和接口。
刀具位置错误	<input type="checkbox"/> 检查刀具是否正确夹紧。
刀具拉入位置错误	<input type="checkbox"/> 联系 <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> 的服务部。

### 电主轴振动/晃动

原因	故障排除
刀具不当	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 仅使用经过平衡的刀具。 (另请参见“高速加工刀具 [▶ 39]”一章。)</li> <li><input type="checkbox"/> 检查刀具是否适合该用途。</li> <li><input type="checkbox"/> 检查刀具有无损坏。</li> <li><input type="checkbox"/> 更换受损刀具。</li> </ul>
污染	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 移除刀具锥柄与电主轴轴之间的所有脏物。 (注意“刀具更换 [▶ 34]”和“维修 [▶ 40]”章节中的所有要点。)</li> </ul>
变频器设置错误	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 比较电主轴的值与变频器的设置值。</li> </ul>
加工过猛	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 降低加工的负荷强度。</li> </ul>
紧固螺栓松动	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 拧紧螺栓。</li> </ul>
电主轴损坏	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 联系 <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> 的服务部。</li> </ul>

若检查完所有要点后未能排除故障，则联系有关特约维修站。

- ➔ 向特约维修站索取维修单。
- ➔ 查阅机器手册。
- ➔ 联系机器制造商。

## 15

**安装声明**

应遵守随产品附上的产品文件中的安全注意事项。

按照欧盟机器指令

**Nakanishi Jaeger GmbH**

高速电机制造

Siemensstr.8

D-61239 Ober-Mörlen

电话：+49 (0) 60029123 -0

兹声明以下产品，

产品	高速电主轴
型号	Z80-H530.08 S8VW3
系列号	参见手册的最后一页

在供货的可能范围内，符合机器设备指令 2006/42/EC 基本要求。

适用机器设备指令的相关章节：1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4;

此外，不完整机器在其系列设计上符合欧盟指令所有规定：

应用的协调标准	DIN EN ISO 12100 机器设备安全性
---------	-----------------------------

只有当确定是机器内置不完整的机器符合机器设备指令 2006/42/EC 规定及其他适用的规定时，方可操作使用该不完整的机器。

本公司 Nakanishi Jaeger GmbH 有责任根据要求将关于不完整的机器的特别文件告知各国相关部门。

根据附录 VII 第 B 部分，制作了机器所属的特别技术文件。

根据附录 VII 第 B 部分编写此文件的授权人员：

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Ober-Mörlen, 01.09.2023



### Nakanishi Jaeger YouTube 频道

使用任意一款二维码扫描器扫描此二维码。



### Nakanishi Jaeger GmbH

Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0

✉ sales@nakanishi-jaeger.com

[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

#### 序列号



#### 型号

**Z80-H530.08 S8VW3**

#### 产品编号

**10405047-02**

#### 修订版

04

#### 日期

01.09.2023

#### Language

CN

