


F100-H636.201 K0,5RW2V

Broche haute fréquence

Changement de cône hydraulique

Étiquetage de la broche HF

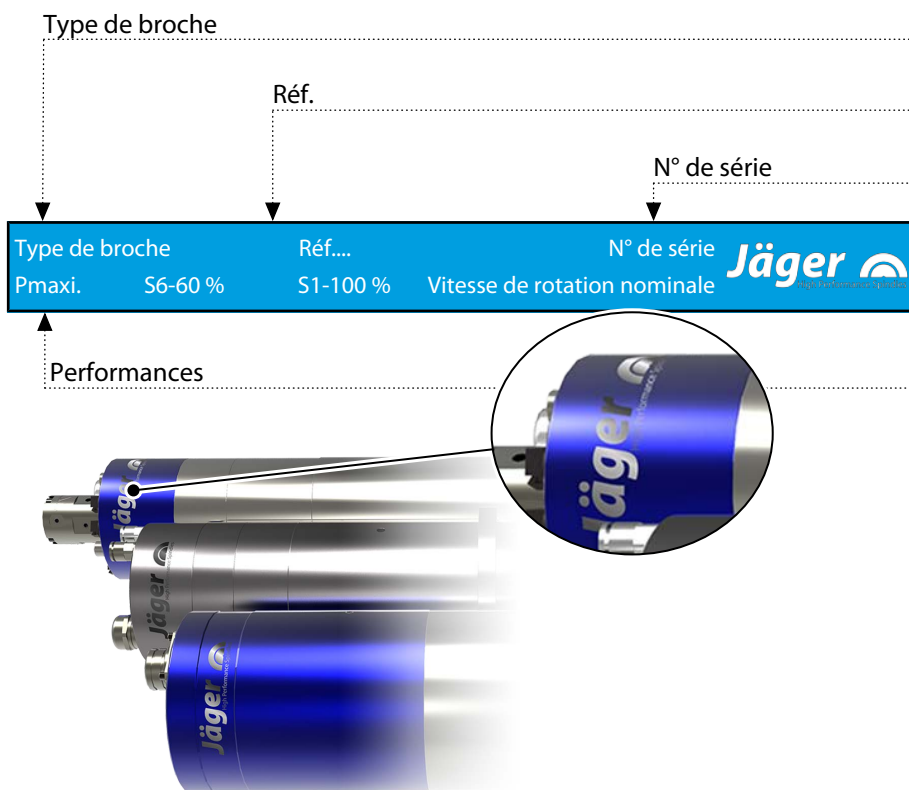

Nos broches-HF reflètent en permanence l'état le plus récent de la technique ; nous nous réservons par conséquent le droit d'apporter des modifications techniques et des différences par rapport à la version décrite dans le manuel.

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. La société **Nakanishi Jaeger GmbH** décline cependant toute responsabilité juridique ou autre pour les éventuelles erreurs qui y figureraient et leurs conséquences.

**MADE
IN
GERMANY**

Toute traduction et toute reproduction, même partielles, sont interdites en l'absence d'autorisation écrite explicite de la société **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Sommaire:

Traduction du manuel original

1	Information préliminaire	5	6.3	Schéma du circuit	24
1.1	Objet du manuel	5	6.4	Protection du moteur Pt1000	28
1.2	Explication des symboles	5	6.5	Protection du moteur PTC 150 °C	29
2	Transport et emballage	6	6.6	Surveillance du cône d'outil	29
2.1	Contenu de la livraison de la broche HF	6	6.7	Capteur de vitesse de rotation et de position (Mini-Coder)	30
2.1.1	Kit d'entretien	6	6.7.1	Spécifications techniques	30
2.1.2	Accessoires en option	6	6.8	Bruits aériens	31
2.1.3	Documentation fournie	6	7	Lieu d'utilisation	32
2.2	Emballage de la broche HF	7	8	Installation	33
3	Utilisation conforme	7	8.1	Installer la broche haute fréquence	33
3.1	Types d'usinage admissibles	7	8.2	Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides	34
3.2	Matériaux admissibles	7	8.3	Eau de refroidissement	34
4	Consignes de sécurité	8	8.3.1	Qualité de l'eau de refroidissement	34
4.1	Travailler de manière sûre	9	8.3.2	Régler le refroidissement	35
4.2	Immobilisation de la broche HF	10	8.4	Changement d'outil hydraulique	35
4.3	Passage tournant	10	8.5	Air comprimé	35
4.4	Installation et entretien	11	8.5.1	Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)	35
4.5	Transformation et réparation	11	8.5.2	Régler l'air d'arrêt	36
4.6	Modes de fonctionnement interdits	11	8.5.3	Valeurs de réglage	36
5	Description technique	12	9	Mise en service	37
5.1	Raccordements de la broche HF	12	9.1	Schéma de rodage	37
5.2	Raccordement électrique	13	9.2	Mise en marche quotidienne	38
5.3	Refroidissement	13	9.3	Signalement de l'arrêt	38
5.4	Air d'arrêt	13	9.4	Mise en service après l'entreposage	38
5.5	Nettoyage du cône	13	10	Changement d'outil	39
5.6	Changement d'outil hydraulique	13	10.1	Marche à droite et marche à gauche	39
5.7	Passage tournant / Alimentation interne en liquide de refroidissement	14	10.2	Changement de cône hydraulique	40
5.7.1	Lubrifiant froid	14	10.2.1	Dispositif de serrage d'outil HSK automatique	40
5.7.2	Filtrer le lubrifiant froid	15	10.3	Organigramme	41
5.7.3	Éviter les pics de pression	15	10.3.1	Organigramme hydraulique	41
5.8	Fuite	16	10.3.2	Organigramme électrique	42
5.8.1	Passage tournant, monté à la verticale	16	10.3.3	Signaux	42
5.8.2	Passage tournant, monté à l'horizontale	17	11	Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC	43
6	Spécifications techniques	18	12	Entretien	44
6.1	Dimensions	19	12.1	Roulement à billes	44
6.2	Données du moteur	20	12.2	Nettoyage quotidien	44
6.2.1	Diagramme de la courbe de puissance	21			
6.2.2	Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement	21			

Sommaire:

Traduction du manuel original

12.2.1	Avant le début des travaux	44
12.2.2	À chaque changement d'outil.....	45
12.2.3	À chaque changement de matériel de ser- rage	45
12.3	En cas d'entreposage	45
12.4	Entretien mensuel	45
12.5	En cas d'entreposage prolongé.....	45
12.6	Durée d'entreposage maximale.....	45
13	Démontage	46
13.1	Élimination et protection de l'environnement	46
14	Entretien et réparation	47
14.1	Partenaires	47
14.2	Dysfonctionnements.....	48
15	Déclaration de montage	51

1 Information préliminaire

La broche haute fréquence (broche HF) est un outil de grande précision destiné à l'usinage à grande vitesse.

1.1 Objet du manuel

Le manuel est un élément important de la broche haute fréquence.

- Conserver soigneusement le manuel.
- Mettre le manuel à la disposition de l'ensemble du personnel chargé de la broche haute fréquence.
- Lire intégralement la documentation fournie.
- Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.

1.2 Explication des symboles

Pour visualiser rapidement les informations, des aides visuelles sous forme de symboles et de balises sont utilisées dans ce manuel.

Les remarques sont signalées par un mot-clé et un cadre en couleur :



DANGER

Situation dangereuse !

Entraîne des blessures graves, voire mortelles.

- ▶ Mesures de prévention du danger.



AVERTISSEMENT

Situation dangereuse !

Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- ▶ Mesures de prévention du danger.



ATTENTION

Situation dangereuse !

Peut entraîner des blessures mineures, voire modérées.

- ▶ Mesures de prévention du danger.



Remarque

Peut entraîner des dommages matériels. Ce symbole d'avertissement ne signale pas les dommages corporels

Conseil

Un conseil indique des remarques utiles à l'utilisateur.

2

Transport et emballage

Éviter les fortes secousses ou les chocs pendant le transport car ils risquent d'endommager les roulements à billes de la broche HF.

- ➔ Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- ➔ Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- ➔ Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

2.1

Contenu de la livraison de la broche HF

Les pièces suivantes sont fournies avec la broche haute fréquence :

- Broche haute fréquence
- Kit d'entretien
- Emballage de transport
- ➔ Vérifier si la broche haute fréquence est complète au moment de la livraison.

2.1.1

Kit d'entretien

- Cône de nettoyage en feutre

2.1.2

Accessoires en option

Disponible sur demande :

- Convertisseur de fréquence
- Refroidisseur
- Graisse pour pince
- Autres accessoires sur demande.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

- ➔ Ne pas utiliser d'autres accessoires, car ceci peut entraîner l'annulation de tout droit de recours en réparation de dommage et garantie.

2.1.3

Documentation fournie

Les documents stipulés ci-après sont fournis avec la broche haute fréquence.

- Manuel
- La déclaration de montage fait partie intégrante du présent manuel.
- Rapport de contrôle
- ➔ Vérifier au moment de la livraison si les documents fournis sont complets. Le cas échéant, en demander un nouvel exemplaire.

2.2



Emballage de la broche HF

Tous les matériaux utilisés pour l'emballage sont recyclables par une installation correspondante.

3

Utilisation conforme

La broche HF est une « machine incomplète » dans le sens de la directive Machines ; en tant que telle, elle ne peut remplir aucune fonction. La broche HF doit être associée à une machine-outil et à un convertisseur de fréquence.

3.1

Types d'usinage admissibles

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les types d'usinage suivants.

- Fraisage
 - Alésage
 - Gravage
 - Meulage
- ➔ Si d'autres types d'usinage sont nécessaires, contacter **Nakanishi Jaeger GmbH**.

3.2

Matériaux admissibles

La broche haute fréquence a été conçue exclusivement pour les matériaux suivants.

- Métaux (alliages, fonte, etc.)
 - Matériaux frittés
 - Matières plastiques
 - Bois
 - Graphite
 - Pierre (marbre, etc.)
 - Papier et cartons
 - Circuits imprimés
 - Verre et céramique
- ➔ Si d'autres matériaux doivent être usinés, contacter **Nakanishi Jaeger GmbH**.

4

Consignes de sécurité

La broche haute fréquence est conçue selon les règles reconnues de la technique et son fonctionnement est sûr.

Des dangers peuvent néanmoins résulter de la broche haute fréquence si elle est :

- installée par un personnel non formé.
- utilisée de façon incorrecte.
- utilisée de manière non conforme.

Le montage, la mise en service et l'entretien de la broche haute fréquence doivent être effectués exclusivement par un personnel qualifié.

Définition : Le personnel qualifié sont des personnes familiarisées avec l'installation, le montage, la mise en service et l'utilisation du produit et disposant des qualifications correspondant à leur activité. Il revient à l'exploitant de définir clairement les compétences, la formation et la surveillance du personnel.



DANGER : Explosion.

Les broches haute fréquence ne doivent pas être utilisées dans des atmosphères explosibles. Toute utilisation dans ces atmosphères peut provoquer des explosions.

- ▶ Utiliser la broche haute fréquence dans des atmosphères non explosibles.



DANGER : Projection de pièces.

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées et peut être projetée.

- ▶ Utiliser la broche haute fréquence uniquement lorsqu'elle est bien fixée dans la machine ou l'installation.



Remarque : Respecter les valeurs limites.

- ▶ Observer les valeurs limites stipulées dans les caractéristiques techniques.



Remarque : Tenir compte de la machine.

- ▶ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ▶ Observer toutes les consignes de sécurité données par le fabricant de la machine.
- ▶ S'assurer qu'aucun danger (par ex. des déplacements incontrôlés) n'émane de la machine avant d'installer la broche HF.



Remarque. Ne pas endommager la broche haute fréquence.

- ▶ Tout endommagement diminue la précision de la broche haute fréquence.
- ▶ Tout endommagement limite le fonctionnement de la broche HF.
- ▶ Tout endommagement réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

4.1

Travailler de manière sûre

Observer la totalité des consignes de sécurité qui figurent dans le manuel, la réglementation nationale de prévention des accidents de même que les règles de travail, d'utilisation et de sécurité existantes.

**DANGER : Projection de pièces.**

Un outil mal serré peut être projeté sous l'effet des forces centrifuges engendrées lors de l'usinage.

- ▶ Utiliser toute la profondeur de serrage offerte par le système de serrage.
- ▶ Bien serrer l'outil.

**DANGER : Projection de pièces.**


Si le sens de rotation est incorrect, le système de serrage se desserre et l'outil est projeté.

- ▶ Respecter impérativement le sens de rotation de la broche haute fréquence.

**AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.**

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- ▶ Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- ▶ Toujours travailler avec des lunettes de protection.

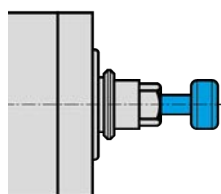

Exemple d'illustration : Insérer la tige

Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut :


- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

- ➔ Prendre les mesures de protection appropriées contre les projections en fonction du type d'usinage, du matériau usiné et de l'outil sélectionné.
 - ↗ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ➔ Demander au fournisseur d'outils les vitesses circonférentielles maximales des outils utilisés.

Les outils d'entaille ne sont adaptés à l'usinage à grande vitesse.

S'ils sont nécessaires pour des raisons de fabrication :

- ➔ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
 - ↗ DIN ISO 1940
 - ↗ Classe de qualité 2,5

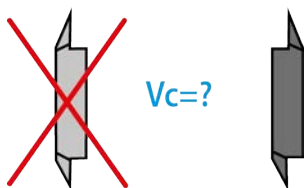



4.2

Immobilisation de la broche HF

Procéder comme suit pour mettre la broche haute fréquence hors service en vue de travaux d'installation ou d'entretien :

- ➔ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ➔ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.

Si la broche HF est mise hors service en vue de son nettoyage,

- ➔ Ne raccorder à nouveau que l'air d'arrêt et l'air de nettoyage du cône.

Conseil : Transmettre les données à la commande.

- ▶ Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signalement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

4.3



Passage tournant

DANGER : Explosion.

Les fluides de passage inflammables ou les hydrocarbures peuvent s'enflammer et déclencher des explosions.

- ▶ S'assurer qu'aucun fluide de passage inflammable n'est utilisé.
- ▶ S'assurer qu'aucun hydrocarbure n'est utilisé.

Exception :

Huiles thermiques dans la plage de températures admissible.

- ▶ Respecter la fiche de données de sécurité de l'huile utilisée.



AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.

Si le passage tournant est soumis à une pression trop importante, les conduites de raccordement peuvent se détacher.

- ▶ Ne pas raccorder le passage tournant à un système de conduites trop pressurisé.



AVERTISSEMENT : risque de brûlure.

Si les fluides de passage dépassent la température maximale admissible, les joints peuvent être endommagés. Le passage tournant commence alors à fuir et des fluides brûlants peuvent s'écouler.

- ▶ Ne pas administrer des fluides de passage trop chauds dans le passage tournant.


ATTENTION : Risque de blessure causé par un écoulement de fluide.

Lors des travaux sur le passage tournant, le fluide peut entrer en contact avec la peau ou les yeux.

- ▶ Respecter les consignes de sécurité du fluide de passage utilisé.


ATTENTION : Risque de blessure causé par un écoulement de fluide.

Des flexibles inadaptés à l'utilisation peuvent devenir poreux, voire éclater.

- ▶ pour raccorder le passage tournant à la machine, sélectionner des flexibles appropriés dont les spécifications sont valables pour l'application.
- ▶ Utiliser des flexibles homologués pour le fluide.
- ▶ Utiliser des flexibles homologués pour la pression maximale du circuit de la machine.
- ▶ Utiliser des flexibles homologués pour la température maximale du fluide.

4.4 Installation et entretien

- ➞ N'effectuer les travaux d'installation, de nettoyage et d'entretien qu'après la mise à l'arrêt de la broche HF et l'immobilisation de l'arbre.
- ➞ Installer tous les dispositifs de sécurité et de protection de la machine immédiatement après la fin des travaux.

4.5 Transformation et réparation

Les transformations ou modifications de la broche HF nécessitent l'accord préalable de **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Seuls les partenaires d'entretien stipulés au chapitre « Entretien et réparation [▶ 47] » sont habilités à ouvrir et à réparer la broche haute fréquence.

Les accessoires homologués sont les seuls dont la sécurité et le fonctionnement ont été contrôlés.

4.6 Modes de fonctionnement interdits


La broche haute fréquence n'est sûre que si utilisée de manière conforme.

- ➞ Observer les consignes de sécurité dans tous les chapitres du manuel afin de prévenir les dangers pour les personnes, l'environnement, la machine ou la broche HF.

La non-observation des consignes de sécurité peut entraîner l'annulation de tous droits de recours en réparation de dommage et de garantie.

5 Description technique

5.1 Raccordements de la broche HF

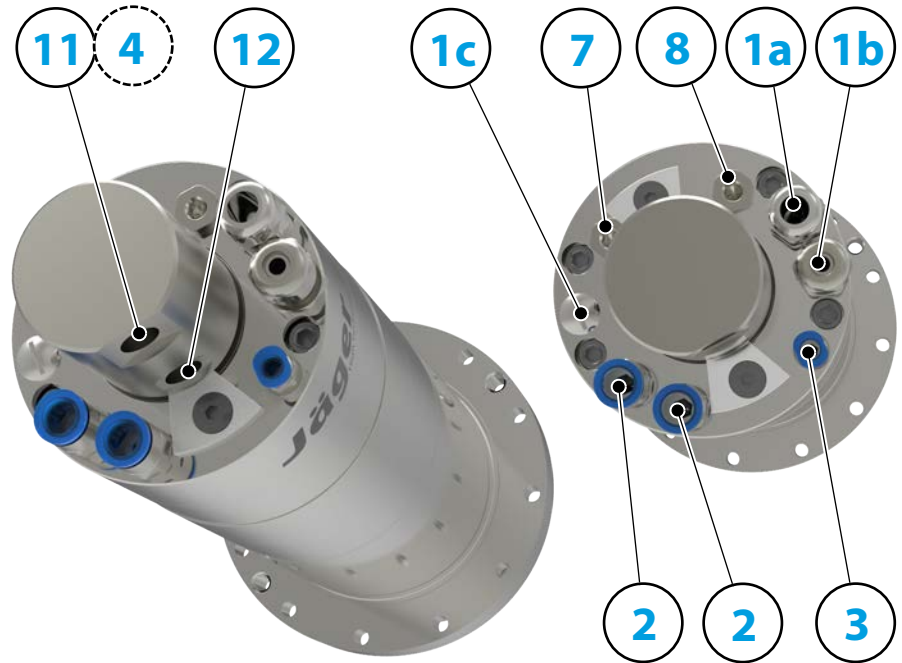

1a	Raccordement électrique pour : Phases du moteur	
1b	Raccordement électrique pour : Contrôle du cône de l'outil, PTC, KTY	
1c	Raccordement électrique pour : Régulation vectorielle	
2	Eau de refroidissement	G 1/4"
3	Air d'arrêt	G 1/8"
4	Nettoyage du cône	G 1/4"
7	Système hydraulique pour changement d'outil (vérin avant)	M10x1
8	Système hydraulique pour changement d'outil (vérin arrière)	M10x1
11	Alimentation interne en liquide de refroidissement	G 1/4"
12	Fuite	G1/4" (3x120°)

5.2 Raccordement électrique

La broche HF doit toujours être utilisée avec un convertisseur de fréquence (CF).

- ➔ Vérifier si les caractéristiques de courant, de tension et de fréquence de la broche HF sont identiques aux caractéristiques de sortie du convertisseur de fréquence (CF).
- ➔ Utiliser un câble d'alimentation du moteur aussi court que possible.
- ➔ Régler la vitesse de rotation de la broche HF à l'aide du CF.
- ➔ Se référer au manuel du convertisseur de fréquence pour plus d'informations.

Le CF détecte, selon la version, les modes de fonctionnement suivants de la broche HF :

- La broche haute fréquence tourne.
- La broche haute fréquence est trop chaude.
- La broche haute fréquence est immobile etc.

Le CF transmet les modes de fonctionnement de la broche HF à la commande de la machine.

5.3 Refroidissement

Le refroidissement par liquide maintient la broche HF à température constante pendant le fonctionnement.



Remarque : Prolongement de la durée de vie par dissipation de chaleur.

De la chaleur est produite lors de l'utilisation de la broche haute fréquence. La température de la broche haute fréquence ne doit pas excéder + 45° C pour ne pas écourter la durée de vie des paliers.

- ▶ Vérifier la température de la broche haute fréquence sur le carter.

5.4 Air d'arrêt

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [▶ 35] » pour les consignes de qualité de l'air.

L'air d'arrêt empêche la pénétration de corps étrangers tel que des copeaux et des liquides (par ex. des émulsions) dans la broche HF.

- ➔ S'assurer que l'air s'échappe à l'avant, entre le carter et les parties rotatives de la broche HF.

5.5 Nettoyage du cône

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [▶ 35] » pour les consignes de qualité de l'air.

Le nettoyage du cône empêche les copeaux et les liquides de pénétrer dans l'arbre pendant le changement d'outil et de salir et endommager le cône intérieur et le système de serrage.

5.6 Changement d'outil hydraulique

Le changement d'outil ou du cône d'outil est hydraulique.

Pour cette opération, un mécanisme qui serre, desserre ou éjecte le cône d'outil ou la pince de serrage est actionné à l'intérieur de la broche haute fréquence.

5.7 Passage tournant / Alimentation interne en liquide de refroidissement

L'alimentation interne en liquide de refroidissement refroidit l'outil et la broche haute fréquence.

Le liquide de refroidissement arrive à l'outil par l'intérieur de la broche haute fréquence, le traverse et ressort sur la surface de coupe de l'outil. Le liquide de refroidissement assure également la lubrification de l'outil.

Remarque : Outil inapproprié.

Les outils qui ne possèdent pas d'alésage interne ne conviennent pas à l'alimentation interne en liquide de refroidissement !

- ▶ Arrêter impérativement l'alimentation interne en liquide de refroidissement si des outils sans alésage intérieur sont utilisés pour des raisons de fabrication.

Dans le cas contraire, la broche HF peut être endommagée ou détruite.

- ➔ Utiliser exclusivement des outils et porte-outils permettant l'alimentation interne en liquide de refroidissement.
- ➔ S'assurer que le lubrifiant froid utilisé est conforme aux réglementations législatives actuelles et aux caisses de prévoyance professionnelle.
- ➔ S'assurer que le passage tournant n'est pas alimenté par air comprimé lorsque l'arbre est en rotation. Dans le cas contraire, les surfaces d'étanchéité du passage tournant seraient endommagées.

5.7.1



Lubrifiant froid

ATTENTION : Risque de projection d'huile hydraulique.

Si le passage tournant est utilisé avec de l'huile hydraulique, celui-ci peut être endommagé et l'huile peut être projetée à haute pression.

- ▶ Ne pas utiliser d'huiles hydrauliques.

- ➔ Utiliser uniquement un lubrifiant froid conforme aux directives suivantes :

Huile de coupe

Température du fluide	+3 °C minimum
Température ambiante de service	+3 °C minimum

5.7.2 Filtrer le lubrifiant froid

Des fluides de passage non filtrés contenant des particules de taille supérieure à 60 µm entraînent une usure plus importante

- ➔ Placer un filtre avant le passage tournant pour éliminer les particules d'une taille égale ou supérieure à 60 µm du fluide.

Plus le nombre de particules à l'intérieur du passage tournant est élevé, plus l'usure est importante.

- ➔ S'assurer que le dépôt de saleté résiduelle est conforme aux directives suivantes :

- ↳ 100 mg/L maximum

- ↳ Traitement de l'aluminium : 50 mg/L maximum

- ➔ Utiliser les fluides des catégories suivantes :

- ↳ Catégorie 5 suivant la norme ISO 4406:1999, code 17/15/12

- ↳ ou catégorie 8 suivant la norme NAS 1638

5.7.3 Éviter les pics de pression

Les pics de pression naissent principalement lorsqu'un fluide incompressible (par ex. un lubrifiant froid) rencontre à grande vitesse un alésage fermé ou quasiment fermé. Ce choc peut entraîner une augmentation de la pression qui atteint alors plusieurs fois la valeur admise.

- ➔ Sélectionner le facteur de marche de l'organe afin que les pics de pression résultants ne soient pas supérieurs à la pression de service admissible.

Les organes à fermeture peuvent également occasionner un dépassement de pression (coups à la fermeture).

Des dépassements de pression peuvent également se produire lorsqu'un fluide incompressible (par ex. un lubrifiant froid) est soumis à une pression supplémentaire par mouvement de translation à l'intérieur d'un espace clos.

- ➔ Action corrective : purger l'air !

5.8



Fuite

Remarque : Broche haute fréquence endommagée par une fuite.

Le lubrifiant froid peut pénétrer dans la broche haute fréquence par le palier du passage tournant et la détruire :

- Si le passage tournant est mis en service dans la plage de pression inférieure.
- En cas de montée en pression lente du liquide de refroidissement.
- ▶ Poser un dispositif de détection des fuites afin de protéger la broche haute fréquence contre toute détérioration.


Si le passage tournant est mis sous pression, le couple de bagues coulissantes se referme à l'intérieur de celui-ci.

Si la pression est annulée, le joint des bagues coulissantes s'ouvre. Les fuites résultantes sont évacuées par le trou d'équilibrage via une conduite spécifique.

La quantité de fuite dépend des éléments suivants :

- Le lubrifiant froid et sa viscosité.
- La position de montage du passage tournant.
- La mise en place de la conduite d'alimentation.
- Position de la vanne du lubrifiant froid et du clapet anti-retour ou du distributeur 3/2 voies.

5.8.1

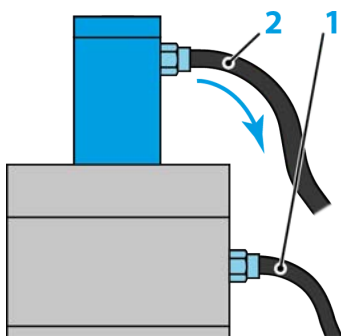

Exemple d'illustration : Fuite


Passage tournant, monté à la verticale

Fuite	Profondeur de vissage
1 Broche haute fréquence	6 mm maximum
2 Passage tournant	6 mm maximum

- ➔ Retirer les bouchons qui protègent les raccords contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ➔ Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.
- ➔ Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.
- ➔ Poser le flexible de fuite avec un angle d'incidence afin de permettre l'évacuation des fuites.
 - ↳ Angle : 15 ° minimum.
- ➔ Évacuer la fuite de manière à ce que celle-ci s'écoule librement sans former de bouchons.

5.8.2

Passage tournant, monté à l'horizontale

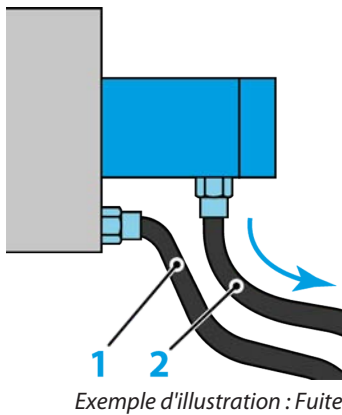

	Fuite	Profondeur de vissage
1	Broche haute fréquence	6 mm maximum
2	Passage tournant	6 mm maximum

- ➔ Positionner la broche haute fréquence de manière à ce que la conduite de fuite puisse toujours être raccordée à un trou d'équilibrage en position 6 heures (au point le plus bas).
- ➔ Retirer les bouchons qui protègent les raccords contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ➔ Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.
- ➔ Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.
- ➔ Poser le flexible de fuite avec un angle d'incidence afin de permettre l'évacuation des fuites.
 - ↳ Angle : 15 ° minimum.
- ➔ Évacuer la fuite de manière à ce que celle-ci s'écoule librement sans former de bouchons.

6

Spécifications techniques

Paliers

Roulements à billes hybride (pièce)	4
Graissage à vie	sans entretien

Valeurs de puissance

Refroidi par liquide

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Puissance nominale	16,1	11,5	10	[kW]
Couple	6,85	5,19	4,7	[Nm]
Tension	380	380	380	[V]
Courant	38,4	28,5	25,7	[A]

Données du moteur


Technologie de moteur	Entraînement asynchrone triphasé (sans balais et sans capteurs)
Fréquence	1.200 Hz
Nombre de pôles moteur (paire)	2
Vitesse de rotation nominale	36.000 tr/min
Accélération/freinage Par seconde	10 000 tr/min (autres valeurs après accord)

Caractéristiques

Détection de la vitesse	Régulation vectorielle
pignon de mesure	dents = 148 module = 0,3
Protection du moteur	PTC 150 °C PT1000
Carter	acier inoxydable
Diamètre du boîtier	100 mm
Diamètre de la bride	144 mm
Cercle divisé	Ø 132 mm (12 x Ø 6,5) pour les vis : M6
Refroidissement	Refroidi par liquide
Température ambiante de service	+10 °C ... +45 °C
Air de retenue	
Type de protection (air d'arrêt enclenché)	IP54
Nettoyage du cône	
Arrosage par la broche	
Passage tournant	< 140 bar < 24,3 l/min
Changement d'outil	Changement de cône hydraulique

Réception d'outil	HSK-E 40
Surveillance du cône d'outil	inductif
3 positions	serré, desserré, éjecté
Plage de serrage jusqu'à	16 mm
Marche à droite et marche à gauche	
Connecteur	5 pôles (ECTA 133) Longueur du câble 0,5 m (Phases du moteur)
	12 pôles (ECTA 133) + 17 pôles Longueur du câble 0,5 m (Capteurs)
Poids	~ 16 kg
Planéité cône intérieur	< 1 μ
Planéité	< 1 μ

6.1 Dimensions

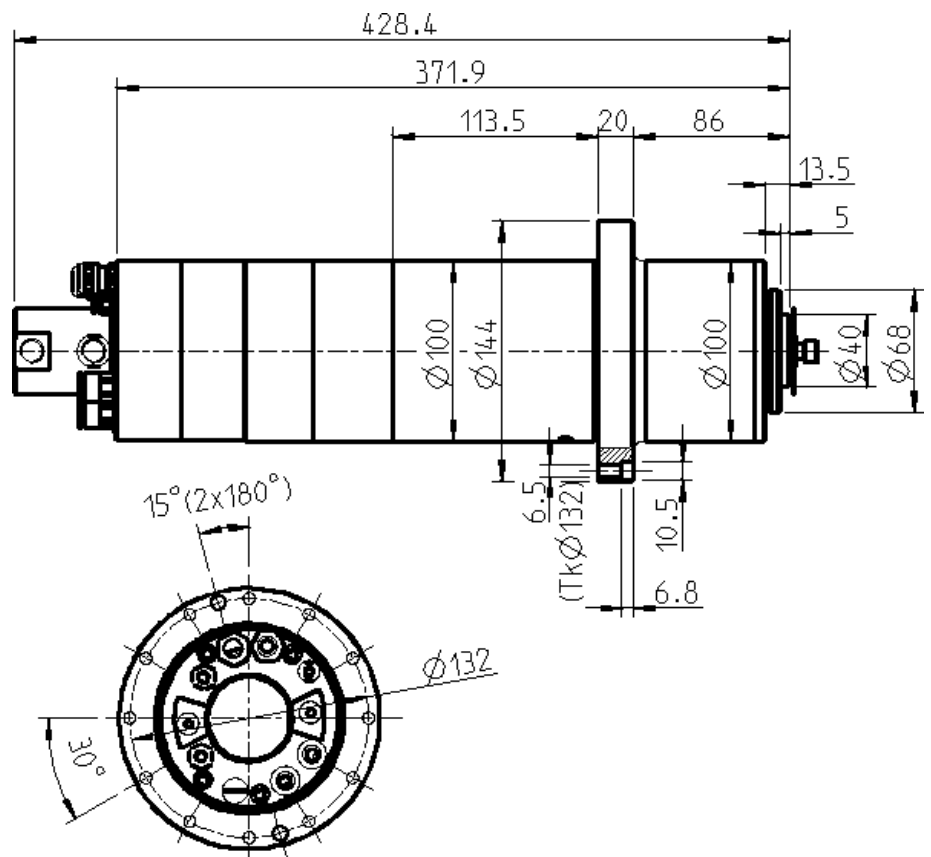

6.2

Les puissances (S1, S6, S2) sont valables pour des courants sinusoïdaux et des tensions sinusoïdales.

Les performances de la broche haute fréquence dépendent du convertisseur de fréquence utilisé et peuvent différer des valeurs indiquées.

Données du moteur

Courbe caractéristique de la broche	KL 8513
Technologie de moteur	Moteur AC
Type de moteur	ACM 82/50/80-4E
Puissance nominale	10 kW
Vitesse de rotation nominale	36.000 tr/min
Refroidissement	Refroidi par liquide
Motorschutz	PTC 150° C Pt1000
Résistance de l'enroulement (phase-phase)	0,45 Ω
Puissance dissipée	1.667 W – max. (S1)

Valeurs mesurées : S1-100 %

Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	36 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 185	9 242	14 271	19 299	24 328	29 191	35 062	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 200	Hz
Puissance nominale	1,898	4,546	6,6	8,5	10,014	9,944	9,548	kW
Couple	4,332	4,698	4,442	4,187	3,931	3,253	2,695	Nm
Tension	89	170	240	310	380	380	380	V
Courant	24,8	25,7	24,8	23,9	23,1	22,6	21,7	A
cos φ	0,84	0,8	0,79	0,78	0,77	0,79	0,79	

Valeurs mesurées : S6-60%

Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	36 000	tr/min
Vitesse de rotation	4 313	9 269	14 277	19 285	24 293	29 160	35 011	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 200	Hz
Puissance nominale	2,122	5,037	7,4	9,600	11,494	11,172	10,712	kW
Couple	4,699	5,189	4,966	4,742	4,518	3,659	3,028	Nm
Tension	89	170	240	310	380	380	380	V
Courant	27,4	28,5	27,8	27,0	26,3	25,4	24,5	A
cos φ	0,85	0,81	0,8	0,79	0,78	0,79	0,79	

Valeurs mesurées : S2-Pmax./5 s


Vitesse de rotation nominale	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	36 000	tr/min
Vitesse de rotation	3 796	8 945	13 933	18 921	23 909	28 625	34 290	tr/min
Fréquence	167	333	500	667	833	1 000	1 200	Hz
Puissance nominale	2,433	6,412	9,8	13	16,136	16,01	15,281	kW
Couple	6,12	6,846	6,712	6,579	6,445	5,341	4,41	Nm
Tension	89	170	240	310	380	380	380	V
Courant	38	38	38	38	38	38,4	38,2	A
cos φ	0,90	0,84	0,82	0,81	0,79	0,79	0,77	

Observation relative au fonctionnement avec des convertisseurs de fréquence statiques.


Pour le fonctionnement avec le convertisseur de fréquence, la tension d'onde fondamentale effective doit correspondre à la tension indiquée du moteur.

Les courants mesurés peuvent être supérieurs aux valeurs indiquées en raison des harmoniques supérieures.

6.2.1 Diagramme de la courbe de puissance

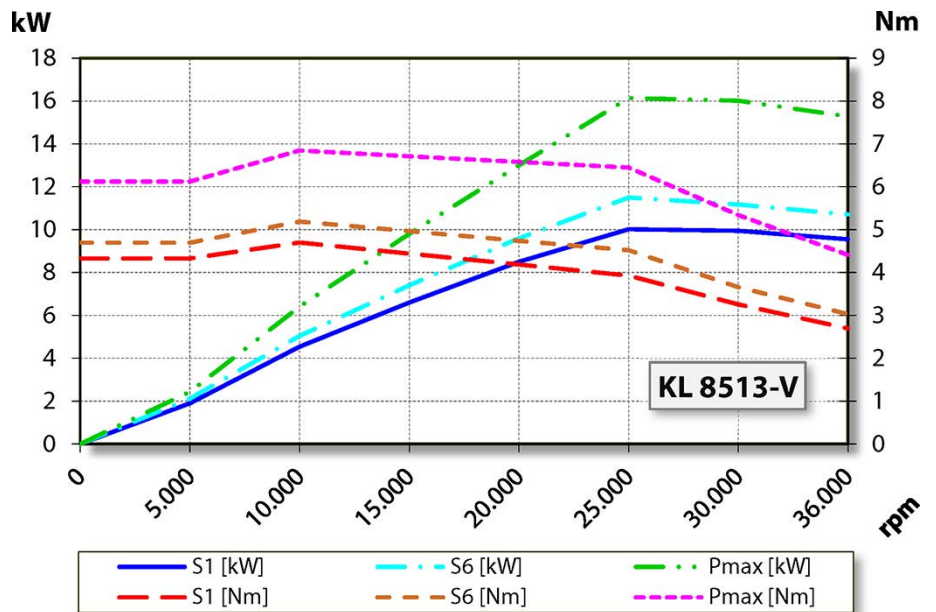

6.2.2 Caractéristiques des schémas de câblage de remplacement

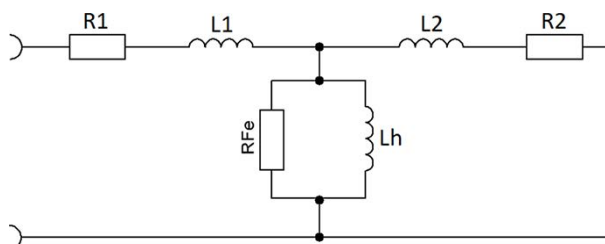



Remarque : Détérioration si valeurs de puissance incorrectes.

Les valeurs des paramètres se rapportent exclusivement au moteur.

► Valeurs de la broche HF : voir les tableaux S1-100 %, S6-60 % et S2-Pmax.

Paramètre*	Signification	Valeur	Unité
p0304	Tension assignée (phase-phase)	380	Vrms
p0305	Courant assigné	22,5	Arms
p0307	Puissance assignée	9,8	kW
p0308	Facteur de puissance assignée	0,8	cos φ
p0310	Fréquence assignée	833	Hz
p0311	Vitesse de rotation assignée	24.113	tr/min
---	Puissance dissipée assignée	1.667	W
---	Vitesse de rotation nominale	36.000	tr/min
p0312	Couple assigné	3,884	Nm
p0314	Nombre de pôles moteur (paire)	2	---
p0320	Courant de magnétisation assigné	8,9	Arms
p0322	Vitesse de rotation maximale	42.000	tr/min
p0326	Facteur de correction du couple de décrochage	100	%
p0335	Type de refroidissement du moteur	Refroidi par liquide	
p0341	Moment d'inertie	0,001065	kgm ²
p0348	Vitesse de rotation affaiblissement de champ VCC=600 V	60.178	tr/min
p0350	Résistance du stator, à froid (âme)	0,225	Ω
p0353	Inductance amont (âme)	0	mH
p0354	Résistance rotorique, à froid	0,243	Ω
p0356	Inductance de fuite statorique	0,365	mH
p0358	Inductance de fuite rotorique	0,352	mH
p0360	Inductance principale	4,035	mH
p0604	Température moteur, seuil d'alerte	110	°C
p0605	Température moteur, seuil d'erreur	130	°C
p0640	Limite de courant	380	Arms
p1800	Fréquence de répétition	16	kHz
---	Tension du circuit intermédiaire	565	VCC
---	Capacité en série	0	μF
---	Tension maximale		V
---	Atténuation marche à vide		%
---	Réactance de fuite statorique X1	1,91	Ω
---	Réactance de fuite rotorique X2	1,841	Ω
---	Réactance du champ principal Xh	21,128	Ω

(*) Paramètres Siemens SINAMICS 120


Paramètre	Signification	Valeur	Unité
---	Régime de décharge **	40.082	tr/min
---	Inductivité principale à régime max. **	4,472	mH
---	Facteur de saturation **	1,187	%
---	Facteur de réduction du couple de basculement **	58,09	%


(**) Paramètres complémentaires Heidenhain

6.3 Schéma du circuit

Remarque : Ne pas modifier l'affectation par défaut.

Toute modification peut être à l'origine de surtensions dans les composants électriques (par ex. PTC, magnétorésistance).

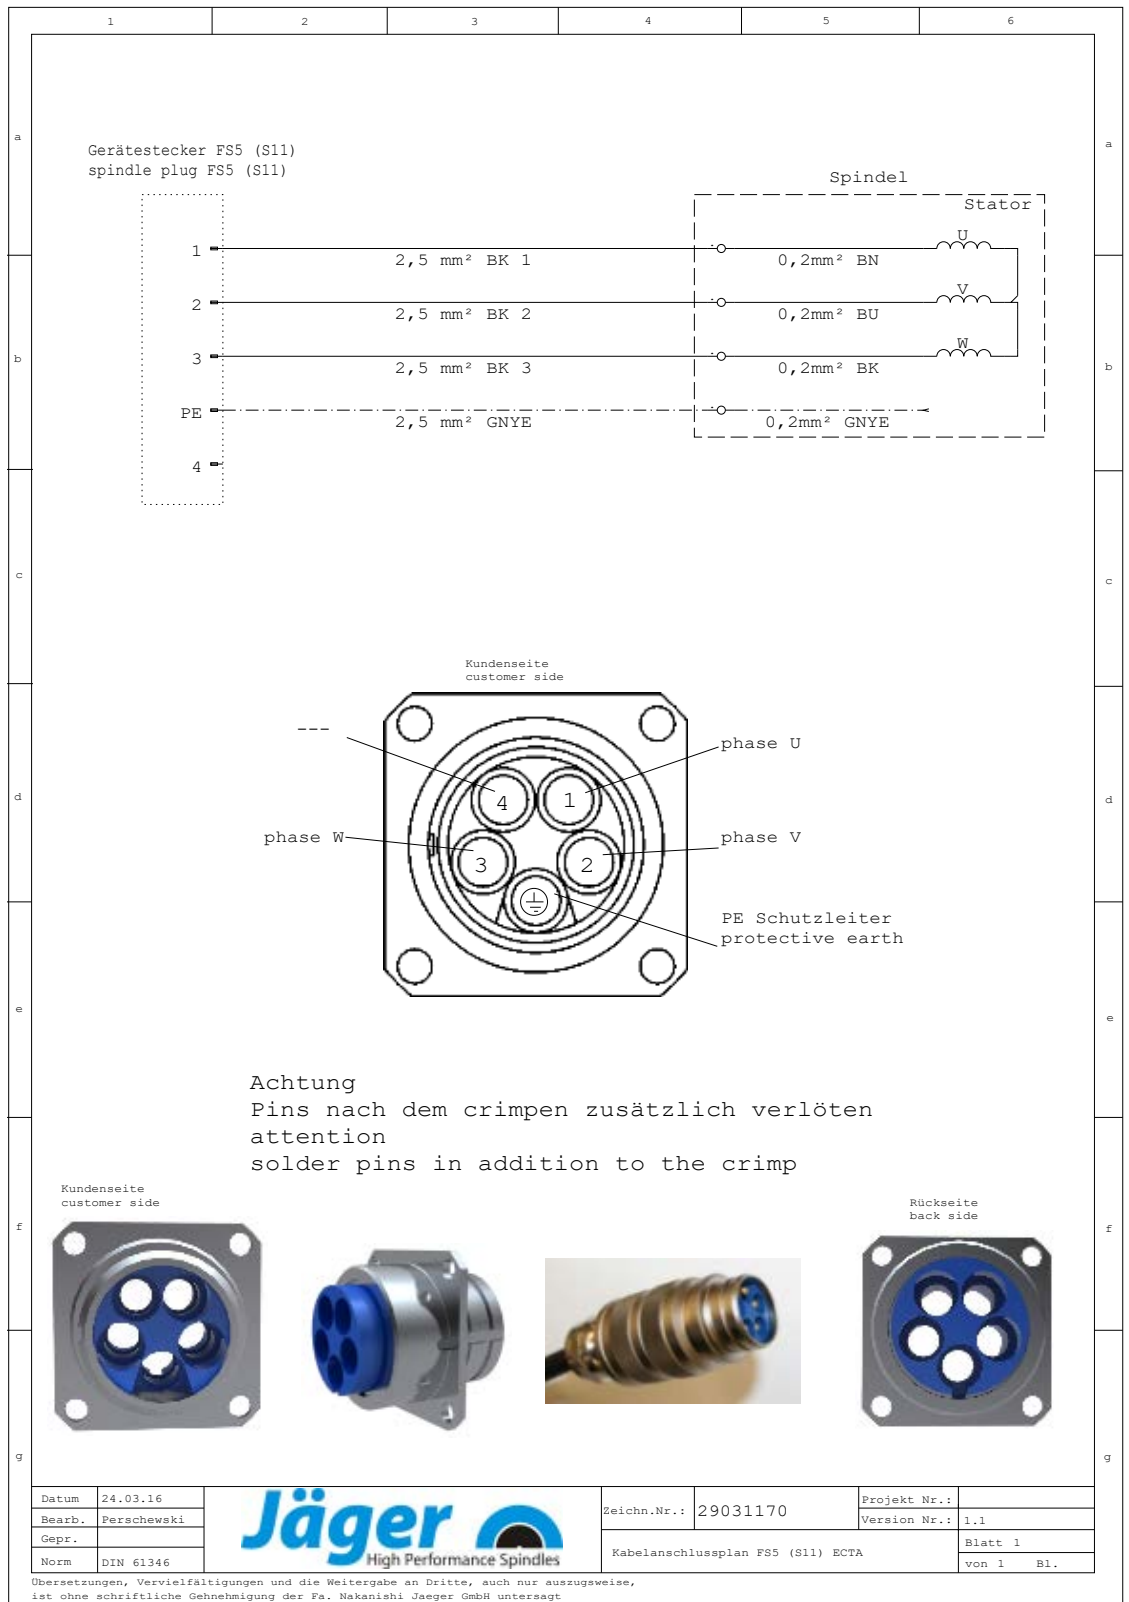


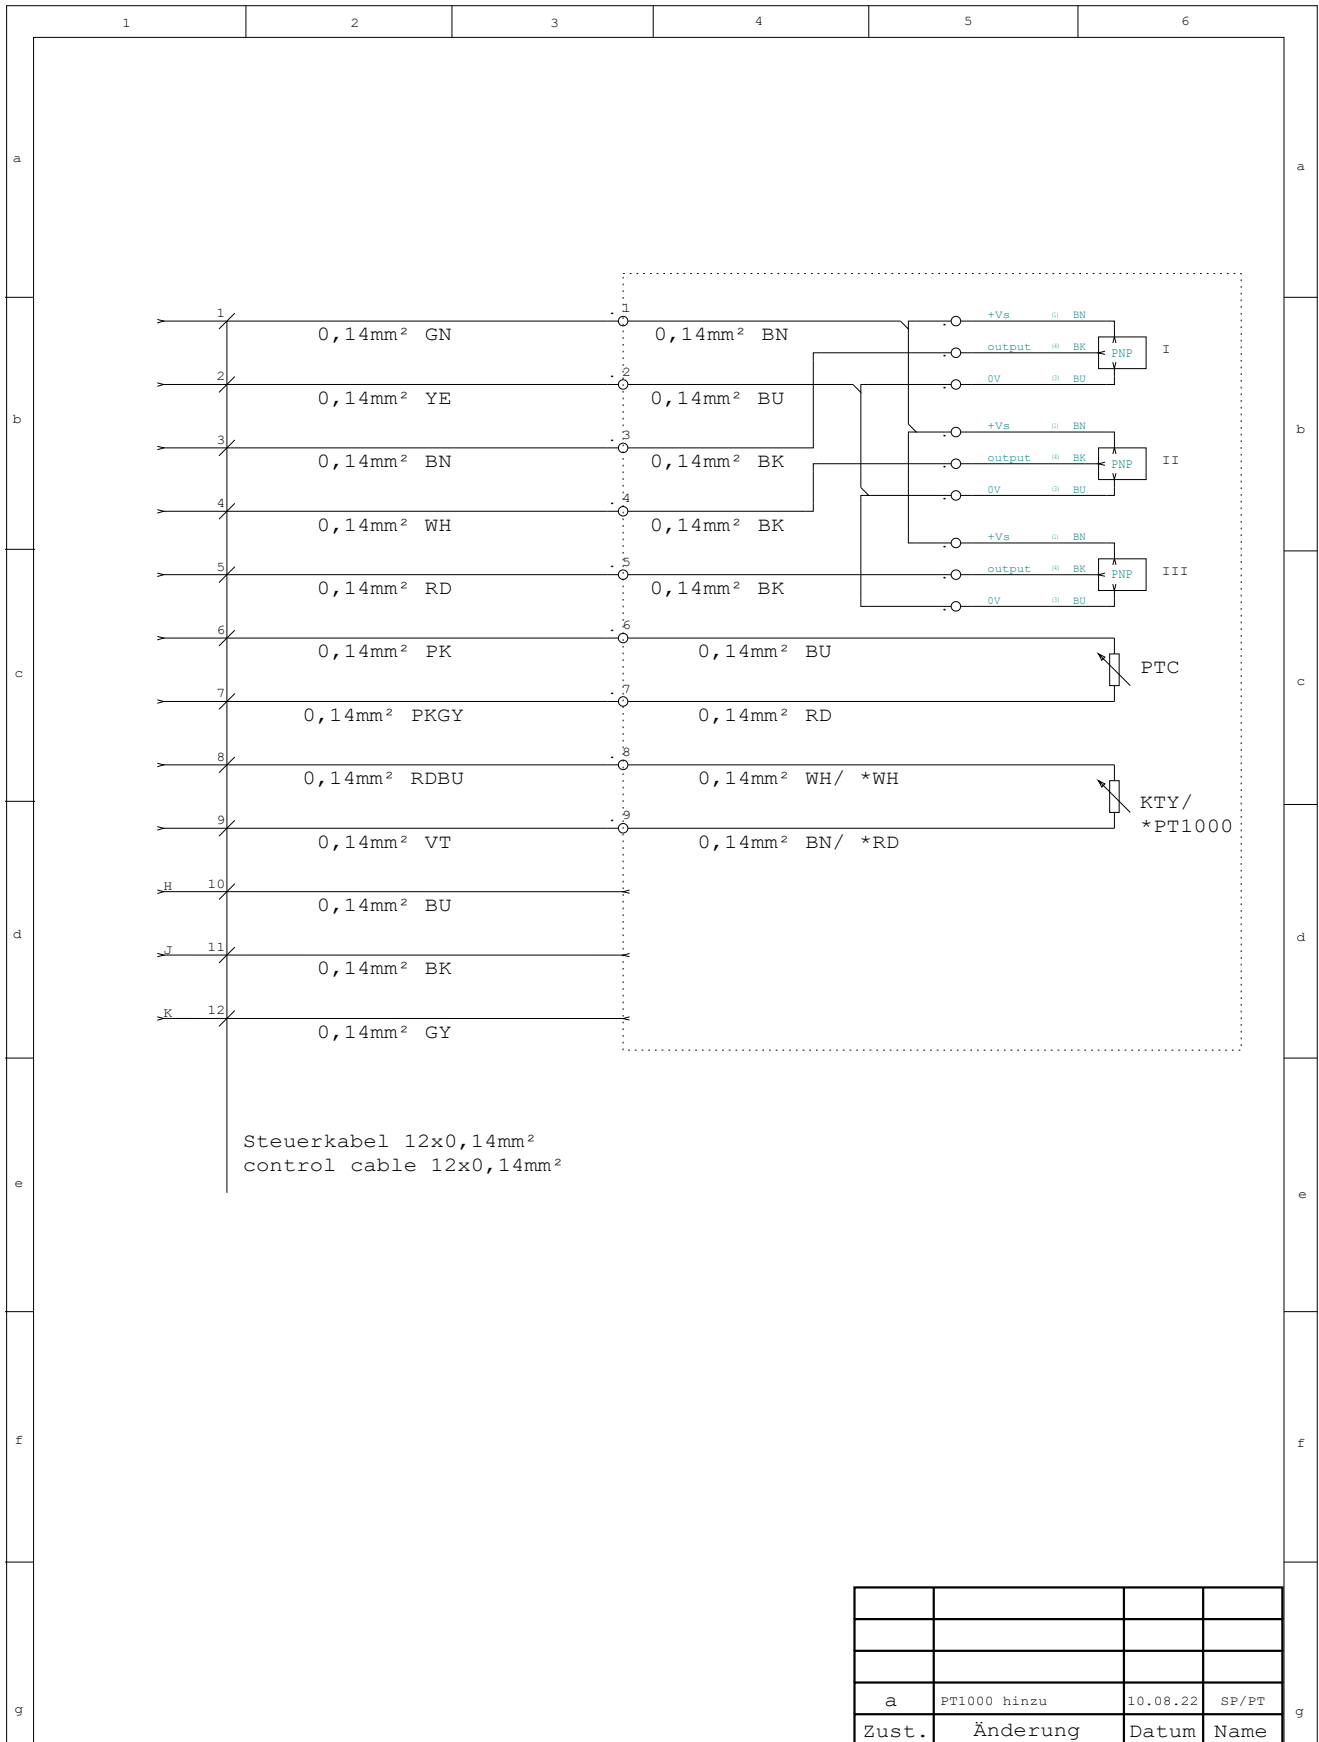


a	PT1000 hinzu	10.08.22	SP/PT
Zust.	Änderung	Datum	Name


Datum	10.08.22		Zeichn.Nr.:	29031270	Projekt Nr.:	
Bearb.	Perschewski				Version Nr.:	
Gepr.						
Norm	DIN 81346		Kabelplan WK+PTC+KTY/PT1000			Blatt 1
						von 1 Bl.

Übersetzungen, Vervielfältigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt

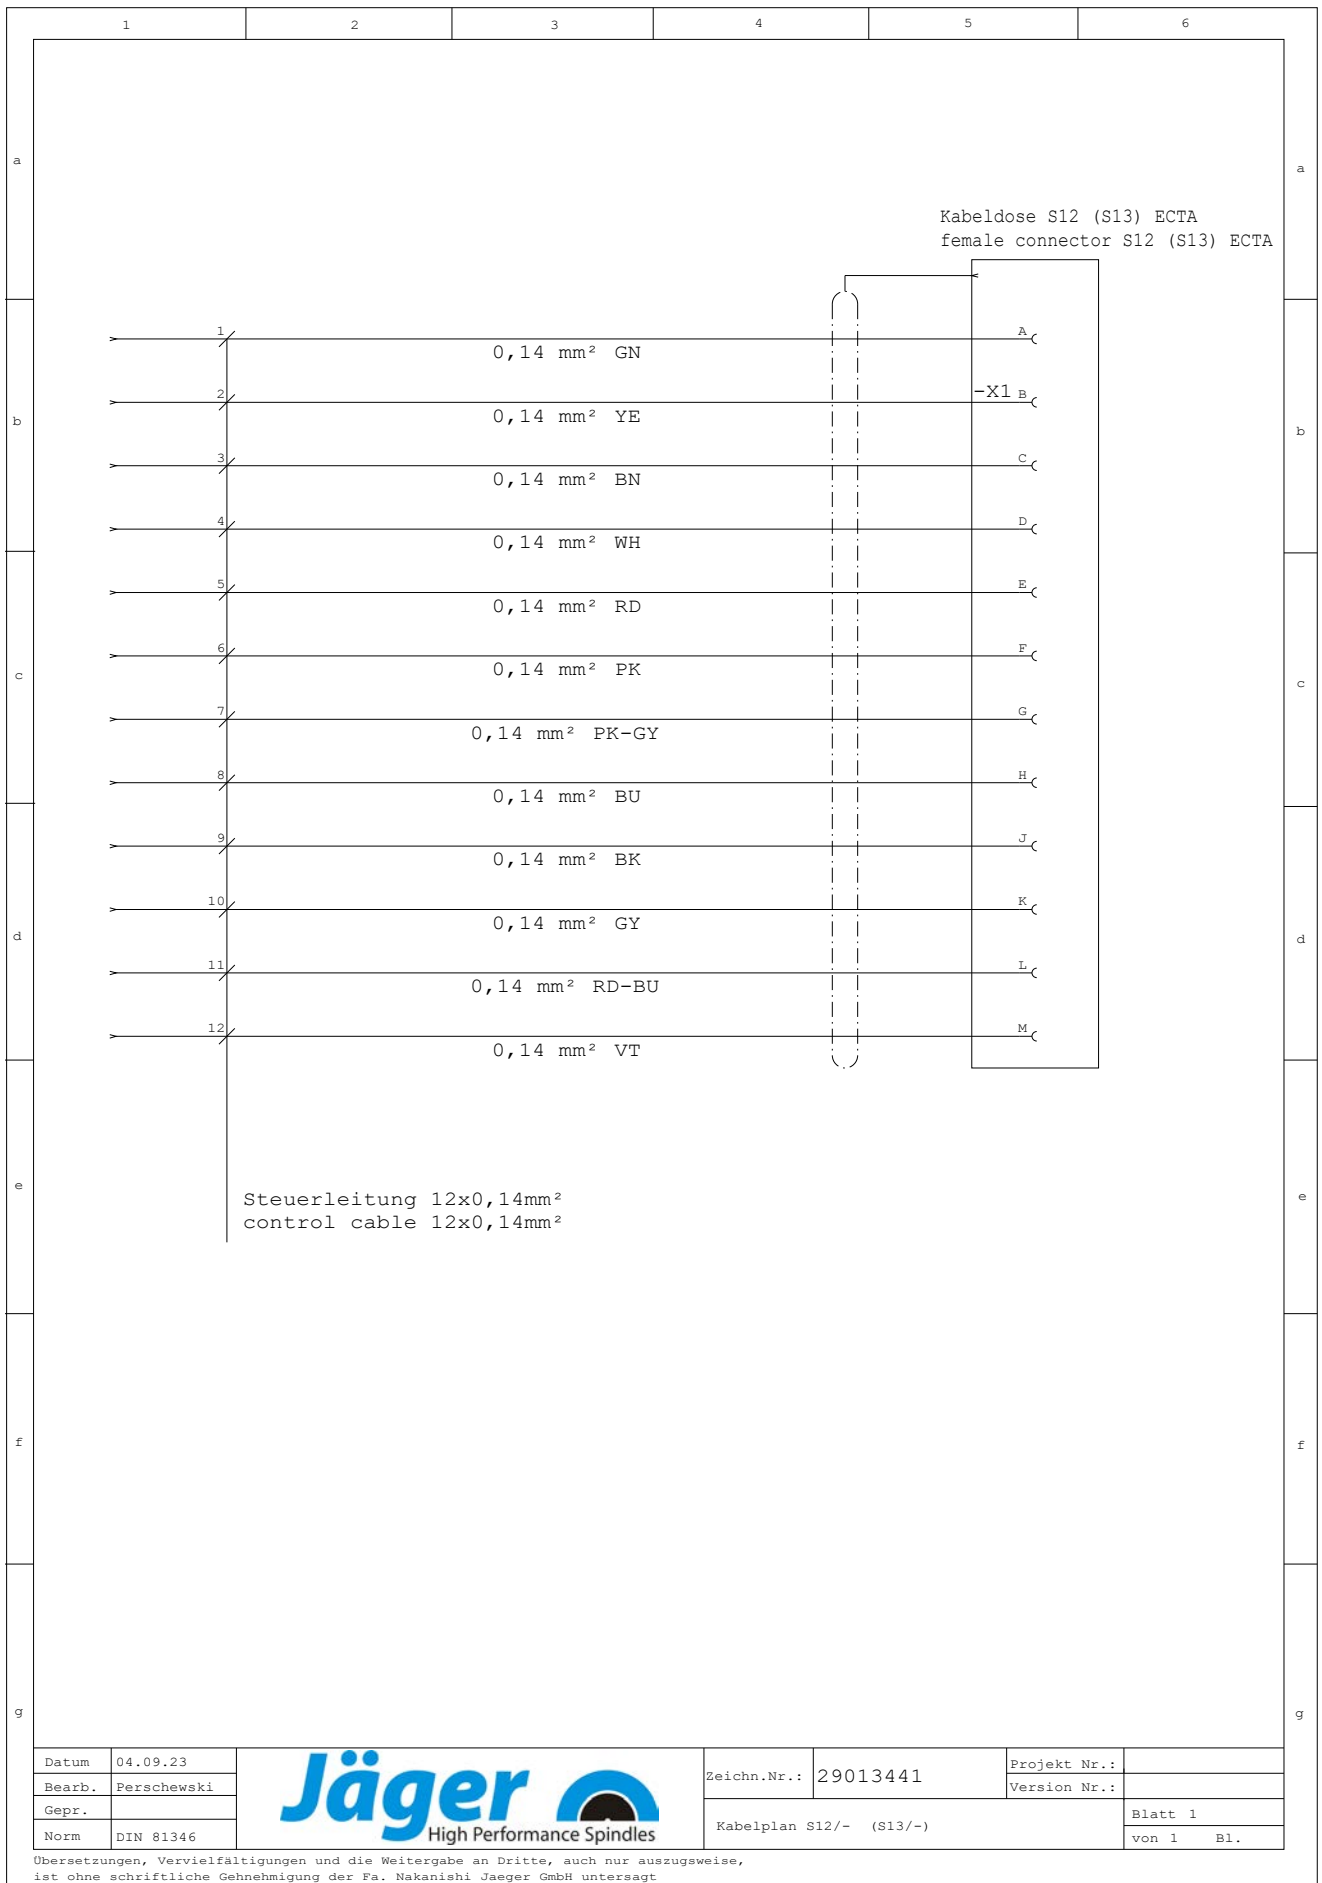

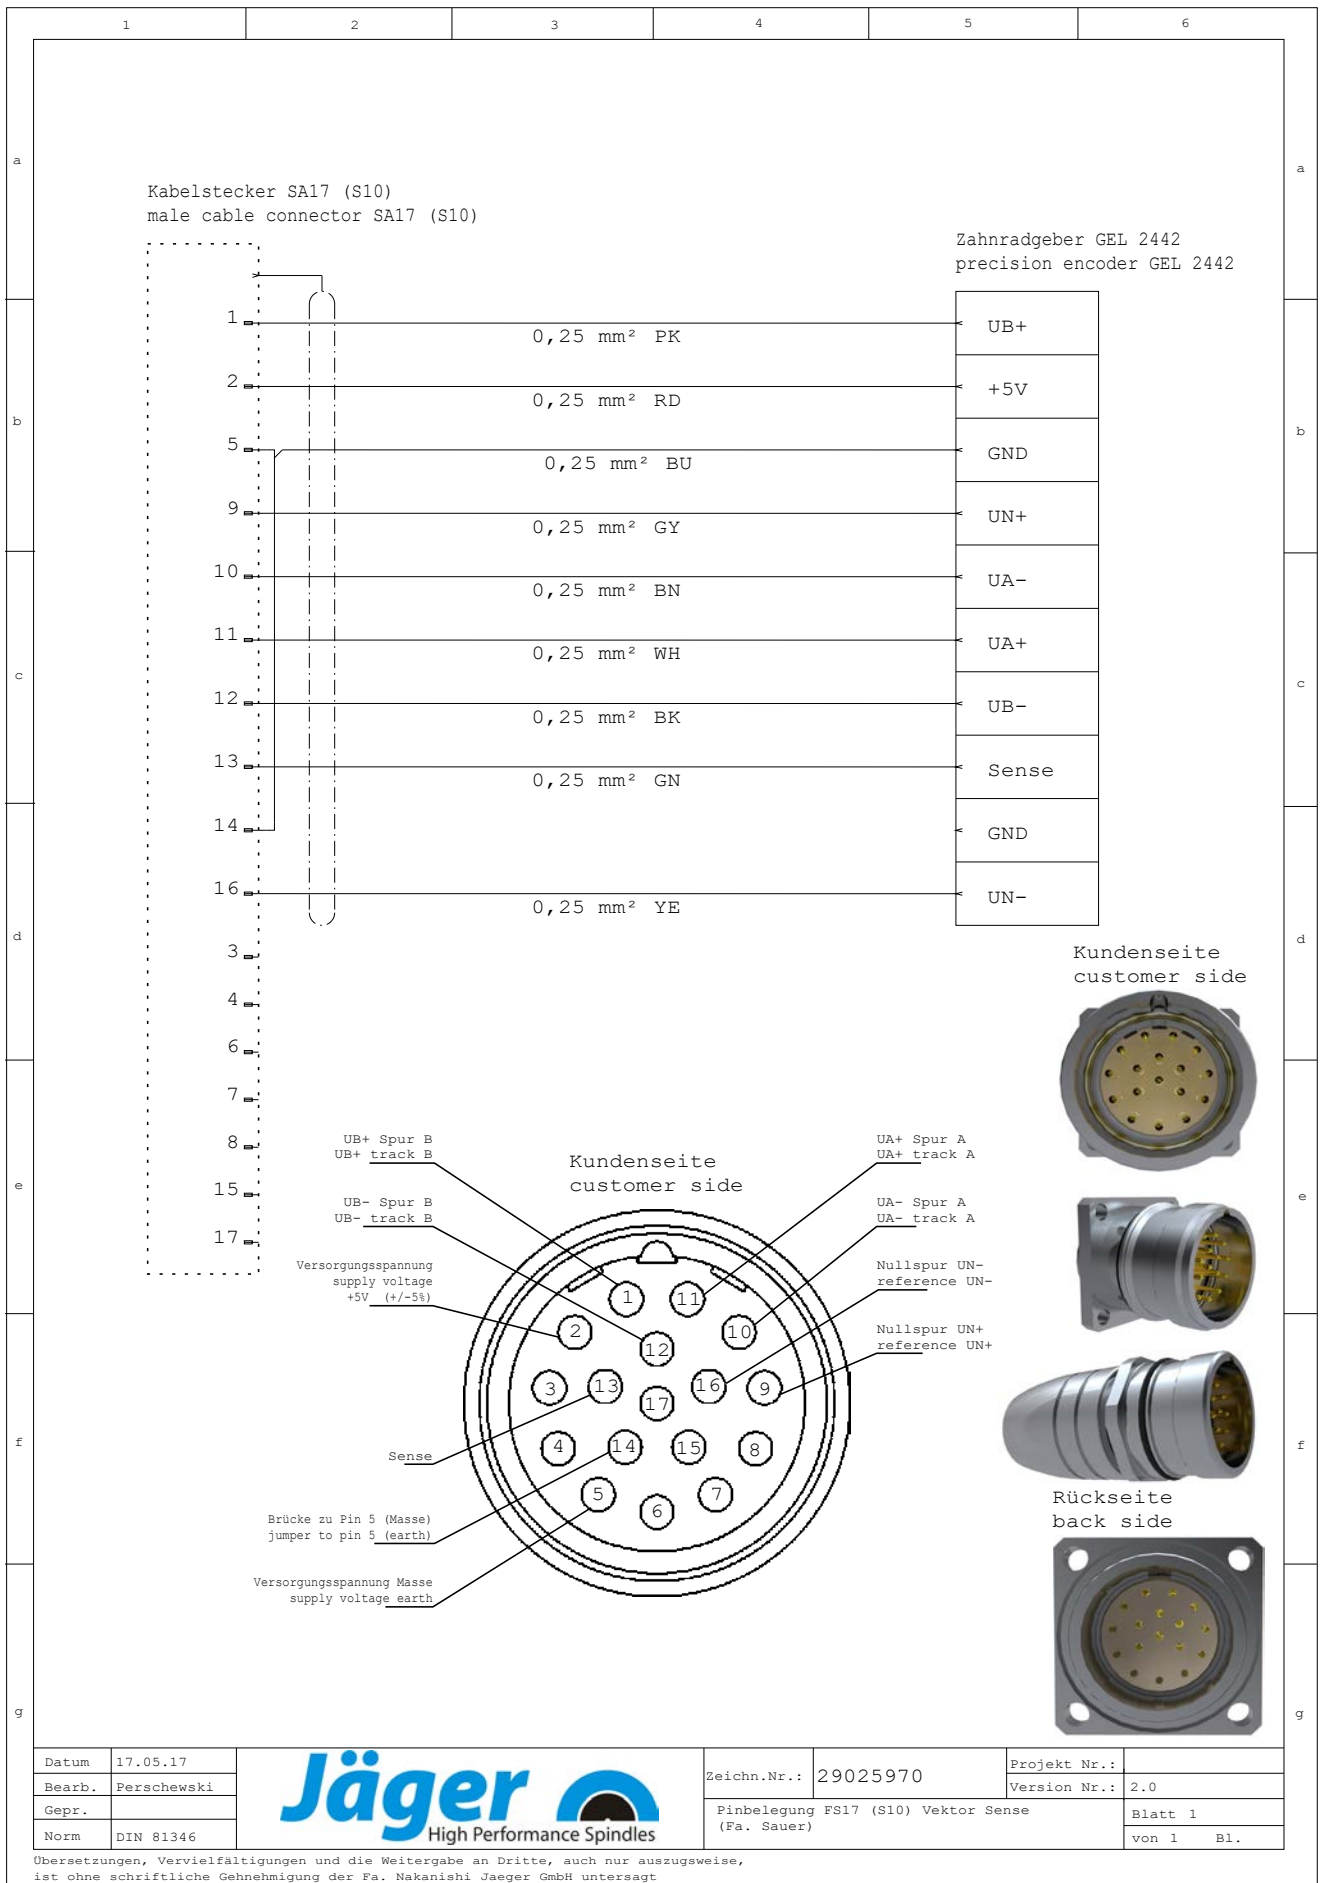

6.4

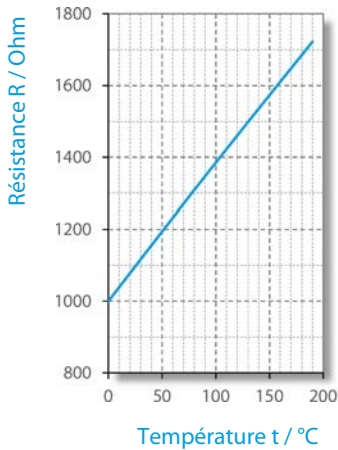

Protection du moteur Pt1000

Capteur de température à platine

Modèle conforme à :

- DIN EN 60751
- Classe de précision B

Spécifications techniques

Rapport température/résistance (plage de valeurs de base)


$t_{90}/^{\circ}\text{C}$	(*) Résistance à la température $t_{90}/^{\circ}\text{C}$ [Ω]									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1023	1027	1031	1035
10	1039	1043	1047	1051	1055	1059	1062	1066	1070	1074
20	1078	1082	1086	1090	1094	1097	1101	1105	1109	1113
30	1117	1121	1125	1128	1132	1136	1140	1144	1148	1152
40	1155	1159	1163	1167	1171	1175	1179	1182	1186	1190
50	1194	1198	1202	1206	1209	1213	1217	1221	1225	1229
60	1232	1236	1240	1244	1248	1252	1255	1259	1263	1267
70	1271	1275	1278	1282	1286	1290	1294	1298	1301	1305
80	1309	1313	1317	1320	1324	1328	1332	1336	1340	1343
90	1347	1351	1355	1359	1362	1366	1370	1374	1378	1381
100	1385	1389	1393	1396	1400	1404	1408	1412	1415	1419
110	1423	1427	1431	1434	1438	1442	1446	1449	1453	1457
120	1461	1464	1468	1472	1476	1480	1483	1487	1491	1495
130	1498	1502	1506	1510	1513	1517	1521	1525	1528	1532
140	1536	1540	1543	1547	1551	1555	1558	1562	1566	1570
150	1573	1577	1581	1585	1588	1592	1596	1599	1603	1607
160	1611	1614	1618	1622	1625	1629	1633	1637	1640	1644
170	1648	1651	1655	1659	1663	1666	1670	1674	1677	1681
180	1685	1689	1692	1696	1700	1703	1707	1711	1714	1718

(*) Valeurs arrondies

6.5 Protection du moteur PTC 150 °C

Résistance CTP avec isolation de protection

Courbes caractéristiques des températures de réponse nominales de 90 °C à 160 °C conformément à la norme DIN VDE V 0898-1-401.

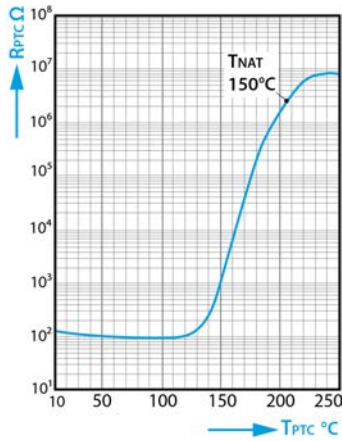

Résistance du posistor R_{PTC} en fonction de la température du posistor T_{PTC} (valeurs de résistance petits signaux).

Spécifications techniques

Type	M135		
Tension de service maximale	$(T_A = 0 \dots 40 \text{ °C})$	V_{max}	30 V
Tension de mesure maximale	$(T_A - 25 \text{ K} \dots T_{NAT} + 15 \text{ K})$	$V_{Mes, max}$	7,5 V
Résistance nominale	$(V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V})$	RN	$\leq 250 \text{ } \Omega$
Tension de contrôle d'isolation		V_{is}	3 kV~
Temps de réponse		t_a	< 2,5 s
Plage de températures de service	$(V=0)$	T_{op}	-25/+180°C

Valeurs de résistance

$T_{NAT} \pm \Delta T$	$R(T_{NAT} - \Delta T)$ $(V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V})$	$R(T_{NAT} + \Delta T)$ $(V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V})$	$R(T_{NAT} + 15 \text{ K})$ $(V_{PTC} \leq 7,5 \text{ V})$	$R(T_{NAT} + 23 \text{ K})$ $(V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V})$
$150 \pm 5 \text{ °C}$	$\leq 550 \text{ } \Omega$	$\geq 1 \text{ } 330 \text{ } \Omega$	$\geq 4 \text{ k}\Omega$	----

6.6 Surveillance du cône d'outil


La surveillance du cône d'outil (surveillance WK) signale à l'opérateur que la broche HF est prête et transmet le signal correspondant à la commande de la machine.

Surveillance du cône d'outil à l'aide d'un commutateur de proximité.

Signaux


Outil serré	Outil desserré	Outil éjecté
Broche HF	Broche HF	Broche HF
prête	pas prête	pas prête

Plage de tension de service : 10 - 30 VCC (UL – Catégorie 2)
Distance de commutation : Sn 2,0 mm
Protégés contre les court-circuits et les inversions de polarité.

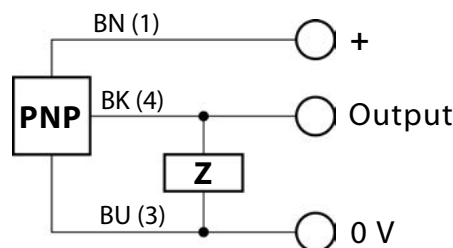

BN = brown
BK = black
BU = blue
NO = Normally open

6.7

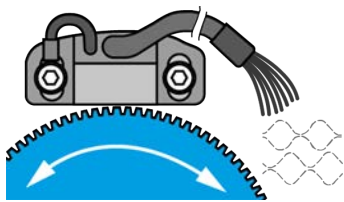

Exemple d'illustration : pignon de mesure

Capteur de vitesse de rotation et de position (MiniCoder)

Le MiniCoder détecte un corps de mesure (pignon de mesure) en métal ferromagnétique. Le champ magnétique du capteur est modulé par le corps de mesure en mouvement.

- La modification du champ magnétique est détectée par le capteur et convertie en un signal de sortie sinusoïdal.

6.7.1

Spécifications techniques


Niveau de sortie	1 V_{SS} sous forme de signal différentiel
Signal de sortie	2 signaux sinusoïdaux décalés de 90° et leurs signaux inverses ; protégés contre les courts-circuits ; Option : Impulsion de référence
Fréquence de sortie	0 ... 200 kHz Pour une capacité de ligne de 5 nF
Offset (statique)	± 20 mV
Tolérance d'amplitude	-20 % ... +10 %
Synchronisation des amplitudes USp1/USp2	0,9 ... 1,1
Tension d'alimentation UB	$5 V_{CC} \pm 5\%$
Puissance absorbée en l'absence de charge	$\leq 0,3$ W
Longueur du câble	100 m maximum (Tenir compte de la chute de tension dans le câble d'alimentation)
Raccord	Section de câble à 9 conducteurs : $0,15 \text{ mm}^2$ Diamètre extérieur : $5 - 0,3 \text{ mm}$ Rayon de courbure minimal : 25 mm Câble de blindage supplémentaire pour la mise à la terre proche du capteur

6.8


Bruits aériens

**ATTENTION : Le bruit nuit à la santé.**

- Toujours porter une protection auditive lors du fonctionnement de la broche haute fréquence.

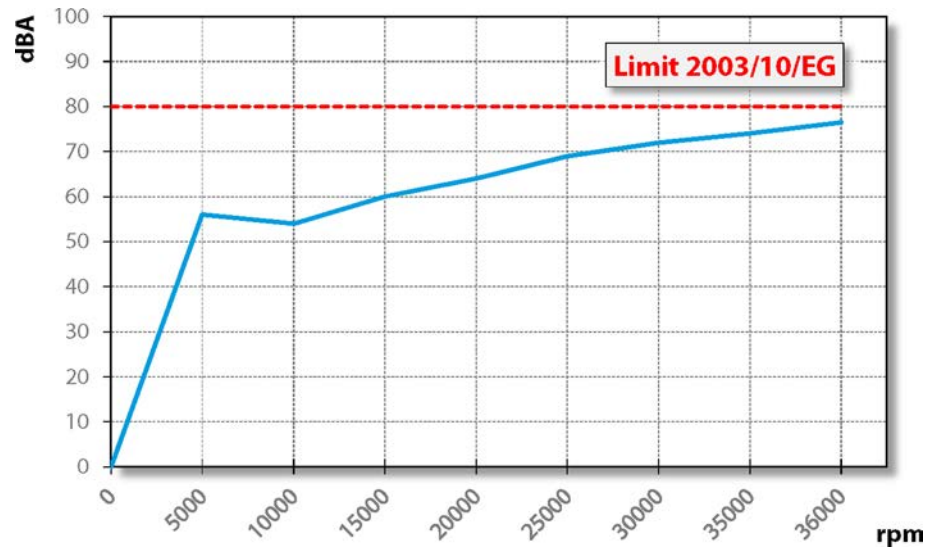

7

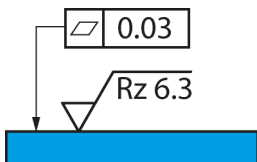

Exemple d'illustration : Surface de fixation

Lieu d'utilisation

DANGER : Projection de pièces.

Si la broche haute fréquence est mal fixée, elle peut se détacher pendant le fonctionnement et être projetée par les forces en jeu.

- ▶ Bien serrer la broche haute fréquence.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure dû à la projection de pièces.

La broche haute fréquence fonctionne à des vitesses de rotation élevées sous l'effet desquelles les copeaux sont violemment projetés.

- ▶ Ne jamais retirer les équipements de protection de la machine ou de l'installation.
- ▶ Toujours travailler avec des lunettes de protection.

Avant d'installer la broche haute fréquence, observer les points suivants :

- ➔ S'assurer que le schéma de perçage de la broche haute fréquence et le schéma de perçage de la surface de fixation dans la machine correspondent.
 - ✎ Vérifier le nombre et les dimensions des vis de fixation (accessoires en option).
- ➔ Vérifier l'état des flexibles de liaison.
- ➔ Vérifier l'état des câbles de liaison.
- ➔ N'utiliser que des flexibles et des câbles en bon état.
- ➔ Ne jamais faire fonctionner la broche HF à proximité d'une source de chaleur.

8

Installation

Avant l'installation :

- ➔ Vérifier que la broche haute fréquence est complète et ne présente aucun dommage.

Si la broche haute fréquence a été entreposée longtemps :


- ➔ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre Mise en service après l'entreposage.

8.1

Installer la broche haute fréquence


Effectuer les opérations suivantes dans l'ordre pour installer la broche haute fréquence :

- ➔ Retirer les bouchons qui protègent les raccords contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ➔ Remplacer les bouchons par les raccords filetés pour flexibles.
- ➔ Monter les flexibles correspondants sur les raccords filetés.
- ➔ S'assurer que les raccords sont flexibles et détendus.
- ➔ Assurer l'étanchéité des raccords d'air comprimé dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- ➔ Isoler tous les raccords hydrauliques.
- ➔ Assurer l'étanchéité des raccords d'eau de refroidissement dans le sens axial par rapport au sens de vissage.
- ➔ Si la broche haute fréquence est équipée de l'air d'arrêt :
 - ✚ S'assurer qu'il n'y a aucun risque d'écoulement d'air dans les paliers.
 - ✚ Toujours utiliser des boîtes de raccordement étanches pour le raccordement des câbles électriques.
- ➔ Fixer la broche HF sur la machine.
- ➔ Relier les flexibles au raccord correspondant.
- ➔ Retirer les bouchons qui protègent les arbres contre les dommages et les salissures pendant le transport.
- ➔ Raccorder les connecteurs des câbles de raccordement au raccord correspondant de la broche haute fréquence et du convertisseur de fréquence.
- ➔ Verrouiller les connecteurs.

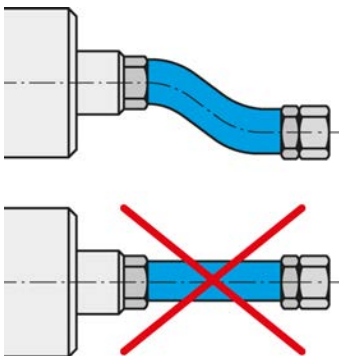

Raccorder les câbles et conduites de fluide de façon flexible.

8.2

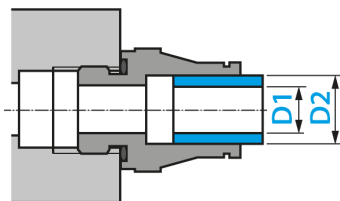

Diamètre de la conduite d'alimentation en fluides

➔ Sélectionner le diamètre nominal des tuyaux d'alimentation en fluide dans le tableau suivant :

DN	Fluide	D1		D2	
2,8	Air comprimé	2,8 mm	$\frac{7}{64}$ "	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
4	Air comprimé	4 mm	$\frac{5}{32}$ "	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
6	Air comprimé	6 mm	$\frac{15}{64}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "
5,5	Eau de refroidissement	5,5 mm	$\frac{7}{32}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "
7	Eau de refroidissement	7 mm	$\frac{9}{32}$ "	10 mm	$\frac{25}{64}$ "
6	Hydraulique	6,4 mm	$\frac{1}{4}$ "	13,4 mm	$\frac{17}{32}$ "
8	Hydraulique	8 mm	$\frac{5}{16}$ "	15 mm	$\frac{19}{32}$ "
10	Hydraulique	9,5 mm	$\frac{3}{8}$ "	17,4 mm	$\frac{11}{16}$ "
6	Lubrifiant froid	6,4 mm	$\frac{1}{4}$ "	13,4 mm	$\frac{17}{32}$ "
8	Lubrifiant froid	8 mm	$\frac{5}{16}$ "	15 mm	$\frac{19}{32}$ "

8.3

Eau de refroidissement

8.3.1

Qualité de l'eau de refroidissement

L'eau distillée occasionne sur les parties métalliques à nu une corrosion immédiate qui passe souvent inaperçue dans un premier temps mais qui entraîne par la suite des dommages graves.

➔ Ne pas utiliser d'eau pure ou distillée.

Les dépôts dans les canaux de refroidissement générés par une eau de refroidissement non conforme entravent la dissipation de la chaleur.

➔ Utiliser une eau de refroidissement présentant les propriétés suivantes :

Eau potable	Selon 98/83/CE
Degré de dureté	1 – 15°dH
pH	7-9
Additif (protection anticorrosion)	20 % Antrifrogen N

8.3.2 Régler le refroidissement

➔ Respecter les valeurs suivantes pour le refroidissement par liquide :

Diamètre de flexible (*)	DN 5,5 minimum
Température de départ	20 °C minimum
Débit volumique	1,5 l/mn minimum
Température de retour	40 °C maximum

(*) Utiliser des flexibles de refroidissement imperméables aux UV

8.4 Changement d'outil hydraulique

➔ Utiliser uniquement de l'huile hydraulique présentant les propriétés suivantes :

DIN 51 524	
ISO 6743	HLP 46

8.5 Air comprimé

8.5.1 Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1)

Impuretés solides	Classe 3 Degré de filtration meilleur que 5 µm pour les matières solides
Teneur en eau	Classe 4 Point de rosée max. +3 °C
Teneur totale en huile	Classe 3 Teneur max. en huile 1 mg/m ³


8.5.2

Régler l'air d'arrêt

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 35] » pour les consignes de qualité de l'air.

La valeur de réglage de l'air d'arrêt dépend du diamètre et de la longueur du flexible.

- ➔ Diamètre de flexible : DN 4
- ➔ Sélectionner la valeur de réglage du schéma ci-dessous.
- ➔ L'air d'arrêt et le refroidissement doivent être enclenchés par la commande lors de l'enclenchement de la machine. Ainsi, la broche HF est protégée même à l'arrêt.

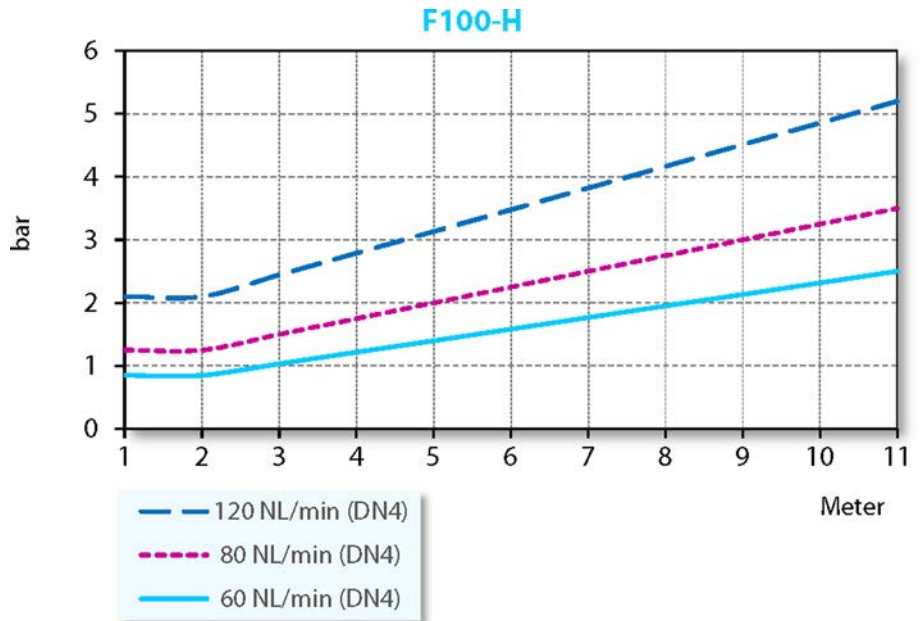

Besoin en air d'arrêt le plus faible	Traitement à sec
Besoin en air d'arrêt moyen	Traitement à l'eau pulvérisée
Besoin en air d'arrêt maximal	Traitement aux jets d'eau

8.5.3

Valeurs de réglage

Voir le chapitre « „Catégories de pureté de l'air (ISO 8573-1) [► 35] » pour les consignes de qualité de l'air.

- ➔ Respecter les valeurs suivantes :

Nettoyage du cône	4,5 - 6 bar
Système hydraulique de changement d'outil	80 - 120 bar
Alimentation interne en liquide de refroidissement	140 bar maximum 24,3 l/min maximum
Lubrifiant froid LM (brouillard d'huile)	10 bar maximum

9




Mise en service

DANGER : Projection de pièces.

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- ▶ La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

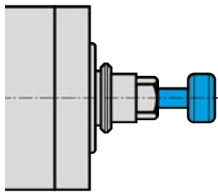

Exemple d'illustration : Insérer la tige

Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

- ➞ Tourner l'arbre de la broche au moins 10 fois à la main.
- ➞ Nettoyer avant l'entreposage et la mise en service uniquement le canal de refroidissement à l'air comprimé.

9.1

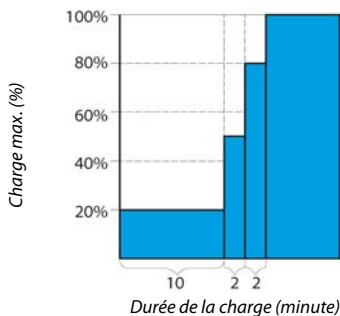


Schéma de rodage

- ➞ Mettre en service la broche haute fréquence avec un outil serré pendant environ 10 minutes (sans effectuer d'usinage).
- ➞ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence.
 - ↳ Voir la définition : vitesse de rotation max. admissible
- ➞ Faire tourner la broche haute fréquence pendant env. 2 minutes sans dépasser 50 % de la vitesse de rotation maximale admissible.
- ➞ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes sans dépasser 80 % de la vitesse de rotation maximale admissible.

La broche haute fréquence est désormais prête à l'emploi.

9.2 Mise en marche quotidienne

Procéder de la façon suivante pour préchauffer et préserver le graissage du palier :

- ➔ Utiliser la broche haute fréquence lorsque l'outil est serré (sans usinage).
 - ↳ Environ 2 minutes.
 - ↳ À 50 % maximum de la vitesse de rotation maximale admissible.
(Voir le chapitre Mise en service [▶ 37])

La broche haute fréquence atteint ainsi sa température de service.

9.3 Signalement de l'arrêt


Utiliser la possibilité offerte par le convertisseur de fréquence de signalement de l'arrêt de l'arbre et de transmission à la commande de la machine pour évaluation.

9.4 Mise en service après l'entreposage

- ➔ Avant de mettre la broche haute fréquence en service, attendre que sa température s'adapte à celle du lieu d'utilisation par rapport au lieu d'entreposage.
 - ↳ La différence de température de la broche haute fréquence au point d'utilisation ne doit pas être supérieure à 10 °C.
- ➔ Effectuer toutes les opérations décrites au chapitre «Entretien [▶ 44]».
- ➔ Faire tourner la broche haute fréquence à 50 % maximum de la vitesse de rotation admissible pendant env. 5 minutes.
 - ↳ Voir le chapitre Mise en service [▶ 37]
- ➔ Faire tourner la broche haute fréquence pendant encore env. 2 minutes à 80 % maximum de la vitesse de rotation admissible.


Le graissage des paliers est ainsi préchauffé et ménagé.

10

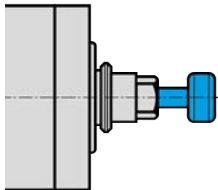

Exemple d'illustration : Insérer la tige

10.1

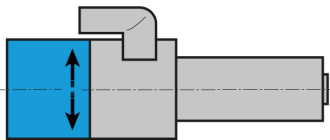

Exemple d'illustration : indication du sens de rotation

Changement d'outil

ATTENTION : Risque d'entraînement généré par l'arbre en rotation.

Si l'arbre tourne encore, les doigts et la main risquent d'être happés et écrasés.

- ▶ L'arbre doit être immobile pour le changement d'outil.

Remarque : Assurer le fonctionnement.

- ▶ Ne jamais utiliser la broche haute fréquence sans une queue d'outil bien serrée.

Une queue d'outil mal serrée peut :

- Endommager le système de serrage en raison des forces centrifuges.
- Dérégler le système de serrage.
- Interagir sur la qualité d'équilibrage de la broche haute fréquence.
- Endommager l'entreposage.

Marche à droite et marche à gauche

Le système de serrage de la broche haute fréquence est prévu pour la marche à droite et la marche à gauche.

- ➡ N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ➡ N'utiliser que des porte-outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.
- ➡ Régler le sens de rotation de la broche HF sur le CF conformément au sens de rotation de l'outil/du porte-outil inséré.

10.2



Changement de cône hydraulique

DANGER : Projection de pièces.

Le nettoyage du cône peut engendrer une pression dans le cône à tige creuse (HSK) lors du changement du cône d'outil. Cette pression expulse le cône à tige creuse en cas de libération subite.

- ▶ Utiliser exclusivement un cône d'outil présentant un alésage traversant centré.
- ▶ Arrêter impérativement le nettoyage du cône lorsque le cône à tige creuse se trouve à environ 1 - 2 mm de l'installation de surfaçage.


Conseil : Garantir la qualité de concentricité.

- ▶ La pince de serrage, l'écrou de serrage, l'installation de surfaçage, l'arbre, le cône d'outil et le logement d'outil doivent toujours être propres.
- ▶ Vérifier le logement du cône d'outil.

Celui-ci doit être intacte et propre lors du changement dans la broche haute fréquence.

- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ➔ Enclencher le système hydraulique pour le « vérin en avant ».
- ➔ Retirer l'outil.
- ➔ Nettoyer le cône intérieur du logement d'outil et le cône intérieur de l'arbre avec le cône de nettoyage en feutre.
- ➔ Mettre l'outil en place.
 - ↗ Glisser l'outil contre la surface de contact du cône de serrage.
- ➔ Enclencher le système hydraulique pour le « vérin en arrière ».
- ➔ Observer une pause d'1 à -2 secondes après le changement d'outil.
- ➔ Démarrer la broche haute fréquence.

10.2.1

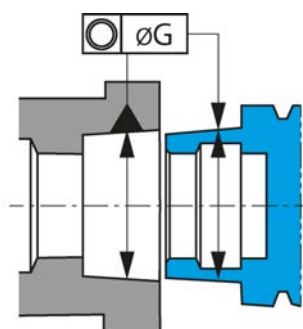

Tolérance de coaxialité

Dispositif de serrage d'outil HSK automatique

Nous recommandons les valeurs suivantes :

- ➔ Tolérance de coaxialité lors du changement de l'outil.
 - ↗ Coaxialité (ØG) : 0,7 mm
- ➔ Force d'appui sur le cône de serrage.
 - ↗ Maximum : 140 N

10.3 Organigramme

10.3.1 Organigramme hydraulique

Message d'arrêt de la broche haute fréquence par la commande machine.
 (Vitesse de rotation = 0 pour la broche haute fréquence avec un disque fixe)
 (Fréquence = 0 et retard d'au moins 2-3 secondes pour la broche haute fréquence sans disque fixe)

Attention
 Pas de changement d'outil lorsque l'arbre tourne.
 Changement d'outil sur la broche HF.

Attention
 Pas de rotation sans outil serré.
 Signal outil serré

	Raccord N°	Fluide		Air comprimé	
		marche	arrêt	marche	arrêt
Laisser toujours l'air d'arrêt enclenché. même lors du changement d'outil. Cela évite la pénétration de salissures ou d'humidité dans la broche haute fréquence.	3			✓	
Arrosage interne arrêt.	11		✓		
Nettoyage du cône marche.	4			✓	
Système hydraulique de changement d'outil. Vérin avant	7	✓			
Effectuer un changement d'outil.	---				
Nettoyage du cône arrêt. Arrêter si la surface de contact du cône d'outil est à 2 mm de la surface de contact de l'arbre.	4				✓
Système hydraulique de changement d'outil. Vérin arrière	8	✓			
Arrosage interne marche.	11	✓			

La broche haute fréquence est prête à l'emploi.

10.3.2 Organigramme électrique

Cône d'outil	Système hydraulique	Serré	Desserré	Éjecté
pas en place	Oui	Pas de signal = 0	Signal= 1	Pas de signal = 0
en place	Oui	Signal= 1	Pas de signal = 0	Pas de signal = 0
pas serré	Oui	Pas de signal = 0	Pas de signal = 0	Signal= 1

10.3.3 Signaux

Entrées	Description	Signal	Action
Signal desserré	Vérin arrière. Système de serrage desserré. Pas de cône d'outil inséré dans la réception d'outil de la broche haute fréquence.	= 0	Broche haute fréquence ne pas mettre en marche
Signal serré	Vérin arrière. Système de serrage serré avec un outil . Cône d'outil inséré dans la réception d'outil de la broche haute fréquence.	= 1	Mettre la broche haute fréquence en marche si signal = 1
Signal éjecté	Le vérin est déployé. Système de serrage desserré. Cône d'outil inséré dans la réception d'outil de la broche haute fréquence. Le cône d'outil n'est pas serré.	= 0	Broche haute fréquence ne pas mettre en marche



Remarque : Assurer le fonctionnement.

Le signal « desserré » indique à l'utilisateur l'état prêt de la broche haute fréquence afin d'assurer la sécurité en cours de fonctionnement.

L'état « desserré » n'est :

- pas un état de fonctionnement autorisé
- autorisé que pour le transport et le stockage

Toute course à vide réduit la durée de vie de la broche haute fréquence.

11

Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC



DANGER : Projection de pièces.

Si le sens de rotation est incorrect, la charge peut endommager l'outil. Le morceau cassé est projeté par les forces centrifuges.

- ▶ N'utiliser que des outils dont le sens de rotation est adapté à la broche haute fréquence.



DANGER : Projection de pièces.

Une mauvaise vitesse de rotation peut entraîner la destruction de la broche haute fréquence ou de l'outil et la projection de fragments de ceux-ci.

- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale pour l'outil sélectionné.
- ▶ Respecter la vitesse de rotation maximale de la broche haute fréquence.
- ▶ La vitesse de rotation maximale admissible de la broche haute fréquence pour la mise en service/l'usinage est toujours la **plus basse** vitesse de rotation indiquée.

Remarque : Outil inapproprié.

Les outils qui ne possèdent pas d'alésage interne ne conviennent pas à l'alimentation interne en liquide de refroidissement !

- ▶ Arrêter impérativement l'alimentation interne en liquide de refroidissement si des outils sans alésage intérieur sont utilisés pour des raisons de fabrication.

Dans le cas contraire, la broche HF peut être endommagée ou détruite.

- ➔ N'utiliser que des outils techniquement irréprochables.
- ➔ N'utiliser que des outils dont le diamètre de la queue est adapté au diamètre intérieur de la pince de serrage. Ne pas utiliser par exemple de queues d'un diamètre de 3 mm dans des pinces de serrages prévues pour 1/8" (= 3,175 mm).
 - ↳ Voir également le chapitre Spécifications techniques [▶ 18]
- ➔ N'utiliser que des queues d'outil d'une tolérance de diamètre de h6.
- ➔ Ne pas utiliser de queues d'outil avec surface de serrage (par ex. Weldon).
- ➔ Utiliser exclusivement un outil équilibré.
 - ↳ DIN ISO 1940, classe de qualité 2,5.

12

Entretien

L'entretien de la broche doit être effectué par un personnel qualifié.

La broche haute fréquence doit être à l'arrêt avant chaque travail d'entretien.

- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ➔ Avant d'exécuter un travail, relire attentivement le chapitre correspondant dans le manuel.
- ➔ Observer le manuel de la machine dans laquelle la broche haute fréquence est installée.
- ➔ Observer toutes les indications et consignes de sécurité.

12.1

Roulement à billes



Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.


Les roulements de la broche HF sont graissés à vie. Ils ne nécessitent donc pas d'entretien.

- ▶ Ne pas lubrifier les roulements à billes.
- ▶ Ne pas introduire de graisses, d'huiles ni de nettoyeurs dans les orifices de la broche haute fréquence.

12.2

Nettoyage quotidien

Pour un fonctionnement précis et sûr de la broche HF, toutes les surfaces de contact de la broche HF, du logement de la broche HF, du logement d'outil et du porte-outil doivent être propres.

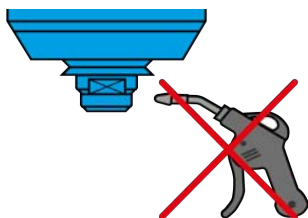

Remarque : Réduction de la durée de vie due à des corps étrangers.

- ▶ Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer la broche haute fréquence.
- ▶ Ne pas utiliser d'ultrason pour nettoyer la broche haute fréquence.
- ▶ Ne pas utiliser de jet à vapeur pour nettoyer la broche haute fréquence.

Des impuretés pourraient pénétrer dans les paliers.

12.2.1

Avant le début des travaux

- ➔ Vérifier que toutes les surfaces sont propres et exemptes de poussière, de graisse, de liquide de refroidissement, de résidus d'usinage et de particules métalliques.
- ➔ Vérifier l'absence d'endommagements sur la broche HF.
- ➔ Si la broche haute fréquence est équipée d'air d'arrêt, toujours enclencher celui-ci lors du nettoyage.
- ➔ N'utiliser pour le nettoyage qu'un chiffon propre et doux ou un pinceau propre et doux.

Si la broche haute fréquence est équipée d'un nettoyage de cône :

- ➔ Après avoir nettoyé, enclencher le nettoyage du cône pendant 2 à 3 secondes.

Des éventuelles impuretés encore adhérentes seront éjectées hors de l'arbre par l'air de nettoyage du cône.

12.2.2 À chaque changement d'outil

- ➔ Veiller à ce que le support de réception d'outil et la queue d'outil soient propres.
- ➔ Retirer tous les éventuels dépôts de salissures.

12.2.3 À chaque changement de matériel de serrage

- ➔ Nettoyer le cône intérieur de l'arbre de la broche haute fréquence. Le cône intérieur doit être débarrassé des copeaux et des salissures.
- ➔ Nettoyer le cône d'outil.
- ➔ Après le nettoyage, appliquer un fin film de graisse sur le cône de la pince de serrage.
- ➔ Utiliser uniquement la graisse pour pince contenue dans le kit d'entretien.

Ceci améliore le glissement et accroît la force de serrage de la pince de serrage.

12.3 En cas d'entreposage

Si la broche haute fréquence n'est pas utilisée pendant une durée prolongée :

- ➔ Nettoyer avant l'entreposage et la mise en service uniquement le canal de refroidissement à l'air comprimé.
- ➔ Éliminer tous résidus de lubrifiant froid.
- ➔ Fermer les raccords hydrauliques.
- ➔ Entreposer la broche haute fréquence à l'horizontale.
- ➔ Entreposer la broche haute fréquence de façon à la protéger contre l'humidité, la poussière et les autres impacts du milieu extérieur.
- ➔ Observer les conditions d'entreposage suivantes.

Température du lieu d'entreposage	+10 °C ... + 45° C
Humidité relative de l'air	< 50 %

12.4 Entretien mensuel

- ➔ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main toutes les 4 semaines.

12.5 En cas d'entreposage prolongé

- ➔ Tourner l'arbre de la broche haute fréquence au moins 10 fois à la main tous les 3 mois.
- ➔ Mettre la broche haute fréquence en service avec un outil en place pendant environ 10 minutes.
- ➔ La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 20 % de la vitesse de rotation max. admissible de la broche haute fréquence. (Voir le chapitre Mise en service [▶ 37])

12.6 Durée d'entreposage maximale

La durée d'entreposage maximale est de 2 ans.

- ➔ Observer impérativement toutes les indications figurant dans le chapitre « En cas d'entreposage prolongé [▶ 45] ». Ceci est indispensable pour maintenir la broche HF en ordre de marche.

13

Démontage

Procéder comme suit pour le démontage de la broche haute fréquence :

- ➔ Couper complètement l'alimentation en énergie (courant).
- ➔ Couper entièrement l'arrivée des fluides (air et liquides).
- ➔ Déconnecter complètement le système hydraulique.
- ➔ S'assurer que l'arbre de la broche haute fréquence est totalement à l'arrêt.
- ➔ Enlever tous les raccordements de la broche haute fréquence.
- ➔ Vider le canal de refroidissement de la broche haute fréquence.
- ➔ Démontez la broche haute fréquence de la machine.

13.1



Élimination et protection de l'environnement

Plus de 90 % des matériaux utilisés dans la broche haute fréquence sont réutilisables (aluminium, acier inoxydable, acier, cuivre, etc.)

La broche haute fréquence ne doit pas être éliminée avec les déchets domestiques.

- ➔ Retirer tous les matériaux non réutilisables.
- ➔ Mettre la broche haute fréquence au rebut dans une installation de traitement homologuée.
- ➔ Observer toutes les réglementations des autorités administratives compétentes.
- ➔ Ne jeter aucun liquide de refroidissement dans les eaux usées.
- ➔ Ne jeter aucune huile dans les eaux usées.
- ➔ Éliminer l'huile hydraulique en respect des réglementations en vigueur.
- ➔ Éliminer les liquides en respect des réglementations en vigueur.

Si un démontage de la broche haute fréquence est impossible, l'envoyer à la société **Nakanishi Jaeger GmbH**. La société **Nakanishi Jaeger GmbH** ne prend en charge ni les frais d'expédition ni les taxes de recyclage.

14**Entretien et réparation****DANGER : Choc électrique.**

Un choc électrique peut causer des brûlures graves et des blessures mortelles.

Exclure les dangers liés à l'énergie électrique (voir les détails par ex. dans les réglementations VDE et de la société de fourniture d'électricité).

- ▶ Couper l'alimentation de la broche haute fréquence avant de commencer le travail.

**Remarque : Endommagement causé par décharge électrostatique.**

Ne pas toucher les composants craignant l'électricité statique de la broche haute fréquence.

14.1**Partenaires**

Seuls les partenaires homologués sont habilités à ouvrir et à réparer la broche. Le non-respect entraîne l'annulation de toute garantie et droit à réparation de dommage.

- ➔ Se référer à la liste des partenaires sur le site suivant.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/en/contact/service-partners>

14.2

La broche haute fréquence ne tourne pas

Dysfonctionnements

La liste ci-après permet d'examiner et d'éliminer rapidement les défauts.

Cause	suppression du défaut
Absence d'alimentation électrique	<input type="checkbox"/> Contrôler le convertisseur de fréquence (CF). <input type="checkbox"/> Contrôler la machine. <input type="checkbox"/> Vérifier tous les branchements électriques. <input type="checkbox"/> Vérifier tous les conducteurs dans le câble du moteur. <input type="checkbox"/> Actionner le bouton de démarrage/remise à zéro.
Enclenchement de la sécurité thermique	<input type="checkbox"/> Attendre que la broche haute fréquence ait refroidi. <input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du CF. Si aucun message ne s'affiche, démarrer le CF. (Voir également « La broche chauffe [► 48] »)
Le CF s'est éteint	<input type="checkbox"/> Vérifier les messages d'erreur dans le manuel du CF.
Changement d'outil déclenché	<input type="checkbox"/> Arrêter le système hydraulique pendant le changement d'outil.

La broche haute fréquence chauffe

Cause	suppression du défaut
Le refroidissement est insuffisant	<input type="checkbox"/> Contrôler la puissance du système de refroidissement. <input type="checkbox"/> Contrôler le niveau d'eau du système de refroidissement. <input type="checkbox"/> Vérifier les raccordements et les flexibles de refroidissement. <input type="checkbox"/> Contrôler le circuit de refroidissement. <input type="checkbox"/> Contrôler les messages d'erreur du système de refroidissement.
Absence de phase	<input type="checkbox"/> Vérifier l'absence de rupture de tous les conducteurs dans le câble du moteur.
Usinage trop fort	<input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de la broche haute fréquence. <input type="checkbox"/> Contrôler le sens de rotation de l'outil. <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.
CF mal réglé	<input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche-HF aux valeurs réglées sur le CF.

La broche haute fréquence fait du bruit

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [► 43] »). <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.
La broche HF n'est pas serrée de façon circulaire ou est de travers	<input type="checkbox"/> Utiliser uniquement les supports de broche compris dans les accessoires d'origine ou des supports de broche fabriqués en respect des tolérances indiquées par la société Nakanishi Jaeger GmbH .
Palier endommagé	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société Nakanishi Jaeger GmbH .

Pas de changement d'outil automatique

Cause	suppression du défaut
Contamination	<input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [► 39] » et « Entretien [► 44] »).
La pince de serrage ne s'ouvre pas	<input type="checkbox"/> Contrôler le raccordement électrique du cylindre. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [► 39] » et « Entretien [► 44] »).
Purge d'air absente	<input type="checkbox"/> Contrôler si les deux raccords du vérin à double action sont branchés. <input type="checkbox"/> Vérifier si le vérin aspire de l'air.

Le capteur ne transmet aucun signal

Cause	suppression du défaut
Pas de connexion au capteur	<input type="checkbox"/> Vérifier les câbles et les raccordements
Mauvaise position de l'outil	<input type="checkbox"/> Vérifier si l'outil est correctement serré.
Mauvaise position du renforcement d'outil	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société Nakanishi Jaeger GmbH .

**La broche haute fréquence
vibre/oscille**

Cause	suppression du défaut
Outil inadapté	<input type="checkbox"/> Utiliser exclusivement des outils équilibrés. (Voir également le chapitre « Outils pour l'usinage à grande vitesse HSC [► 43] »). <input type="checkbox"/> Vérifier si l'outil est adapté à l'application. <input type="checkbox"/> Vérifier l'état de l'outil. <input type="checkbox"/> Remplacer l'outil s'il est endommagé.
Contamination	<input type="checkbox"/> Éliminer toutes les impuretés entre le cône d'outil et l'arbre de la broche haute fréquence. (Observer toutes les indications des chapitres « Changement d'outil [► 39] » et « Entretien [► 44] »).
CF mal réglé	<input type="checkbox"/> Comparer les valeurs de la broche HF aux valeurs réglées sur le CF.
Usinage trop fort	<input type="checkbox"/> Réduire l'intensité de charge de l'usinage.
Vis de fixation desserrées	<input type="checkbox"/> Bien serrer les vis.
Broche haute fréquence endommagée	<input type="checkbox"/> Contacter le service après-vente de la société Nakanishi Jaeger GmbH .

Si la panne n'est pas éliminée après avoir contrôlé tous les points, contacter le partenaire compétent.

- ➔ Demander le bordereau de réparation au partenaire.
- ➔ Vérifier le manuel de la machine.
- ➔ Contacter le fabricant de la machine.

15 Déclaration de montage

Observer les consignes de sécurité figurant dans la documentation produit fournie.

Au sens de la directive européenne Machines

Nakanishi Jaeger GmbH

SF-Elektromaschinenbau

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tél. +49 (0) 60029123 -0

déclare par la présente que le produit suivant,

Produit	Broche haute fréquence
Type	F100-H636.201 K0,5RW2V
N° de série	Voir la dernière page du manuel

est conforme aux exigences de base de la directive Machines 2006/42/CE dans la mesure où le contenu livré le permet.

Paragraphe de la directive Machines appliqués : 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.8, 1.5.9, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Dans sa version de série, la machine incomplète est par ailleurs conforme à la totalité des dispositions des directives :

Normes harmonisées appliquées	DIN EN ISO 12100 Sécurité des machines
-------------------------------	---

La machine incomplète ne doit être mise en service qu'après qu'il a été constaté que la machine destinée à recevoir la machine incomplète est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE et, le cas échéant, aux autres directives applicables.

Nous, la société Nakanishi Jaeger GmbH, nous engageons à communiquer sur demande les documents spéciaux relatifs à la machine incomplète aux organismes de chaque pays.

Les documents techniques spéciaux correspondant à la machine selon l'annexe VII partie B ont été établis.

Personne mandatée pour compiler les documents selon l'annexe VII, partie B :

Nakanishi Jaeger GmbH

Ober-Mörlen, le 01.09.2023



Nakanishi Jaeger YouTube Channel

Scanner ce code QR avec un scanner de codes QR de votre choix.



Nakanishi Jaeger GmbH

 
Siemensstraße 8
61239 Ober-Mörlen
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0

✉ sales@nakanishi-jaeger.com

www.nakanishi-jaeger.com

Numéro de série



Type **F100-H636.201 K0,5RW2V**

Numéro de article **10406066-01**

Version 00 Date 01.09.2023

Language FR

