


## **Chopper 2300-40 K S5A**

**Husillo de alta frecuencia**

**Cambio neumático del cono**

## Identificación del husillo de alta frecuencia

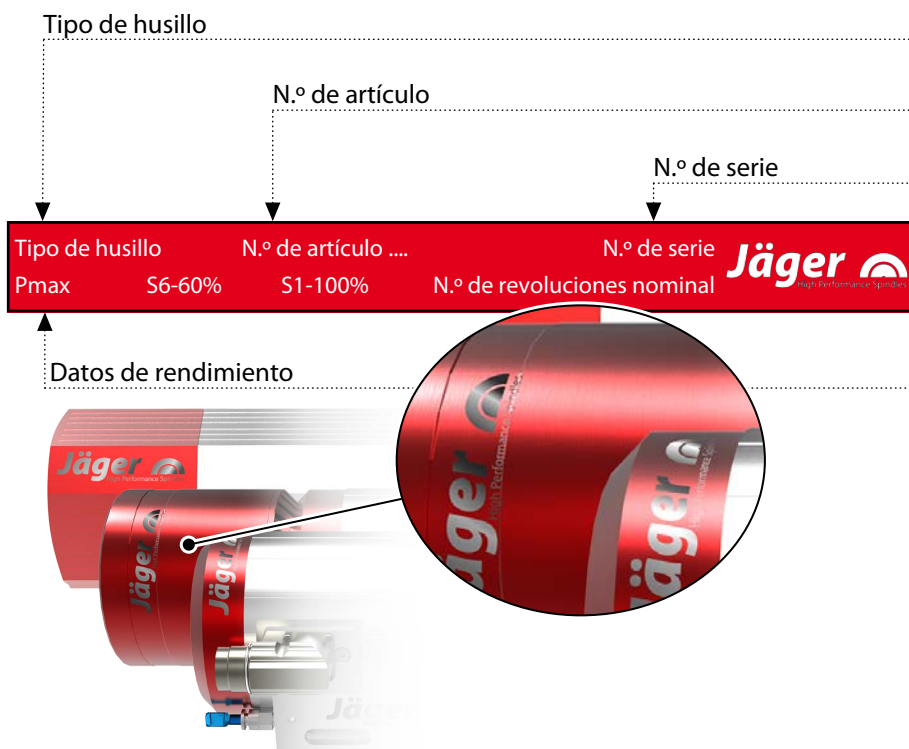

Puesto que nuestros husillos de alta frecuencia se desarrollan siempre con la tecnología más reciente, nos reservamos el derecho a introducir modificaciones o divergencias técnicas respecto a la variante descrita en el manual de instrucciones.

Los textos de este manual han sido redactados minuciosamente. Sin embargo, la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH** no asume ninguna responsabilidad jurídica ni de otro tipo por los datos que eventualmente sean incorrectos y sus consecuencias.



La traducción o reproducción, incluso parcial, no está permitida sin autorización expresa por escrito de la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

## Índice:

Traducción del manual de instrucciones original

|          |   |           |           |  |           |
|----------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Información previa</b>                                   | <b>5</b>  | 8.1       | Instalar el husillo de alta frecuencia.....                    | 23        |
| 1.1      | Propósito de este manual.....                               | 5         | 8.2       | Diámetro del tubo de alimentación del medio .....              | 24        |
| 1.2      | Explicación de los símbolos.....                            | 5         | 8.3       | Agua refrigerante .....  | 24        |
| <b>2</b> | <b>Transporte y embalaje</b>                                | <b>6</b>  | 8.3.1     | Calidad del agua refrigerante.....                             | 24        |
| 2.1      | Volumen de suministro del husillo de alta frecuencia .....  | 6         | 8.3.2     | Ajustar la refrigeración.....                                  | 24        |
| 2.1.1    | Accesorios opcionales.....                                  | 6         | 8.4       | Aire comprimido.....   | 25        |
| 2.1.2    | Documentación suministrada.....                             | 6         | 8.4.1     | Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) .....                   | 25        |
| 2.2      | Embalaje del husillo de alta frecuencia .....               | 6         | 8.4.2     | Ajustar el aire de sellado .....                               | 25        |
| <b>3</b> | <b>Uso previsto</b>   | <b>7</b>  | 8.4.3     | Valor de ajuste .....  | 26        |
| 3.1      | Tipos de mecanizado permitidos .....                        | 7         | <b>9</b>  | <b>Puesta en funcionamiento</b>                                | <b>26</b> |
| 3.2      | Materiales permitidos .....                                 | 7         | 9.1       | Esquema de rodaje .....  | 26        |
| <b>4</b> | <b>Indicaciones de seguridad</b>                            | <b>8</b>  | 9.2       | Arranque diario .....  | 27        |
| 4.1      | Trabajar de modo seguro .....                               | 9         | 9.3       | Mensaje de parada.....   | 27        |
| 4.2      | Detener el husillo de alta frecuencia.....                  | 10        | 9.4       | Puesta en funcionamiento tras almacenamiento..                 | 27        |
| 4.3      | Instalación y mantenimiento .....                           | 10        | <b>10</b> | <b>Cambio de herramienta</b>                                   | <b>28</b> |
| 4.4      | Modificación y reparación.....                              | 10        | 10.1      | Marcha a derecha y a izquierda.....                            | 28        |
| 4.5      | Modos de funcionamiento no permitidos .....                 | 10        | 10.2      | Cambio neumático del cono .....                                | 28        |
| <b>5</b> | <b>Descripción técnica</b>                                  | <b>11</b> | 10.2.1    | Cambio de herramienta .....                                    | 29        |
| 5.1      | Conexiones del husillo de alta frecuencia.....              | 11        | 10.2.2    | Pares de apriete máximos.....                                  | 30        |
| 5.2      | Conexión eléctrica.....                                     | 12        | 10.3      | Estación de cambio de herramienta (accesorios opcionales)..... | 30        |
| 5.3      | Refrigeración .....   | 12        | 10.3.1    | Cambio neumático del cono .....                                | 30        |
| 5.4      | Aire de sellado .....                                       | 13        | 10.3.2    | Instalar la estación de cambio.....                            | 30        |
| 5.5      | Limpieza del cono .....                                     | 13        | 10.3.3    | Mantenimiento.....   | 30        |
| 5.6      | Cambio de herramienta neumático .....                       | 13        | <b>11</b> | <b>Herramientas para el mecanizado de alta velocidad</b>       | <b>31</b> |
| 5.7      | Purga de aire del cilindro.....                             | 13        | <b>12</b> | <b>Mantenimiento</b>   | <b>32</b> |
| <b>6</b> | <b>Datos técnicos</b>                                       | <b>14</b> | 12.1      | Rodamientos de bolas .....                                     | 32        |
| 6.1      | Dimensiones.....  | 15        | 12.2      | Limpieza diaria .....  | 32        |
| 6.2      | Hoja de datos técnicos (KL3514, motor AC) .....             | 16        | 12.2.1    | Antes de empezar a trabajar.....                               | 32        |
| 6.2.1    | Diagrama de rendimiento .....                               | 17        | 12.2.2    | En cada cambio de herramienta .....                            | 32        |
| 6.3      | Esquema de conexiones .....                                 | 18        | 12.2.3    | En cada cambio del dispositivo de sujeción .....               | 33        |
| 6.4      | Protección del motor PTC 130 °C.....                        | 20        | 12.3      | Almacenamiento .....   | 33        |
| 6.5      | Supervisión del cono de la herramienta .....                | 20        | 12.4      | Mantenimiento mensual .....                                    | 33        |
| 6.6      | Transmisor de revoluciones (magnetorresistor digital) ..... | 21        | 12.5      | Almacenamiento prolongado .....                                | 33        |
| 6.7      | Protección ESD .....  | 21        | 12.6      | Tiempo máximo de almacenamiento.....                           | 33        |
| 6.8      | Emisiones de ruido aéreo .....                              | 22        | <b>13</b> | <b>Desmontaje</b>  | <b>34</b> |
| <b>7</b> | <b>Lugar de funcionamiento</b>                              | <b>22</b> | 13.1      | Eliminación de desechos y protección del medio ambiente .....  | 34        |
| <b>8</b> | <b>Instalación</b>  | <b>23</b> |           |  |           |

## Índice:

Traducción del manual de instrucciones original

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>14</b> | <b>Servicio posventa y reparaciones</b> | <b>35</b> |
| 14.1      | Red de servicio posventa .....          | 35        |
| 14.2      | Fallos de funcionamiento.....           | 36        |
| <b>15</b> | <b>Declaración de incorporación</b>     | <b>39</b> |

## 1 Información previa

El husillo de alta frecuencia es una valiosa herramienta de precisión para el mecanizado de alta velocidad.

### 1.1 Propósito de este manual

El presente manual es un componente importante del husillo de alta frecuencia.

- ➔ Conservar este manual con cuidado.
- ➔ Poner el manual de instrucciones a disposición de todo el personal encargado del husillo de alta frecuencia.
- ➔ Leer toda la documentación suministrada.
- ➔ Antes de ejecutar un trabajo, leer detenidamente el capítulo correspondiente a dicho trabajo en el manual de instrucciones.

### 1.2 Explicación de los símbolos

Para poder asignar la información rápidamente, en este manual se utilizan símbolos y marcas de texto como ayuda visual.

Las indicaciones se caracterizan por una palabra clave y un marco de color:



#### PELIGRO

##### ¡Situación peligrosa!

Causa lesiones graves o incluso la muerte.

- ▶ Medida para evitar el peligro.



#### ADVERTENCIA

##### ¡Situación peligrosa!

Puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

- ▶ Medida para evitar el peligro.



#### ATENCIÓN

##### ¡Situación peligrosa!

Puede causar lesiones leves o medias.

- ▶ Medida para evitar el peligro.



#### Aviso

Puede causar daños materiales. Este símbolo no advierte de daños personales

#### Consejo

Un consejo indica información útil para el usuario.

## 2 Transporte y embalaje

Evitar sacudidas y golpes fuertes durante el transporte, puesto que pueden dañar los cojinetes del husillo de alta frecuencia.

- ➔ Cualquier daño reduce la precisión del husillo de alta frecuencia.
- ➔ Cualquier daño limita la vida útil del husillo de alta frecuencia.
- ➔ Cualquier daño reduce la vida útil del husillo de alta frecuencia.

### 2.1 Volumen de suministro del husillo de alta frecuencia

El volumen de suministro del husillo de alta frecuencia incluye los siguientes componentes:

- Husillo de alta frecuencia
- Embalaje de transporte
- ➔ En el momento de su recepción, compruebe que la entrega del husillo de alta frecuencia esté completa.

#### 2.1.1 Accesorios opcionales

Disponible previa demanda:

- Convertidor de frecuencia
- Refrigerador
- Pinza portapieza
- Tuerca de apriete
- Cono para herramienta
- Cono de limpieza de fieltro
- Grasa para pinzas
- Otros accesorios previa demanda.

Únicamente los accesorios autorizados han sido probados en cuanto a seguridad operacional y funcionamiento.

- ➔ El uso de otros accesorios puede provocar la pérdida de todo derecho a indemnización y garantía.

#### 2.1.2 Documentación suministrada

Los siguientes documentos se incluyen en el volumen de suministro del husillo de alta frecuencia:

- Manual de instrucciones
- La declaración de incorporación forma parte del manual de instrucciones.
- Protocolo de ensayo
- ➔ En el momento de la entrega comprobar que la documentación suministrada está completa. Si es necesario, solicitar una nueva copia.

## 2.2 Embalaje del husillo de alta frecuencia



Todos los materiales del embalaje de transporte pueden ser reciclados en una instalación de eliminación de residuos.

### 3 **Uso previsto**

Conforme a la Directiva de Máquinas, el husillo de alta frecuencia es una «máquina incompleta» y no puede cumplir ninguna función por sí mismo. El husillo de alta frecuencia solo puede hacerse funcionar junto con una máquina herramienta y un convertidor de frecuencia.

#### 3.1 **Tipos de mecanizado permitidos**

El husillo de alta frecuencia ha sido desarrollado únicamente para los siguientes tipos de mecanizado.

- Fresado
- Taladrado
- Grabado
- Rectificado

➔ Si se requieren otros tipos de mecanizado, contactar con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

#### 3.2 **Materiales permitidos**

El husillo de alta frecuencia ha sido desarrollado para los siguientes materiales.

- Metales (aleaciones, fundición, etc.)
- Materiales sinterizados
- Plásticos
- Madera
- Grafito
- Piedra (mármol, etc.)
- Papel y cartón
- Placas de circuito impreso
- Vidrio y cerámica

➔ Si se requieren otros materiales, contactar con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

4

### Indicaciones de seguridad

El husillo de alta frecuencia ha sido construido conforme a las normas técnicas generalmente reconocidas y es seguro para el funcionamiento.

Sin embargo, el husillo de alta frecuencia puede conllevar riesgos cuando:

- El montaje lo realiza personal no cualificado.
- Se utiliza de modo inapropiado.
- Se utiliza para un uso no conforme a lo previsto.

El montaje, puesta en funcionamiento y mantenimiento del husillo de alta frecuencia deben ser realizados únicamente por personal especializado.

**Definición:** Se considera personal especializado a aquellas personas familiarizadas con la instalación, montaje, puesta en funcionamiento y operación del producto que disponen de las cualificaciones necesarias para desarrollar su actividad. La responsabilidad, formación y supervisión del personal deben estar reguladas con precisión por la empresa explotadora.



#### PELIGRO: A causa de explosión.

Los husillos de alta frecuencia no están autorizados para el uso en espacios con riesgo de explosión. El uso en tales espacios puede provocar explosiones.

- ▶ No utilizar el husillo de alta frecuencia en entornos potencialmente explosivos.



#### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

El husillo de alta frecuencia funciona con un elevado número de revoluciones y por ello puede ser proyectado.

- ▶ Utilizar el husillo de alta frecuencia únicamente cuando esté montado de forma fija en la máquina o instalación.



#### Aviso: Respetar los valores límite.

- ▶ Observar los valores límite especificados en los datos técnicos.



#### Aviso: Tener en consideración la máquina.

- ▶ Observar el manual de instrucciones de la máquina en la que se ha montado el husillo de alta frecuencia.
- ▶ Tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad del fabricante de las máquinas.
- ▶ Asegurarse de que la máquina no conlleve riesgos (p. ej. movimientos incontrolados). Solo después se debe instalar el husillo de alta frecuencia en la máquina.



#### Aviso: No dañar el husillo de alta frecuencia.

- ▶ Cualquier daño reduce la precisión del husillo de alta frecuencia.
- ▶ Cualquier daño limita la vida útil del husillo de alta frecuencia.
- ▶ Cualquier daño reduce la vida útil del husillo de alta frecuencia.



## 4.1

**Trabajar de modo seguro**

Observar todas las indicaciones de seguridad que figuran en el manual de instrucciones, las normas nacionales vigentes sobre prevención de accidentes, así como los reglamentos internos laborales, de explotación y de seguridad de la empresa.

**PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.**

Si una herramienta no está sujeta correctamente será proyectada por la fuerza centrífuga generada durante el mecanizado.

- ▶ Utilizar completamente la profundidad de la pinza portapieza.
- ▶ Sujetar la herramienta con fijación rígida.

**PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.**

En caso de sentido de giro incorrecto el sistema de sujeción se afloja y la herramienta sale proyectada.

- ▶ Respetar obligatoriamente el sentido de giro del husillo de alta frecuencia.

**ADVERTENCIA: Peligro de lesiones a causa de piezas proyectadas.**

El husillo de alta frecuencia funciona a elevados números de revoluciones que provocan la proyección de virutas con elevada energía cinética.

- ▶ En ningún caso deben retirarse los dispositivos de seguridad de la máquina o instalación.
- ▶ Trabajar siempre con gafas de protección.

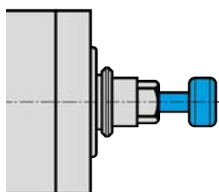


Figura de ejemplo: colocar el vástago

**Aviso: Garantizar el funcionamiento.**

- ▶ No hacer funcionar nunca el husillo de alta frecuencia sin un vástago de herramienta fijado.

**Si el vástago de herramienta no está fijado:**

- El sistema de fijación se daña a causa de la fuerza centrífuga.
- El sistema de fijación se desajusta.
- Se influye en la calidad de equilibrado del husillo de alta frecuencia.
- Se daña el rodamiento.

- ➔ Tomar las medidas de protección contra salpicaduras adecuadas en función del tipo de mecanizado, el material que se debe mecanizar y la herramienta elegida.


↳ Observar el manual de instrucciones de la máquina en la que se ha montado el husillo de alta frecuencia.

- ➔ Preguntar al proveedor de las herramientas las velocidades periféricas máximas de las herramientas utilizadas.

**Las herramientas de corte no son adecuadas para el mecanizado de alta velocidad.**

Si son necesarias por motivos de producción:

- ➔ Utilizar únicamente herramientas equilibradas.
  - ↳ DIN ISO 1940
  - ↳ Nivel de calidad 2,5

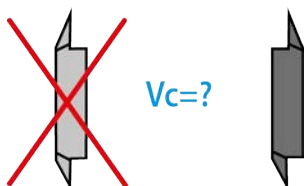



**El diámetro de cuchilla de la herramienta (X) no debe ser mayor que el margen de sujeción máximo (Y).**

- ➔ Sujetar la herramienta siempre con la menor distancia posible.
- ➔ Mantener baja la medida (Z).
- ➔ (Y) Ver el capítulo: Datos técnicos [▶ 14].

## 4.2

### Detener el husillo de alta frecuencia

Para poner fuera de servicio el husillo de alta frecuencia para trabajos de instalación y mantenimiento proceder de la siguiente manera:

- ➔ Desconectar la alimentación de energía (corriente) por completo.
- ➔ Desconectar la alimentación de medios (aire y líquido) por completo.
- ➔ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.

Si el husillo se ha detenido para limpiarlo:

- ➔ Volver a conectar solo el aire de sellado.

#### Consejo: Transmitir los datos al control.

- ▶ Utilizar en el convertidor de frecuencia la opción de detectar el mensaje de parada del eje y enviarlo al control de la máquina para su evaluación.

## 4.3

### Instalación y mantenimiento

- ➔ Llevar a cabo los trabajos de instalación, limpieza y mantenimiento solo después de detener el husillo de alta frecuencia y de que se haya detenido el eje.
- ➔ Instalar todos los dispositivos de seguridad y protección de la máquina inmediatamente después de concluir los trabajos.

## 4.4

### Modificación y reparación

Las modificaciones o cambios de los husillos de alta frecuencia solo están permitidas tras acordarlo previamente con la empresa **Nakanishi Jaeger GmbH**.

Solo los socios de servicio técnico que figuran en el capítulo «Servicio posventa y reparaciones [▶ 35]» pueden abrir y reparar el husillo de alta frecuencia.

Únicamente los accesorios autorizados han sido probados en cuanto a seguridad operacional y funcionamiento.

## 4.5

### Modos de funcionamiento no permitidos


El husillo de alta frecuencia solo es seguro para el funcionamiento cuando se utiliza conforme a lo previsto.

- ➔ Observar las indicaciones de seguridad de todos los capítulos del manual de instrucciones, en caso contrario pueden provocarse riesgos para el personal, el medio ambiente, la máquina o el husillo de alta frecuencia.

La inobservancia de las indicaciones de seguridad puede conllevar la pérdida de todo derecho a indemnización y garantía.

**5 Descripción técnica**

**5.1 Conexiones del husillo de alta frecuencia**

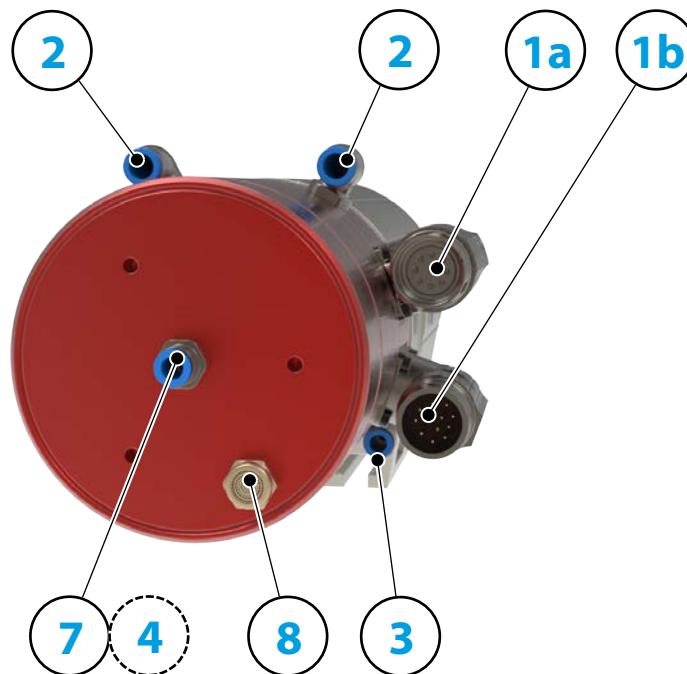

|           |  |        |
|-----------|--|--------|
| <b>1a</b> | Conexión eléctrica para: Fases del motor   |        |
| <b>1b</b> | Conexión eléctrica para: Supervisión del cono de la herramienta                      |        |
| <b>2</b>  | Agua refrigerante  | G 1/8" |
| <b>3</b>  | Aire de sellado  | M5     |
| <b>4</b>  | Limpieza del cono  | G 1/8" |
| <b>7</b>  | Neumática para cambio de herramienta   | G 1/8" |
| <b>8</b>  | Purga de aire del cilindro<br>Amortiguador (¡Solo debe retirarse en caso necesario!) | G 1/8" |

## 5.2

### Conexión eléctrica

El husillo de alta frecuencia solo debe hacerse funcionar con un convertidor de frecuencia (CF).

- ➔ Comprobar si los datos de corriente, tensión y frecuencia del husillo de alta frecuencia coinciden con los datos de salida del CF.
- ➔ Utilizar un cable de alimentación del motor lo más corto posible.
- ➔ Ajustar el número de revoluciones del husillo de alta frecuencia con ayuda del CF.
- ➔ Hallará más información en el manual de instrucciones del CF.

El CF detecta, según la variante, los siguientes estados de funcionamiento del husillo de alta frecuencia:

- El husillo de alta frecuencia gira.
- El husillo de alta frecuencia está demasiado caliente.
- El husillo de alta frecuencia está detenido, etc.

El CF transmite los estados de funcionamiento del husillo de alta frecuencia al control de la máquina.

#### **Aviso: Establecer conexión de cierre rápido SpeedTEC.**

- ▶ En caso de combinación conector del dispositivo SpeedTEC/conector del cable SpeedTEC:
- ▶ Retirar el anillo tórico del conector del dispositivo SpeedTEC.

## 5.3

### Refrigeración

La refrigeración por líquido mantiene el husillo de alta frecuencia a temperatura constante durante el funcionamiento.



#### **Aviso: Prolongación de la vida útil mediante disipación de calor.**

Durante el funcionamiento del husillo de alta frecuencia se genera calor. La temperatura del husillo de alta frecuencia no debe exceder + 45° C, de lo contrario se reduce la vida útil de los cojinetes.

- ▶ Comprobar la temperatura del husillo de alta frecuencia en la carcasa.

#### 5.4

#### Aire de sellado

Para la especificación de la calidad del aire véase el capítulo «Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) [▶ 25]».

El aire de sellado evita que puedan penetrar objetos extraños como virutas y líquidos (p. ej. emulsiones) en el husillo de alta frecuencia.

- ➔ Comprobar que entre la carcasa y las piezas giratorias del husillo de alta frecuencia salga aire.

#### 5.5

#### Limpieza del cono

La limpieza del cono evita que penetren virutas y líquidos en el eje durante el cambio de herramienta y ensucien y dañen el sistema de sujeción.

La limpieza del cono está integrada en la neumática para el cambio de herramienta. Por ello no se requiere ninguna conexión adicional.

#### 5.6

#### Cambio de herramienta neumático

Para la especificación de la calidad del aire véase el capítulo «Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) [▶ 25]».

El cambio de herramienta o del cono para herramienta se realiza de forma neumática.

En el interior del husillo de alta frecuencia se acciona una mecánica que tensa, destensa o expulsa el cono para herramienta o la pinza portapieza.

#### 5.7

#### Purga de aire del cilindro

El cilindro aspira aire al tensar el cono/herramienta. Dicho aire debe estar limpio y seco.

##### **Solo en caso necesario:**

- ➔ Retirar el amortiguador.
- ➔ Montar el racor para mangueras adecuado en el lugar del amortiguador.
- ➔ Montar la manguera correspondiente en el racor.
- ➔ Elegir la longitud de la manguera de modo que su extremo libre sobresalga del racor para mangueras hasta que no pueda aspirarse más suciedad o humedad en la manguera.

6

**Rodamientos**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Rodamiento híbrido de bolas (unidad) | 2                      |
| Engrase de por vida                  | Libre de mantenimiento |

**Valores de rendimiento**  
**Refrigeración por líquido**

|                  | P <sub>máx.</sub> /5s | S6-60% | S1-100% |      |
|------------------|-----------------------|--------|---------|------|
| Potencia nominal | 3,5                   | 2,6    | 2,3     | [kW] |
| Par de giro      | 1,24                  | 0,96   | 0,82    | [Nm] |
| Voltaje          | 200                   | 200    | 200     | [V]  |
| Amperaje         | 14                    | 10     | 9,5     | [A]  |

**Datos del motor**

|   |  |
|---|--|
| Tecnología de motores                       | Accionamiento asincrónico trifásico<br>(sin escobillas y sin sensor) |
| Frecuencia                                  | 667 HZ   |
| Número de polos (par)                       | 1  |
| N.º de revoluciones nominal                 | 40.000 rpm   |
| Valor de aceleración/frenado<br>Por segundo | 10 000 rpm<br>(otros valores bajo consulta)                          |


**Características**

|   |   |
|---|---|
| Transmisor de revoluciones                        | Magnetorresistor (TTL)<br>Número de señal = 6 |
| Protección del motor                              | PTC 130° C                                    |
| Carcasa   | Aluminio                                      |
| Diámetro de la carcasa                            | 100 mm  |
| Ranuras en T                                      | DIN 650-8                                     |
| Portahusillo integrado                            |   |
| Refrigeración                                     | Refrigeración por líquido                     |
| Temperatura ambiente de funcionamiento            | + 10° C ... + 45° C                           |
| Aire de bloqueo                                   |   |
| Tipo de protección<br>(aire de bloqueo conectado) | IP54  |
| Limpieza del cono                                 |   |
| Protección ESD                                    |   |
| Cambio de herramienta                             | Cambio neumático del cono                     |
| Asiento de herramienta                            | WK 19   |
| Supervisión del cono de la herramienta            | Inductivo                                     |
| 1 posición  | Tensado                                       |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Tipo de pinza portapieza         | ER 16 / D 10  |
| Margen de sujeción hasta         | 10 mm (25/64")  |
| Marcha a derecha y a izquierda   |   |
| Conector                         | 9 polos (SpeedTEC)<br>(fases del motor)<br>12 polos<br>(sensores) |
| Peso                             | ~ 7 kg  |
| Marcha concéntrica cono interior | < 2 μ   |
| Juego axial                      | < 2 μ   |

**Accesorios opcionales**

**6.1 Dimensiones**

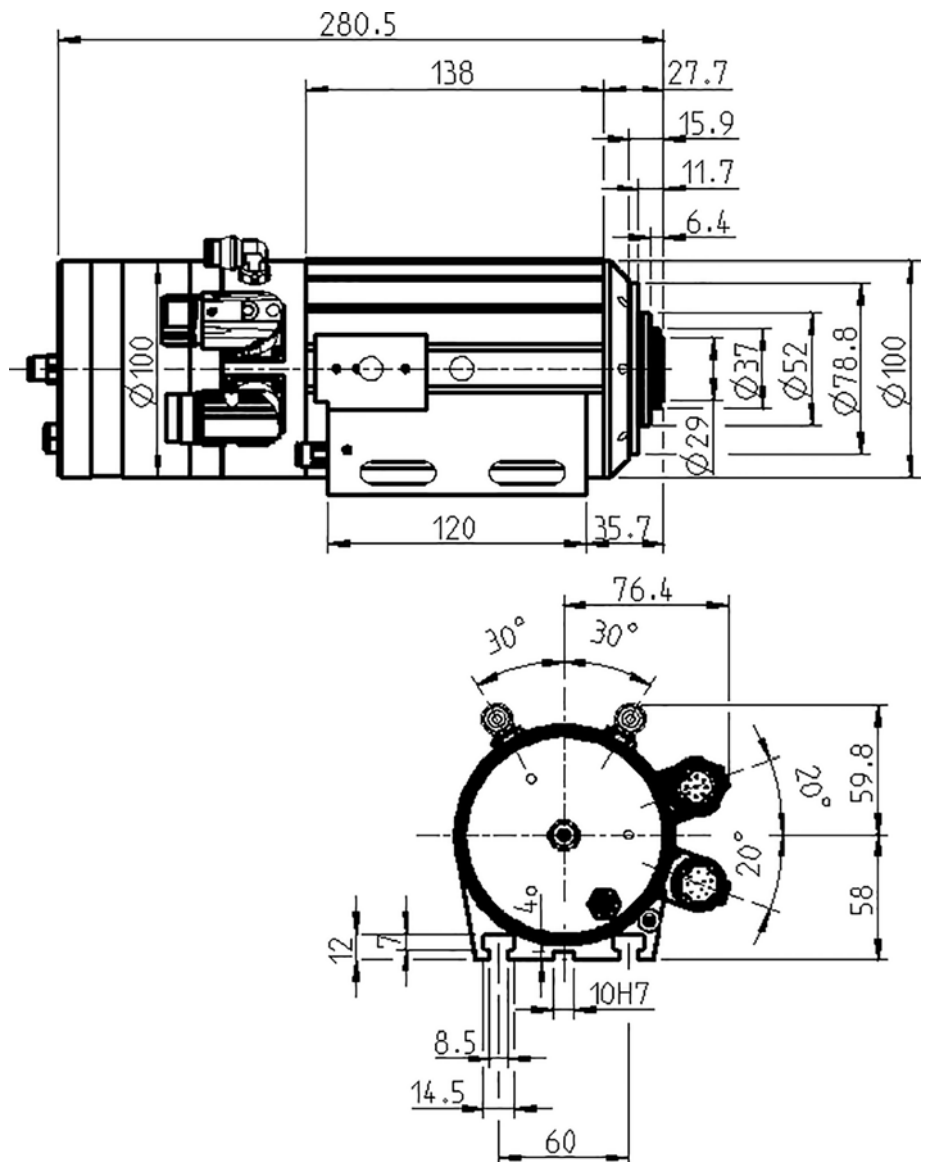

## 6.2

Los rendimientos (S1, S6 y S2) son válidos para corrientes sinusoidales y tensiones sinusoidales.

Los valores de rendimiento de los husillos de alta frecuencia dependen del CF utilizado y pueden diferir de los valores especificados.

## Hoja de datos técnicos (KL3514, motor AC)

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo de motor                  | ACM 70/40/50-2            |
| Potencia de salida             | 2,3 kW                    |
| Número de revoluciones nominal | 40.000 rpm                |
| Refrigeración                  | Refrigeración por líquido |
| Protección del motor           | PTC 130 °C                |
| Resistencia de bobinado        | 0,63 Ω                    |

### Valores medidos: S1-100 %

|                                |       |        |        |        |        |        |        |        |     |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Número de revoluciones nominal | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | rpm |
| N.º de revoluciones            | 4.440 | 9.080  | 14.190 | 18.990 | 24.065 | 28.660 | 33.895 | 38.705 | rpm |
| Frecuencia                     | 83    | 167    | 250    | 333    | 417    | 500    | 583    | 667    | Hz  |
| Potencia de salida             | 0,383 | 0,767  | 1,15   | 1,533  | 1,917  | 2,3    | 2,3    | 2,3    | kW  |
| Par de giro                    | 0,82  | 0,81   | 0,77   | 0,77   | 0,76   | 0,77   | 0,65   | 0,57   | Nm  |
| Voltaje                        | 50    | 75     | 110    | 133    | 167    | 200    | 200    | 200    | V   |
| Amperaje                       | 9,5   | 9,5    | 9,5    | 9,5    | 9,5    | 9,5    | 9,5    | 9,5    |     |
| Cos φ                          | 0,76  | 0,91   | 0,89   | 0,91   | 0,91   | 0,90   | 0,91   | 0,91   |     |

### Valores medidos: S6-60%

|                                |       |        |        |        |        |        |        |        |     |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Número de revoluciones nominal | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | rpm |
| N.º de revoluciones            | 4.310 | 8.964  | 14.040 | 18.910 | 23.900 | 28.915 | 33.695 | 38.645 | rpm |
| Frecuencia                     | 83    | 167    | 250    | 333    | 417    | 500    | 583    | 667    | Hz  |
| Potencia de salida             | 0,433 | 0,867  | 1,3    | 1,733  | 2,167  | 2,6    | 2,6    | 2,6    | kW  |
| Par de giro                    | 0,96  | 0,93   | 0,89   | 0,89   | 0,87   | 0,86   | 0,74   | 0,64   | Nm  |
| Voltaje                        | 50    | 75     | 110    | 133    | 167    | 200    | 200    | 200    | V   |
| Amperaje                       | 10    | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | A   |
| Cos φ                          | 0,83  | 0,92   | 0,91   | 0,92   | 0,91   | 0,91   | 0,91   | 0,91   |     |



**Valores medidos: S2-Pmáx./5s**


|                                |       |        |        |        |        |        |        |        |     |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| Número de revoluciones nominal | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | rpm |
| N.º de revoluciones            | 4.260 | 8.535  | 13.470 | 18.060 | 23.290 | 28.360 | 32.955 | 38.090 | rpm |
| Frecuencia                     | 83    | 167    | 250    | 333    | 417    | 500    | 583    | 667    | Hz  |
| Potencia de salida             | 0,45  | 0,95   | 1,75   | 2,333  | 2,917  | 3,5    | 3,5    | 3      | kW  |
| Par de giro                    | 1,01  | 1,06   | 1,24   | 1,23   | 1,2    | 1,18   | 1,01   | 0,75   | Nm  |
| Voltaje                        | 50    | 75     | 110    | 133    | 167    | 200    | 200    | 200    | V   |
| Amperaje                       | 11    | 12     | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 12     | A   |
| Cos φ                          | 0,85  | 0,93   | 0,91   | 0,9    | 0,9    | 0,9    | 0,9    | 0,9    |     |

**Observación sobre el funcionamiento en convertidores de frecuencia estáticos.**

En funcionamiento con convertidor de frecuencia la tensión efectiva de onda directa debe corresponderse con la tensión de motor especificada.

A causa de la proporción de ondas armónicas las corrientes medidas pueden ser mayores que los valores especificados.


**6.2.1 Diagrama de rendimiento**

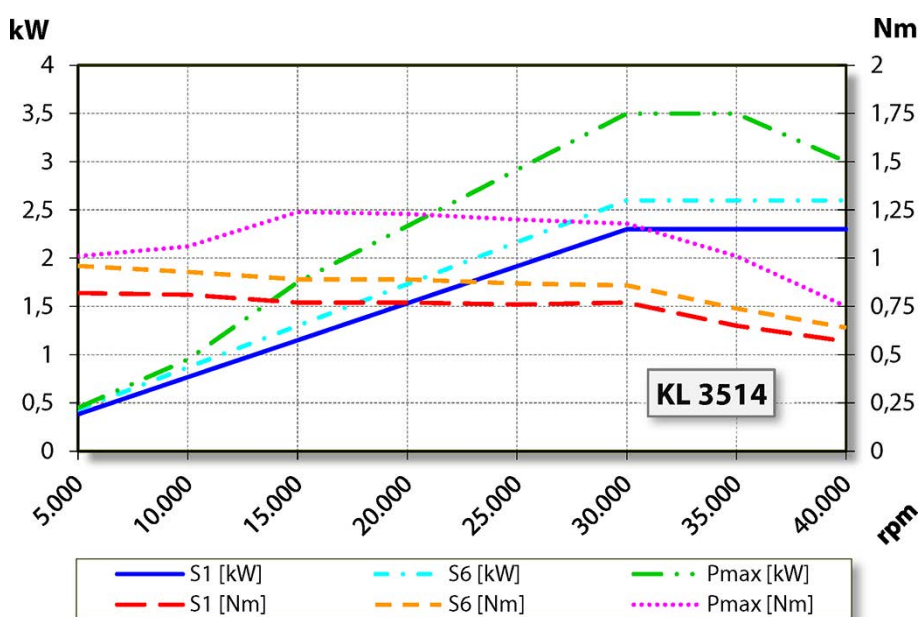


### 6.3 Esquema de conexiones

**Aviso: No modificar la asignación de fábrica.**

Toda modificación puede causar sobretensiones en los componentes eléctricos (p. ej. PTC, placa de campo).

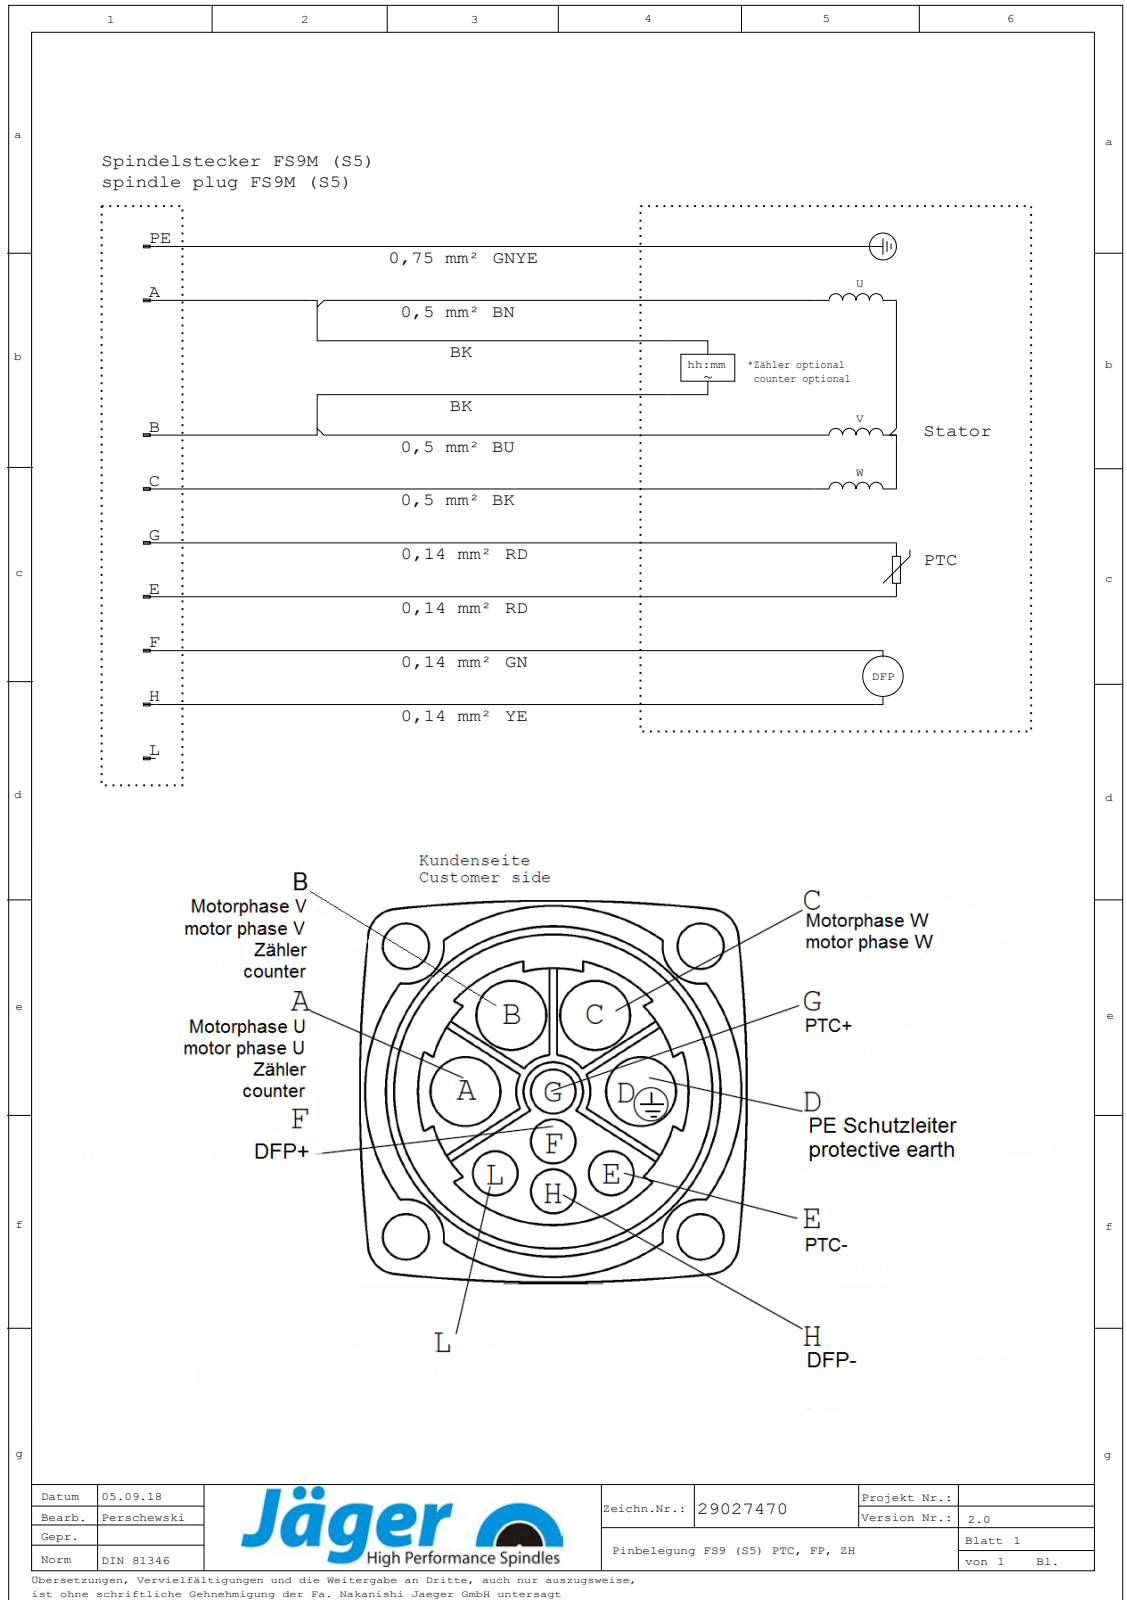

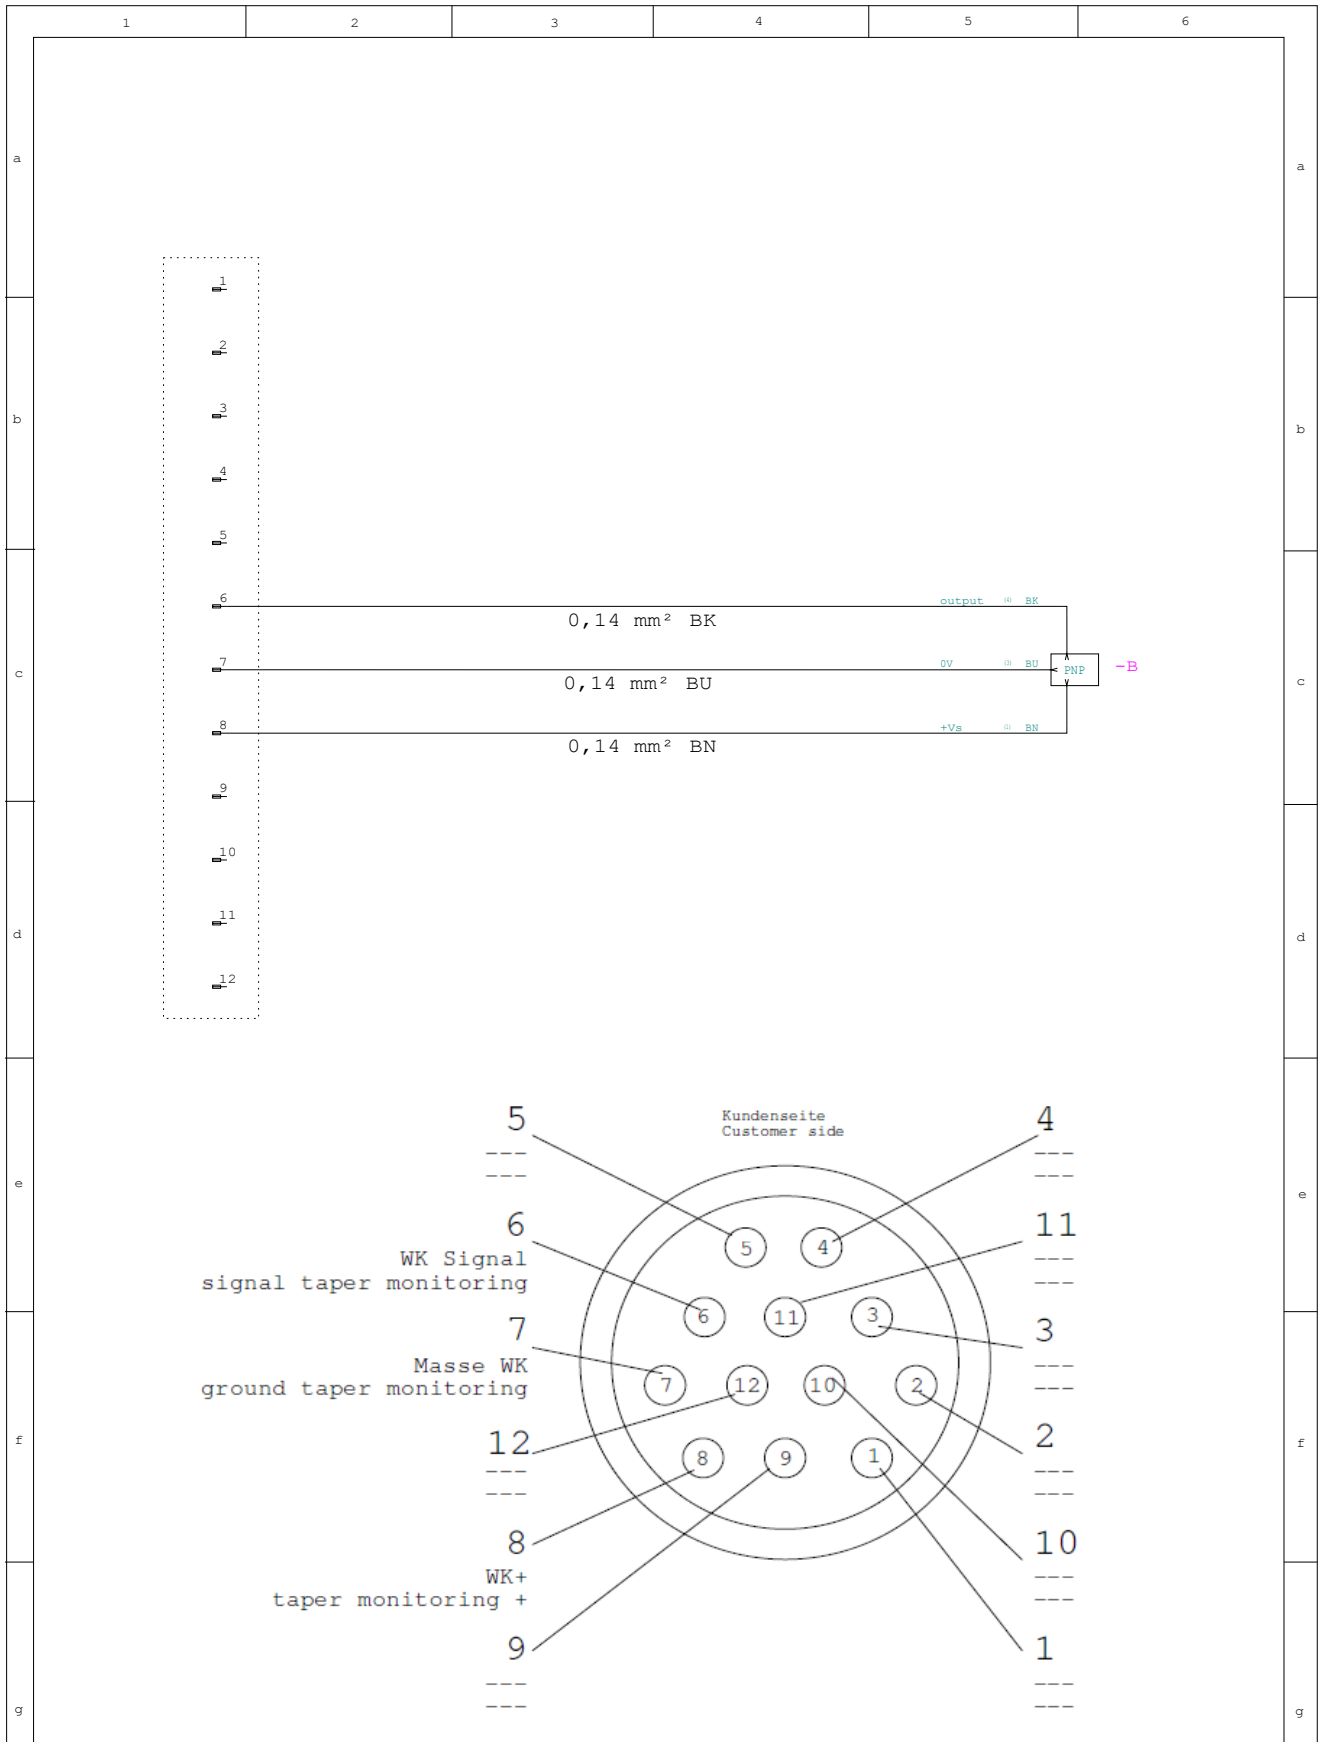

|        |             |  |                         |          |              |  |
|--------|-------------|--|-------------------------|----------|--------------|--|
| Datum  | 26.09.23    |  | Zeichn.Nr.:             | 29025870 | Projekt Nr.: |  |
| Bearb. | Perschewski |  |                         |          | Version Nr.: |  |
| Gepr.  |             |  | Pinbelegung FS12M (S34) | Blatt 1  |              |  |
| Norm   | DIN 81346   |  | von 1 Bl.               |          |              |  |


Übersetzungen, Vervielfältigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt

## 6.4

### Protección del motor PTC 130 °C

Posistor con aislamiento protector

Curvas características de las temperaturas nominales de reacción de 90 °C a 160 °C conforme a DIN VDE V 0898-1-401.

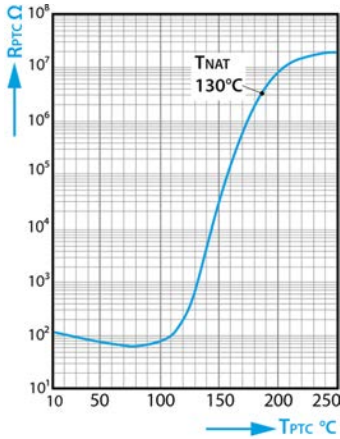

Resistencia de posistor  $R_{PTC}$  en función de la temperatura de posistor  $T_{PTC}$  (valores de resistencia de señal débil).

#### Datos técnicos

|   |                       |  |                   |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| Tipo  | M135                  |  |                   |
| Tensión de funcionamiento máx. ( $T_A = 0 \dots 40^\circ \text{C}$ )                  | $V_{\text{máx.}}$     |  | 30 V              |
| Tensión de medición máx. ( $T_A - 25 \text{ K} \dots T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K}$ ) | $V_{\text{Mes, máx}}$ |  | 7,5 V             |
| Resistencia nominal ( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ )                                  | RN                    |  | $\leq 250 \Omega$ |
| Tensión de ensayo de aislamiento  | $V_{\text{is}}$       |  | 3 kV~             |
| Tiempo de reacción  | $t_a$                 |  | < 2,5 s           |
| Margen de temperatura de funcionamiento ( $V=0$ )                                     | $T_{\text{op}}$       |  | -25/+180 °C       |

#### Valores de resistencia

| $T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$      | $R(T_{\text{NAT}} - \Delta T)$<br>( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ ) | $R(T_{\text{NAT}} + \Delta T)$<br>( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ ) | $R(T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$<br>( $V_{PTC} \leq 7,5 \text{ V}$ ) | $R(T_{\text{NAT}} + 23 \text{ K})$<br>( $V_{PTC} \leq 2,5 \text{ V}$ ) |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| $130 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ | $\leq 550 \Omega$  | $\geq 1330 \Omega$   | $\geq 4 \text{ k}\Omega$   | ----   |


## 6.5

### Supervisión del cono de la herramienta


La supervisión del cono de la herramienta (supervisión WK) indica al usuario el estado de disponibilidad del husillo de alta frecuencia y transmite la señal correspondiente al control de la máquina.

- Supervisión del cono de la herramienta mediante interruptor de proximidad inductivo.

#### Señales

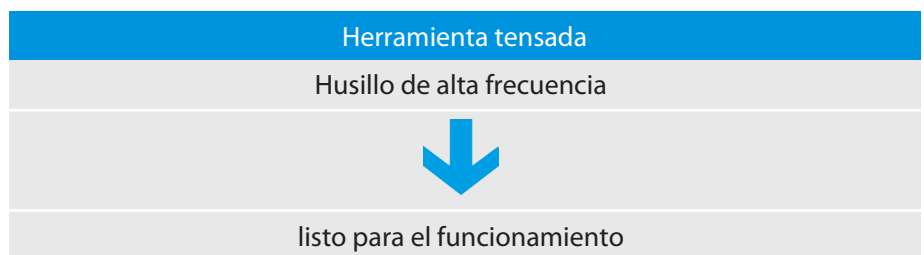

Margen de tensión de funcionamiento:  
10 - 30 VDC (UL - clase 2)  
Distancia de conmutación: Sn 2,0 mm  
Protección frente a cortocircuito e inversión de la polaridad.

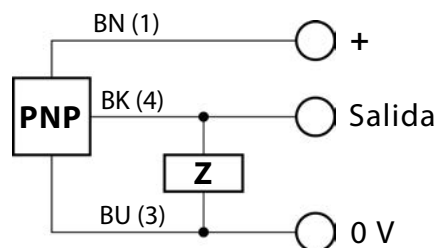


BN = marrón  
BK = negro  
BU = azul  
NO = normalmente abierto

## 6.6 Transmisor de revoluciones (magnetorresistor digital)

Para una evaluación sin fallos es necesario un buen cableado.

- ➔ Utilizar cables torcidos y apantallados.
- ➔ Conectar el husillo de alta frecuencia según el ejemplo de conexión mostrado abajo.

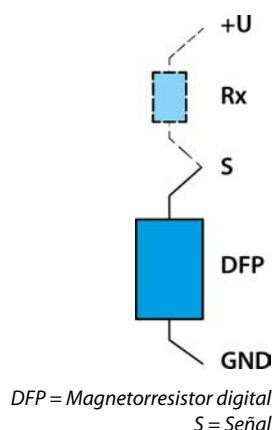

### Aviso: Resistencia (Rx).

Si en el dispositivo de evaluación (CF) ya está integrada la resistencia (Rx\*):

- ▶ Conectar solamente señal y masa.

| Tensión de alimentación (U) | Rx (*) | Señal (**) |
|-----------------------------|--------|------------|
| + 8 V                       | 220 Ω  | 1000 mV    |
| + 8 V                       | 450 Ω  | 2000 mV    |
| + 12 V                      | 220 Ω  | 1000 mV    |
| + 12 V                      | 680 Ω  | 3000 mV    |
| + 15 V                      | 220 Ω  | 1000 mV    |
| + 15 V                      | 680 Ω  | 3000 mV    |
| + 24 V                      | 220 Ω  | 1000 mV    |
| + 24 V                      | 680 Ω  | 3000 mV    |

\*Se suprime cuando en el dispositivo de evaluación (convertidor de frecuencia, etc.) hay una resistencia integrada.

\*\*Los valores pueden desviarse en ± 20 % dependiendo del procedimiento de medición.

## 6.7 Protección ESD

La protección ESD se obtiene al establecer una conexión electroconductiva entre el eje giratorio del husillo de alta frecuencia y la carcasa del motor.

- La resistencia eléctrica de dicho contacto por rozamiento asciende a <1 kΩ, dependiendo de la duración del funcionamiento.
- El desgaste del contacto por rozamiento no se monitoriza.


6.8



**Emisiones de ruido aéreo**

**ATENCIÓN: El ruido afecta a la salud.**

► Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia solo con protección auditiva.

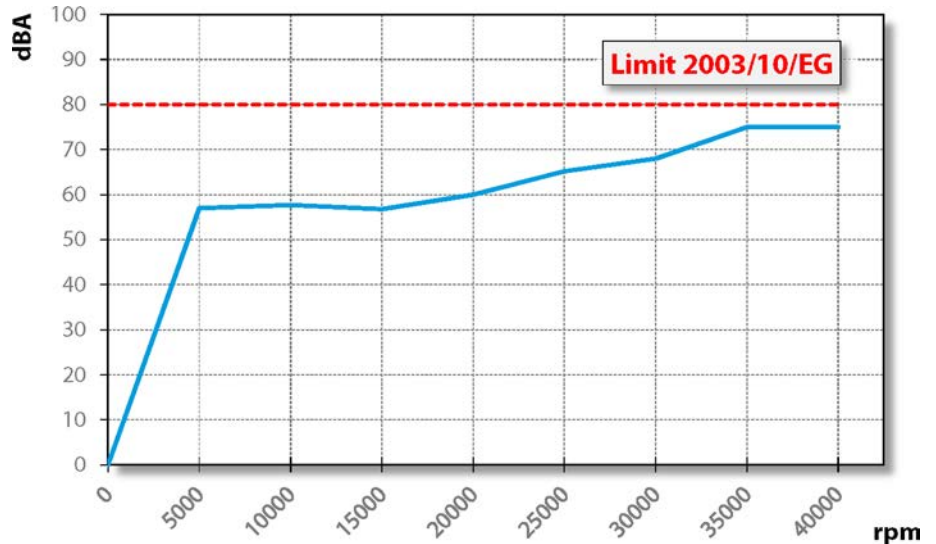

7



**Lugar de funcionamiento**

**PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.**

Si el husillo de alta frecuencia se fija incorrectamente, durante el funcionamiento puede soltarse y ser proyectado a causa de las fuerzas generadas.

► Sujetar el husillo de alta frecuencia de forma fija.



**ADVERTENCIA: Peligro de lesiones a causa de piezas proyectadas.**

El husillo de alta frecuencia funciona a elevados números de revoluciones que provocan la proyección de virutas con elevada energía cinética.

- En ningún caso deben retirarse los dispositivos de seguridad de la máquina o instalación.
- Trabajar siempre con gafas de protección.

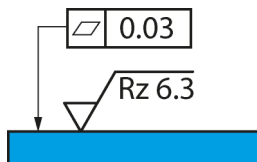


Figura de ejemplo: Superficie de fijación

Antes de la instalación del husillo de alta frecuencia deben tenerse en cuenta los puntos siguientes:

- ➡ Debe asegurarse que en la máquina se ha montado el sistema de sujeción de ranuras en T adecuado para el husillo de alta frecuencia.
- ➡ Comprobar que las mangueras de conexión no presenten daños.
- ➡ Comprobar que los cables de conexión no presenten daños.
- ➡ Utilizar únicamente mangueras y cables en perfecto estado.
- ➡ No poner en marcha el husillo de alta frecuencia cerca de una fuente de calor.

8

**Instalación**

**Antes de la instalación:**


- ➔ Comprobar que el husillo de alta frecuencia está completo y no presenta años.

**Si el husillo de alta frecuencia ha estado almacenado durante un período prolongado:**

- ➔ Ejecutar todos los pasos descritos en el capítulo Puesta en funcionamiento tras almacenamiento.

8.1

**Instalar el husillo de alta frecuencia**

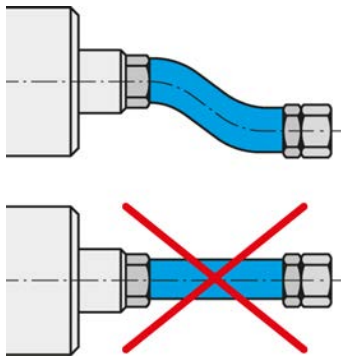

Conectar los medios y cables de modo flexible.


Ejecutar los pasos siguientes en orden para instalar el husillo de alta frecuencia:

- ➔ Retirar los tapones de cierre que protegen las conexiones durante el transporte para proteger de daños y suciedad.
- ➔ Montar los racores para mangueras adecuados en el lugar de los tapones de cierre.
- ➔ Montar las mangueras correspondientes en los racores para mangueras.
- ➔ Debe asegurarse que las conexiones sean flexibles y sin cargas.
- ➔ Estanqueizar todas las conexiones para aire comprimido axialmente respecto al sentido de atornillado.
- ➔ Estanqueizar todas las conexiones para agua refrigerante axialmente respecto al sentido de atornillado.
- ➔ Si el husillo de alta frecuencia está dotado de aire de sellado:
  - ↻ Asegurarse de que no se pueda generar ninguna corriente de aire en la zona de rodamientos.
  - ↻ Utilizar siempre cajas de cables estancas al conectar cables eléctricos.
- ➔ Fijar el husillo de alta frecuencia en la máquina.
- ➔ Conectar las mangueras a la toma del medio correspondiente.
- ➔ Conectar los conectores de los cables de conexión de funcionamiento a la conexión correspondiente del husillo de alta frecuencia y al convertidor de frecuencia.
- ➔ Bloquear los conectores.

**Aviso: Establecer conexión de cierre rápido SpeedTEC.**

- ▶ En caso de combinación conector del dispositivo SpeedTEC/conector del cable SpeedTEC:
- ▶ Retirar el anillo tórico del conector del dispositivo SpeedTEC.

## 8.2

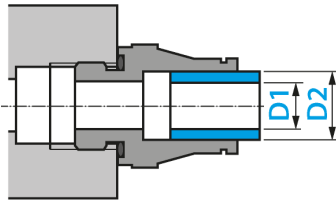

### Diámetro del tubo de alimentación del medio

➔ Consultar el diámetro nominal de los tubos de alimentación de medios en la tabla siguiente:

| DN  | Medio             | D1     |                   | D2    |                   |
|-----|-------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|
| 2,8 | Aire comprimido   | 2,8 mm | $\frac{7}{64}$ "  | 4 mm  | $\frac{5}{32}$ "  |
| 4   | Aire comprimido   | 4 mm   | $\frac{5}{32}$ "  | 6 mm  | $\frac{15}{64}$ " |
| 6   | Aire comprimido   | 6 mm   | $\frac{15}{64}$ " | 8 mm  | $\frac{5}{16}$ "  |
| 5,5 | Agua refrigerante | 5,5 mm | $\frac{7}{32}$ "  | 8 mm  | $\frac{5}{16}$ "  |
| 7   | Agua refrigerante | 7 mm   | $\frac{9}{32}$ "  | 10 mm | $\frac{25}{64}$ " |

## 8.3

### Agua refrigerante

#### 8.3.1

#### Calidad del agua refrigerante

El agua destilada provoca inmediatamente corrosión en las piezas bruñidas, que a menudo pasa desapercibida pero posteriormente causa daños graves.

➔ No utilizar agua pura o destilada.

Los depósitos acumulados en los canales de refrigeración a causa de un agua de refrigeración inadecuada evitan la disipación de calor.

➔ Utilizar agua refrigerante con las siguientes características:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Agua potable                       | Conforme a 98/83/CE |
| Grado de dureza                    | 1 – 15°dH           |
| Valor pH                           | 7-9                 |
| Aditivo (protección anticorrosiva) | 20 % Antrifrogen N  |

#### 8.3.2

#### Ajustar la refrigeración

➔ Observar los siguientes valores para la refrigeración de líquidos:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Diámetro de manguera (*) | Como mínimo DN 5,5    |
| Temperatura de entrada   | Como mínimo 20 °C     |
| Caudal                   | Como mínimo 1,5 L/min |
| Temperatura de salida    | Como máximo 40 °C     |

(\*) Utilizar mangueras de refrigeración impenetrables por los rayos ultravioleta.



## 8.4 Aire comprimido

### 8.4.1 Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1)


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Impurezas sólidas         | <b>Clase 3</b><br>Grado de filtración mejor 5 µm para sólidos   |
| Contenido en agua         | <b>Clase 4</b><br>Punto máx. de condensación bajo presión +3 °C |
| Contenido total de aceite | <b>Clase 3</b><br>Máx. contenido de aceite 1 mg/m <sup>3</sup>  |

### 8.4.2 Ajustar el aire de sellado

Para la especificación de la calidad del aire véase el capítulo «Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) [► 25]».

El valor de ajuste para el aire de sellado depende del diámetro y la longitud de la manguera.

- ➔ Diámetro de manguera: DN 4
- ➔ Consultar el valor de ajuste en el siguiente diagrama.
- ➔ Conectar también el aire de sellado y la refrigeración en el control al encender la máquina. De este modo el husillo de alta frecuencia también estará protegido en estado de parada.

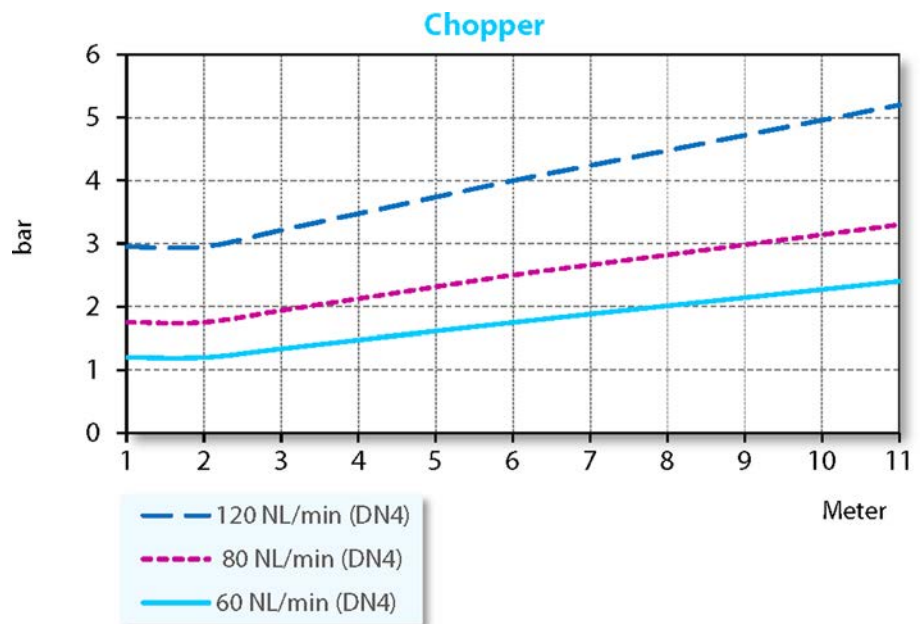

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Demanda mínima de aire de sellado | Mecanizado en seco             |
| Demanda media de aire de sellado  | Mecanizado con agua proyectada |
| Demanda máxima de aire de sellado | Mecanizado con chorro de agua  |

### 8.4.3


Para la especificación de la calidad del aire véase el capítulo «Clases de pureza de aire (ISO 8573 -1) [▶ 25]».

## 9



Figura de ejemplo: colocar el vástago

## 9.1

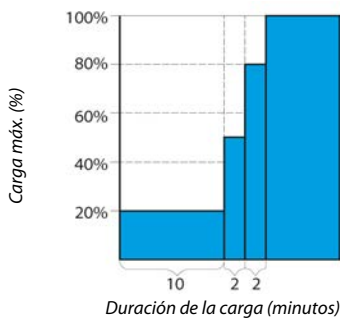

### Valor de ajuste

➔ Respetar los valores siguientes:

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Neumática para cambio de herramienta | ≥ 6,0 bar |
|--------------------------------------|-----------|

### Puesta en funcionamiento

#### PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.

Un número de revoluciones incorrecto puede destruir el husillo de alta frecuencia o la herramienta y proyectar sus fragmentos.

- ▶ Respetar el número máximo de revoluciones para la herramienta seleccionada.
- ▶ Respetar el número máximo de revoluciones del husillo de alta frecuencia.
- ▶ El número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia para la puesta en marcha/rectificado siempre es el número de revoluciones **más bajo** indicado.

#### Aviso: Garantizar el funcionamiento.

- ▶ No hacer funcionar nunca el husillo de alta frecuencia sin un vástago de herramienta fijado.

#### Si el vástago de herramienta no está fijado:

- El sistema de fijación se daña a causa de la fuerza centrífuga.
- El sistema de fijación se desajusta.
- Se influye en la calidad de equilibrado del husillo de alta frecuencia.
- Se daña el rodamiento.

- ➔ Girar a mano el eje del husillo como mínimo 10 veces.
- ➔ Antes de almacenarlo y antes de la puesta en funcionamiento limpiar solamente el canal de refrigeración con aire comprimido.

### Esquema de rodaje

- ➔ Poner en funcionamiento el husillo de alta frecuencia con la herramienta fijada (sin mecanizado) durante unos 10 minutos.
- ➔ El número de revoluciones es, como mucho, el 20 % del número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia.
  - 🔗 Véase la definición: número de revoluciones máximo admisible
- ➔ Dejar en marcha el husillo de alta frecuencia durante aprox. 2 minutos, como mucho, al 50 % del número de revoluciones máximo admisible.
- ➔ Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia otros 2 minutos más, como mucho, al 80 % del número de revoluciones máximo admisible.

**Ahora el husillo de alta frecuencia está listo para el funcionamiento.**

## 9.2 Arranque diario

Proceder de la siguiente manera para precalentar y preservar la grasa lubricante de los rodamientos:

- Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia con la herramienta tensada (sin mecanizado).
  - ↪ Aprox. durante 2 minutos.
  - ↪ Con, como máximo, el 50 % del número de revoluciones máximo admisible.  
(Véase el capítulo Puesta en funcionamiento [▶ 26])

El husillo de alta frecuencia alcanza así su temperatura de funcionamiento.

## 9.3 Mensaje de parada

Utilizar en el convertidor de frecuencia la opción de detectar el mensaje de parada del eje y enviarlo al control de la máquina para su evaluación.

## 9.4 Puesta en funcionamiento tras almacenamiento

- Poner el husillo de alta frecuencia en funcionamiento solo cuando su temperatura se haya adaptado (de la temperatura del lugar de almacenamiento a la del lugar de utilización).
  - ↪ La diferencia de temperatura entre el husillo de alta frecuencia y el lugar de utilización no debe superar los 10 °C.
- Ejecutar todos los pasos descritos en el capítulo «Mantenimiento [▶ 32]».
- Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia aprox. 5 minutos, como máximo, al 50 % del número de revoluciones admisible.
  - ↪ Véase el capítulo Puesta en funcionamiento [▶ 26]
- Hacer funcionar el husillo de alta frecuencia otros 2 minutos más, como máximo, al 80 % del número de revoluciones admisible.

De este modo se precalienta y preserva la grasa lubricante.

## 10

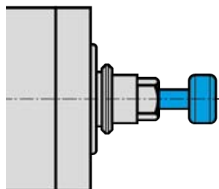


Figura de ejemplo: colocar el vástago

### 10.1

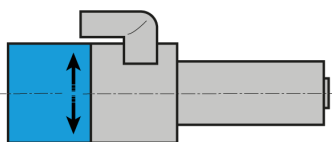


Figura de ejemplo: caracterización de sentido de giro

### 10.2

## Cambio de herramienta

### ATENCIÓN: Peligro de atrapamiento a causa del eje en rotación.

Si el eje aún gira, los dedos pueden quedar atrapados y aplastados.

- ▶ Cambiar la herramienta solo cuando el eje esté parado.

### Aviso: Garantizar el funcionamiento.

- ▶ No hacer funcionar nunca el husillo de alta frecuencia sin un vástago de herramienta fijado.

#### Si el vástago de herramienta no está fijado:

- El sistema de fijación se daña a causa de la fuerza centrífuga.
- El sistema de fijación se desajusta.
- Se influye en la calidad de equilibrado del husillo de alta frecuencia.
- Se daña el rodamiento.

## Marcha a derecha y a izquierda

El sistema de sujeción del husillo de alta frecuencia está diseñado para la rotación a derecha e izquierda.

- ➔ Utilizar únicamente herramientas con el sentido de giro adecuado para el husillo de alta frecuencia.
- ➔ Utilizar únicamente asientos de herramienta con el sentido de giro adecuado para el husillo de alta frecuencia.
- ➔ En el convertidor de frecuencia, ajustar el sentido de giro del husillo de alta frecuencia según el sentido de giro de la herramienta/del asiento de herramienta utilizados.

## Cambio neumático del cono

### Consejo: Garantizar la calidad de marcha concéntrica.


- ▶ Mantener la pinza portapieza, la tuerca de apriete, la superficie plana de contacto, el eje, el cono para herramienta y el asiento de herramienta siempre limpios.
- ▶ Comprobar el asiento del cono para herramienta.

Al cambiar al husillo de alta frecuencia debe estar limpio y en perfecto estado.

- ➔ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.
- ➔ Conectar el aire comprimido para el cambio de herramienta.
- ➔ Retirar el asiento de herramienta.
- ➔ Limpiar el cono interior del asiento de herramienta y el cono interior del eje con el cono de limpieza de fieltro.
- ➔ Colocar el asiento de herramienta.
- ➔ Desconectar el aire comprimido para el cambio de herramienta.
- ➔ Una vez realizado el cambio de herramienta hacer una pausa de 1-2 segundos.
- ➔ Poner en marcha el husillo de alta frecuencia.

## 10.2.1

## Cambio de herramienta

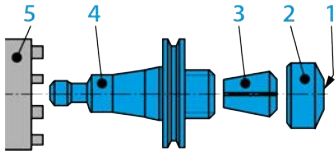**Aviso: Garantizar la calidad de marcha concéntrica.**

- ▶ Utilizar únicamente asientos de herramienta, mandriles de sujeción y dispositivos de sujeción equilibrados conforme a DIN ISO 1940 nivel de calidad GDIN ISO 1940.

|   |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Superficie frontal      |                         |
| 2 | Tuerca de apriete       | (accesorios opcionales) |
| 3 | Pinza portapieza        | (accesorios opcionales) |
| 4 | Asiento de herramienta  | (accesorios opcionales) |
| 5 | Dispositivo de sujeción | (accesorios opcionales) |


Proceder de la siguiente manera para cambiar la herramienta:

- ➔ Desenroscar las tuercas de apriete tipo «D» y tipo «ER».
- ✚ La pinza portapieza se extrae al mismo tiempo.
- ➔ Soltar la tuerca de apriete tipo «ER-MS» y la pinza portapieza con ayuda de la llave de mandril.
- ✚ Utilizar la llave de mandril incluida en el suministro del husillo de alta frecuencia.
- ➔ Retirar la herramienta.
- ➔ Retirar las pinzas portapieza tipo «D» y tipo «ER» de la tuerca de apriete.
- ➔ Retirar la pinza portapieza tipo «ER-MS» del cono del alojamiento.


**Aviso: Garantizar el funcionamiento.**

 Cualquier impureza dañará la pinza portapieza, la tuerca de apriete, el asiento de herramienta, etc. Como consecuencia, el funcionamiento del husillo de alta frecuencia ya no estará garantizado.


- ▶ Limpiar la pinza portapieza.
- ▶ Limpiar la tuerca de apriete.
- ▶ Limpiar la rosca del eje.
- ▶ Limpiar el cono interior del eje.
- ➔ Engrasar ligeramente la rosca de la tuerca de apriete.
- ➔ Tuerca de apriete tipo «ER-MS»:
  - ✚ Insertar la pinza portapieza en el cono del alojamiento.
- ➔ Tuercas de apriete tipo «D» y tipo «ER»:
  - ✚ Insertar la pinza portapieza en la tuerca de apriete hasta que encaje en la ranura prevista para ello.
- ➔ Colocar la herramienta.
- ➔ Asegurarse de que, después de apretar la tuerca de apriete, el vástago de la herramienta tensada no presione contra el tope interior del asiento de herramienta.
- ➔ Para evitar que se afloje la tuerca de apriete, reapretarla tras un breve uso o en caso de parada del eje.



„D“

 


„ER“

 


„ER-MS“

Figura de ejemplo:  
Tuerca de apriete tipo

### 10.2.2

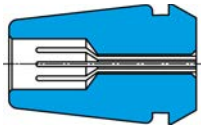

Taladro de sujeción reducido

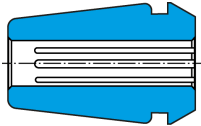

Taladro de sujeción pasante

### Pares de apriete máximos

Los pares de apriete demasiado altos ( $M_A$ ) pueden dañar o destruir la pinza portapieza, la tuerca de apriete y el asiento de la pinza portapieza del eje.

Respetar los valores siguientes.

- ➔ Taladro de sujeción reducido
  - ↪ Diámetro de fijación: 1,0 - 4,5 mm
  - ↪ Pares de apriete máx.: 18 Nm
- ➔ Taladro de sujeción pasante
  - ↪ Diámetro de fijación: 5,0 - 10,0 mm
  - ↪ Pares de apriete máx.: 28 Nm

### 10.3

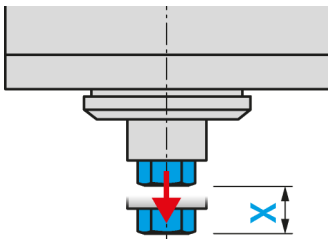


Figura de ejemplo: carrera de expulsión

### Estación de cambio de herramienta (accesorios opcionales)

Al cambiar la herramienta el husillo de alta frecuencia se desplaza a la estación de cambio con la herramienta tensada.

- ➔ Respetar los valores siguientes al fabricar la estación de cambio, para compensar la carrera de expulsión (X):

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Con alojamiento elástico | $X = 2 - 5 \text{ mm}$ |
| Fuerza elástica          | 40 - 80 N              |

### 10.3.1


#### Cambio neumático del cono

El cilindro empuja el asiento de herramienta fuera del eje en cada cambio de herramienta.

### 10.3.2

#### Instalar la estación de cambio

Proceder de la siguiente manera para instalar la estación de cambio:

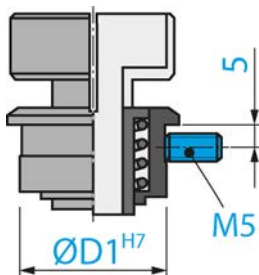

- ➔ Taladrar un diámetro adecuado ( $\text{Ø} D1 \text{ H7}$ ) para el asiento de herramienta.
- ➔ Colocar una rosca M5.
- ➔ Insertar la estación de cambio en el taladro.
- ➔ Fijar la estación de cambio con el pasador roscado (M5).

### 10.3.3

#### Mantenimiento

##### Antes de empezar a trabajar:

- ➔ Comprobar que todas las superficies estén bien limpias y libres de polvo, grasa, refrigerante, restos de mecanizado y partículas de metal.
- ➔ Comprobar que la estación de cambio no presente daños.

## 11

**Herramientas para el mecanizado de alta velocidad****PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.**

En caso de sentido de giro incorrecto la herramienta se dañará al aplicar la carga. La fuerza centrífuga proyectará los fragmentos rotos.

- ▶ Utilizar únicamente herramientas con el sentido de giro adecuado para el husillo de alta frecuencia.

**PELIGRO: A causa de piezas proyectadas.**

Un número de revoluciones incorrecto puede destruir el husillo de alta frecuencia o la herramienta y proyectar sus fragmentos.

- ▶ Respetar el número máximo de revoluciones para la herramienta seleccionada.
- ▶ Respetar el número máximo de revoluciones del husillo de alta frecuencia.
- ▶ El número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia para la puesta en marcha/rectificado siempre es el número de revoluciones **más bajo** indicado.

- ➔ Utilizar solo herramientas técnicamente perfectas.
- ➔ Utilizar únicamente herramientas en las que el diámetro del vástago de herramienta se corresponda con el diámetro interior de la pinza portapieza. Por ejemplo, no utilizar vástagos con un diámetro de 3 mm en pinzas portapiezas para 1/8" (=3,175 mm).
  - ↗ Véase también el capítulo Datos técnicos ▶ 14]
- ➔ Utilizar únicamente vástagos de herramienta con una tolerancia de diámetro de h6.
- ➔ Utilizar únicamente asientos con una tolerancia de diámetro de h6.
- ➔ No utilizar vástagos de herramienta con superficie de sujeción (p. ej. Weldon).
- ➔ Utilizar únicamente herramientas equilibradas.
  - ↗ DIN ISO 1940, nivel de calidad 2,5.

## 12

### Mantenimiento

**El mantenimiento del husillo debe ser realizado únicamente por personal especializado.**

Antes de cada trabajo de mantenimiento es necesario detener el husillo de alta frecuencia.

- ➔ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.
- ➔ Antes de ejecutar un trabajo, leer detenidamente el capítulo correspondiente a dicho trabajo en el manual de instrucciones.
- ➔ Observar el manual de instrucciones de la máquina en la que se ha montado el husillo de alta frecuencia.
- ➔ Observar todas las indicaciones y normas de seguridad.

### 12.1

#### Rodamientos de bolas



**Aviso: Los cuerpos extraños reducen la vida útil.**

Los rodamientos del husillo de alta frecuencia están dotados de una lubricación con grasa de por vida. Por lo tanto no requieren mantenimiento.

- ▶ No lubricar los rodamientos de bolas.
- ▶ No introducir grasas, aceites ni productos de limpieza en orificios del husillo de alta frecuencia.

### 12.2

#### Limpieza diaria

Para garantizar un funcionamiento seguro y preciso del husillo de alta frecuencia, todas las superficies de contacto del husillo, del asiento del husillo, del asiento de herramienta y del soporte de herramienta deben estar limpias.



**Aviso: Los cuerpos extraños reducen la vida útil.**

- ▶ No utilizar aire comprimido para limpiar el husillo de alta frecuencia.
- ▶ No utilizar aire comprimido para limpiar el husillo de alta frecuencia.
- ▶ No utilizar aire comprimido para limpiar el husillo de alta frecuencia.

Las impurezas podrían penetrar en la zona de rodamientos.

#### 12.2.1

##### Antes de empezar a trabajar

- ➔ Comprobar que todas las superficies estén bien limpias y libres de polvo, grasa, refrigerante, restos de mecanizado y partículas de metal.
- ➔ Comprobar que el husillo de alta frecuencia no presente daños.
- ➔ Si el husillo de alta frecuencia está dotada de aire de sellado, conectarlo siempre durante la limpieza.
- ➔ Utilizar un paño limpio y suave o un pincel limpio y suave para la limpieza.

#### 12.2.2

##### En cada cambio de herramienta

- ➔ Asegúrese de que el asiento de herramienta y el vástago de la herramienta estén limpios.
  - ✎ Elimine la suciedad que pueda haberse adherido a ellos.



### 12.2.3 En cada cambio del dispositivo de sujeción

- ➔ Limpiar el cono interior del eje del husillo de alta frecuencia. El cono interior debe estar libre de virutas e impurezas.
- ➔ Limpiar el cono para herramienta.
- ➔ Limpiar la pinza portapieza y el asiento de la misma.
- ➔ Después de la limpieza aplicar una ligera capa de grasa en el cono de la pinza portapieza.
  - ✎ Utilizar únicamente la grasa para pinzas del kit de mantenimiento.

Esto hará que mejore la capacidad de deslizamiento y aumente la fuerza de sujeción de la pinza portapieza.

### 12.3 Almacenamiento

Si el husillo de alta frecuencia no se necesita durante un período prolongado:

- ➔ Antes de almacenarlo y antes de la puesta en funcionamiento limpiar solamente el canal de refrigeración con aire comprimido.
- ➔ Retirar todos los residuos de refrigerante.
- ➔ Almacenar el husillo de alta frecuencia en posición horizontal.
- ➔ Almacenar el husillo de alta frecuencia protegido de la humedad, el polvo y otros agentes medioambientales.
- ➔ Respetar las siguientes condiciones de almacenamiento.

|   |                    |
|---|--------------------|
| Temperatura del lugar de almacenamiento | +10 °C ... + 45° C |
| Humedad relativa del aire               | < 50 %             |

### 12.4 Mantenimiento mensual

- ➔ Girar a mano el eje del husillo de alta frecuencia cada cuatro semanas como mínimo 10 veces.

### 12.5 Almacenamiento prolongado

- ➔ Girar a mano el eje del husillo de alta frecuencia cada tres meses como mínimo 10 veces.
- ➔ A continuación, poner en funcionamiento el husillo de alta frecuencia con la herramienta fijada durante unos 10 minutos.
  - ✎ El número de revoluciones es, como mucho, el 20 % del número de revoluciones máximo admisible del husillo de alta frecuencia. (Véase el capítulo Puesta en funcionamiento [▶ 26])

### 12.6 Tiempo máximo de almacenamiento

El tiempo máximo de almacenamiento es de 2 años.

- ➔ Observar obligatoriamente todos los puntos del capítulo «Almacenamiento prolongado [▶ 33]». Solo así se puede preservar la capacidad de funcionamiento del husillo de alta frecuencia.

## 13

### Desmontaje

Proceder de la siguiente manera para desmontar el husillo de alta frecuencia:

- ➔ Desconectar la alimentación de energía (corriente) por completo.
- ➔ Desconectar la alimentación de medios (aire y líquido) por completo.
- ➔ Asegurarse de que el eje del husillo de alta frecuencia está detenido por completo.
- ➔ Retirar todas las conexiones del husillo de alta frecuencia.
- ➔ Vaciar el canal de refrigeración del husillo de alta frecuencia.
- ➔ Desmontar el husillo de alta frecuencia de la máquina.

### 13.1



### Eliminación de desechos y protección del medio ambiente

Más del 90 % de los materiales utilizados en el husillo de alta frecuencia son reciclables (aluminio, acero inoxidable, acero, cobre, etc.)

**El husillo de alta frecuencia no debe desecharse con la basura doméstica.**

- ➔ Retirar todos los materiales no reciclables.
- ➔ Desguazar el husillo de alta frecuencia en una instalación de tratamiento autorizada.
- ➔ Observar todas las normas de las autoridades administrativas competentes.
- ➔ No conducir líquidos refrigerantes a las aguas residuales.
- ➔ Desechar los refrigerantes conforme a las normativas locales.

Si no es posible desmontar el husillo de alta frecuencia, enviarlo a **Nakanishi Jaeger GmbH**. La empresa **Nakanishi Jaeger GmbH** no asumirá los costes derivados del envío ni las tasas de las instalaciones de tratamiento.

**14****Servicio posventa y reparaciones****PELIGRO: Descargas eléctricas.**

Las descargas eléctricas pueden causar quemaduras graves y lesiones mortales.

Excluir riesgos causados por la energía eléctrica (véanse los detalles, p. ej., en las normas de la VDE (asociación de electrotécnicos alemanes) y de las empresas locales de suministro de energía).

- ▶ Antes de empezar a trabajar desconectar la alimentación de corriente del husillo de alta frecuencia.

**Aviso: Daños a causa de descargas electrostáticas.**

No tocar los componentes del husillo de alta frecuencia sensibles a descargas electrostáticas.

**14.1****Red de servicio posventa**

Solo los socios de servicio posventa certificados pueden abrir y reparar el husillo. En caso de inobservancia se anulará el derecho a indemnización y garantía.

- ➔ Consultar la lista de los socios de servicio posventa en la siguiente página web.

<https://www.nakanishi-jaeger.com/es/contact/service-partners>

## 14.2

### Fallos de funcionamiento

En base a la siguiente enumeración se pueden determinar y eliminar fallos rápidamente.

#### El husillo de alta frecuencia no gira

| Causa                                 | Eliminación de fallos   |
|---------------------------------------|---|
| No hay alimentación de corriente      | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comprobar el convertidor de frecuencia (CF).</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar la máquina.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar todas las conexiones eléctricas.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar todos los conductores del cable de motor.</li> <li><input type="checkbox"/> Accionar el botón Arranque/Reinicio.</li> </ul> |
| La protección térmica se ha conectado | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Esperar a que el husillo de alta frecuencia se haya enfriado.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar si hay mensajes de error del CF. Si no hay mensaje encendido, poner en marcha el CF.</li> </ul> <p>(Véase también «SelEl husillo se calienta [▶ 36]»)</p>   |
| El CF se ha desconectado              | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Consultar los mensajes de error en el manual de instrucciones del CF.</li> </ul>  |
| Cambio de herramienta activado        | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Desconectar la neumática para el cambio de herramienta.</li> </ul>  |

#### El husillo de alta frecuencia está demasiado caliente

| Causa                        | Eliminación de fallos   |
|------------------------------|---|
| Refrigeración insuficiente   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comprobar la potencia del refrigerador.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar el nivel de agua del refrigerador.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar las tomas y los tubos refrigerantes.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar el circuito refrigerante.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar si hay mensajes de error del refrigerador.</li> </ul> |
| Falta fase                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comprobar si hay rotura de cable en los conductores del cable de motor.</li> </ul>  |
| Mecanizado demasiado intenso | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comprobar el sentido de giro del husillo de alta frecuencia.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar el sentido de giro de la herramienta.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta presenta daños.</li> <li><input type="checkbox"/> Reducir la intensidad de carga del mecanizado.</li> </ul>  |
| CF ajustado incorrectamente  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comparar los valores del husillo de alta frecuencia con los valores del CF.</li> </ul>  |

### El husillo de alta frecuencia hace ruido

| Causa  | Eliminación de fallos  |
|--|--|
| Herramienta inadecuada                                       | <input type="checkbox"/> Utilizar únicamente herramientas equilibradas.<br>(Véase también el capítulo «Herramientas para el mecanizado de alta velocidad [▶ 31]».)<br><input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta presenta daños.<br><input type="checkbox"/> Reemplazar la herramienta dañada. |
| Husillo de alta frecuencia sin sujeción circular o deformado | <input type="checkbox"/> Utilizar únicamente soportes de husillo del surtido de accesorios originales o soportes de husillo fabricados según las especificaciones de tolerancia de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .   |
| Rodamiento dañado  | <input type="checkbox"/> Contactar con el servicio posventa de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> .   |

### No hay cambio automático de herramienta

| Causa         | Eliminación de fallos  |
|---------------|--|
| Impurezas     | <input type="checkbox"/> Retirar todas las impurezas que haya entre el cono para herramienta y el eje del husillo de alta frecuencia.<br>(Observar todos los puntos de los capítulos «Cambio de herramienta [▶ 28]» y «Mantenimiento [▶ 32]».)   |
| Falta presión | <input type="checkbox"/> Comprobar las conexiones de aire comprimido.<br><input type="checkbox"/> Comprobar las mangueras de aire comprimido.<br><input type="checkbox"/> Comprobar el circuito neumático.<br><input type="checkbox"/> Comprobar los ajustes del aire comprimido para el cambio de herramienta.<br>(Véase también el capítulo «Valor de ajuste [▶ 26]».) |

### El sensor no suministra señales

| Causa   | Eliminación de fallos  |
|---|--|
| No hay conexión con el sensor                   | <input type="checkbox"/> Comprobar los cables y las conexiones.  |
| Posición incorrecta de la herramienta           | <input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta está tensada correctamente.                         |
| Posición incorrecta de inserción de herramienta | <input type="checkbox"/> Contactar con el servicio posventa de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> . |

**El husillo de alta frecuencia vibra/oscila**

| Causa                             | Eliminación de fallos   |
|-----------------------------------|---|
| Herramienta inadecuada            | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utilizar únicamente herramientas equilibradas.<br/>(Véase también el capítulo «Herramientas para el mecanizado de alta velocidad [▶ 31]»).</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta es adecuada para la aplicación.</li> <li><input type="checkbox"/> Comprobar si la herramienta presenta daños.</li> <li><input type="checkbox"/> Reemplazar la herramienta dañada.</li> </ul> |
| Impurezas                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Retirar todas las impurezas que haya entre el cono para herramienta y el eje del husillo de alta frecuencia.<br/>(Observar todos los puntos de los capítulos «Cambio de herramienta [▶ 28]» y «Mantenimiento [▶ 32]».)</li> </ul>   |
| CF ajustado incorrectamente       | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Comparar los valores del husillo de alta frecuencia con los valores del CF.</li> </ul>  |
| Mecanizado demasiado intenso      | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Reducir la intensidad de carga del mecanizado.</li> </ul>   |
| Tornillos de fijación aflojados   | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Apretar los tornillos.</li> </ul>   |
| Husillo de alta frecuencia dañado | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Contactar con el servicio posventa de la empresa <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b>.</li> </ul>   |

Si tras comprobar todos los puntos no se elimina el fallo, contactar con el socio de servicio posventa correspondiente.

- ➔ Pedir el comprobante de reparación al socio de servicio posventa.
- ➔ Comprobar el manual de instrucciones de la máquina.
- ➔ Contactar con el fabricante de la máquina.

**15****Declaración de incorporación**

Deben observarse las indicaciones de seguridad de la documentación del producto suministrada.

De acuerdo con la Directiva de Máquinas CE

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Construcción de maquinaria eléctrica de alta frecuencia

Siemensstr. 8

D-61239 Ober-Mörlen

Tel. +49 (0) 60029123 -0

declara por la presente que el siguiente producto,

|              |  |
|--------------|--|
| Producto     | Husillo de alta frecuencia                         |
| Tipo         | Chopper 2300-40 K S5A                              |
| N.º de serie | Véase la última página del manual de instrucciones |

en la medida en la que sea posible en función del volumen de suministro cumple los requisitos básicos establecidos por la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Párrafos de la Directiva de máquinas que se han aplicado: 1.1.1; 1.1.2; 1.1.5; 1.3.2; 1.3.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.8; 1.5.9; 1.6.4; 1.6.5; 1.7.1; 1.7.1.1; 1.7.2; 1.7.3; 1.7.4;

La cuasi máquina cumple además en su versión de serie todas las disposiciones de las siguientes directivas:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Normas armonizadas aplicadas | DIN EN ISO 12100<br>Seguridad de las máquinas |
|------------------------------|---|

La puesta en servicio de la cuasi máquina estará prohibida hasta que se haya demostrado que la máquina en la que se debe montar la cuasi máquina cumple las disposiciones de la Directiva de máquinas 2006/42/CE y, dado el caso, otras normativas aplicables.

Nosotros, Nakanishi Jaeger GmbH, nos comprometemos a remitir la documentación especial de la cuasi máquina a las autoridades nacionales si así lo solicitan.

La documentación técnica especial para esta cuasi máquina ha sido elaborada de conformidad con el Anexo VII, Parte B.

Representante autorizado para la recopilación de la documentación conforme al Anexo VII, Parte B:

**Nakanishi Jaeger GmbH**

Ober-Mörlen, 01.09.2023



### Canal de YouTube de Nakanishi Jaeger

Escanear este código QR con cualquier otro escáner de códigos QR.



### Nakanishi Jaeger GmbH

Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

+49 (0)6002-9123-0

sales@nakanishi-jaeger.com

[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

**N.º de serie**



Tipo

**Chopper 2300-40 K S5A**

N.º de artículo

**11403003**

Revisión

12

Fecha

01.09.2023

Sprache

ES

